

W0VZT8EG0K1021467

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	176.156 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	44 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2026
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG0K1021467	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	20.11.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	11/2024, 165.422 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Süßlicher Geruch) - Geruch - Ozonbehandlung
2	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
3	Sonstiges	Fahrzeug - Korrosion - kein Abzug
4	Sitz hinten	Mittelarmlehne - lose - instandsetzen
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - auslegen / polieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - Smart Repair
13	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
14	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - kein Abzug
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
8	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
3	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 98M	Continental	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	176.156 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG0K1021467	Erstzulassung	20.11.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	83 µm
2	Dachholm links	97 µm
3	Dachholm rechts	86 µm
4	Heckklappe/-tür	139 µm
5	Kotflügel links	101 µm
6	Kotflügel rechts	104 µm
7	Motorhaube	56 µm
8	Schweller links	66 µm
9	Schweller rechts	71 µm
10	Seitenwand links	105 µm
11	Seitenwand rechts	107 µm
12	Tür hinten links	113 µm
13	Tür hinten rechts	116 µm
14	Tür vorne links	118 µm
15	Tür vorne rechts	110 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

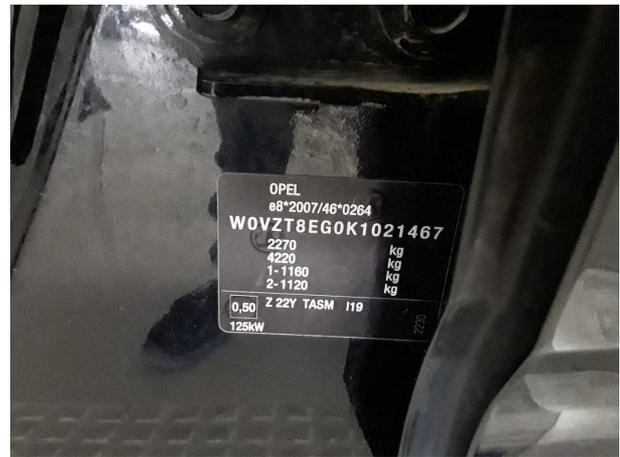


Abbildung 10: FIN

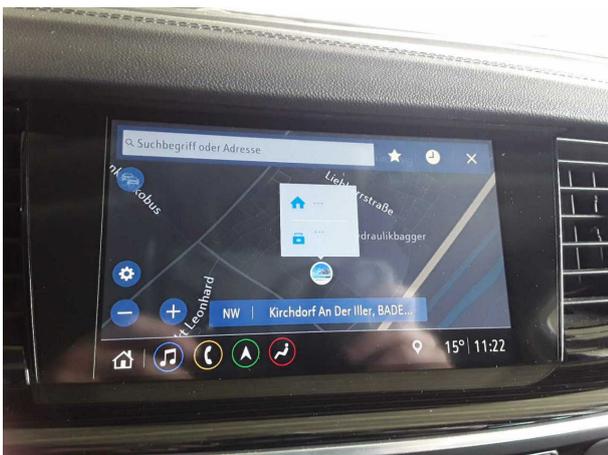


Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

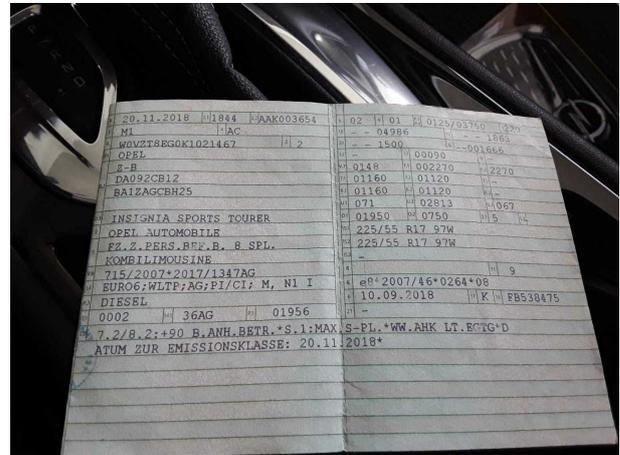


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

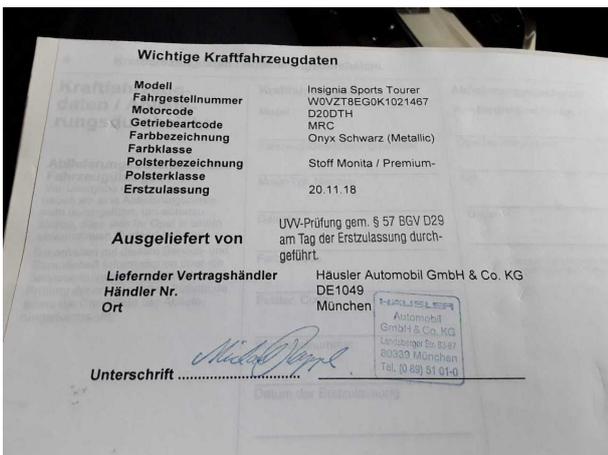


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

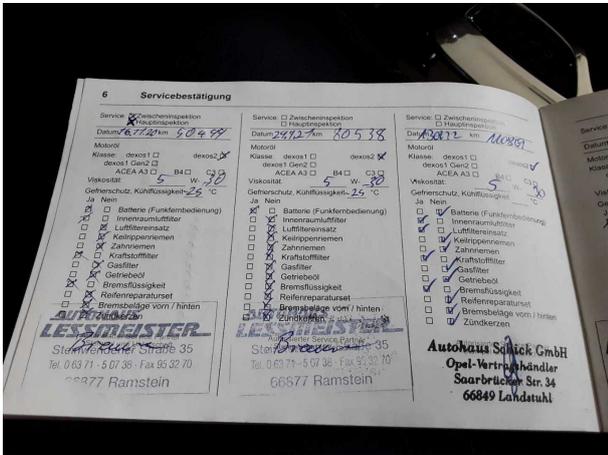


Abbildung 19: Dokumente

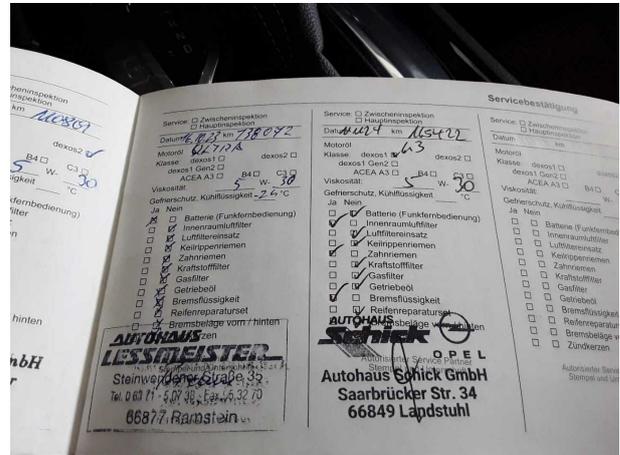


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

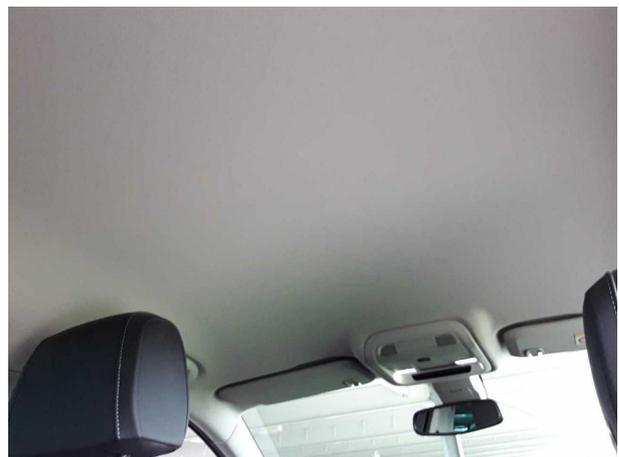


Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion - kein Abzug

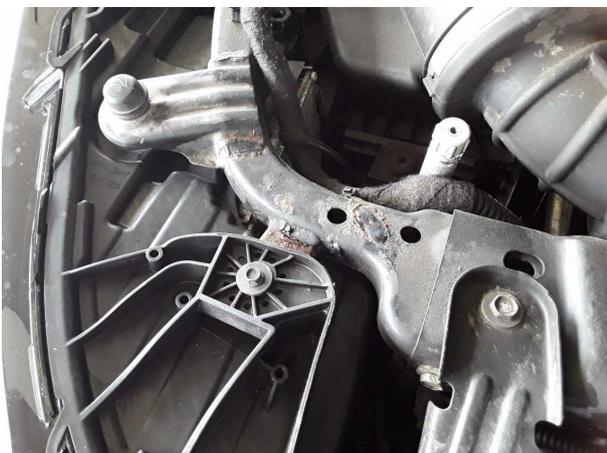

Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung #3: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung #4: Sitz hinten: Mittelarmlehne - lose - instandsetzen



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslege... polieren



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

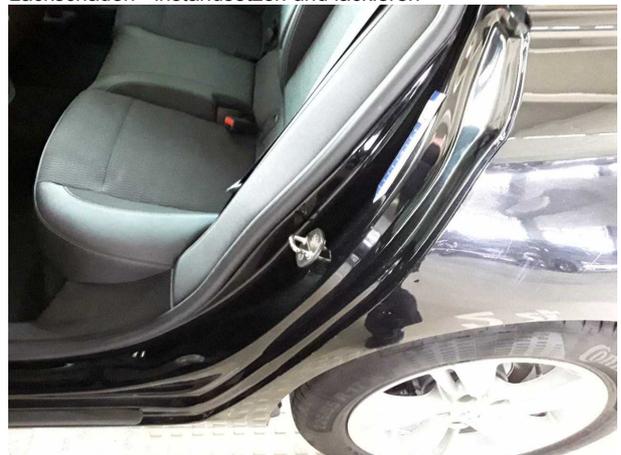

Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Sm... Repair



Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair

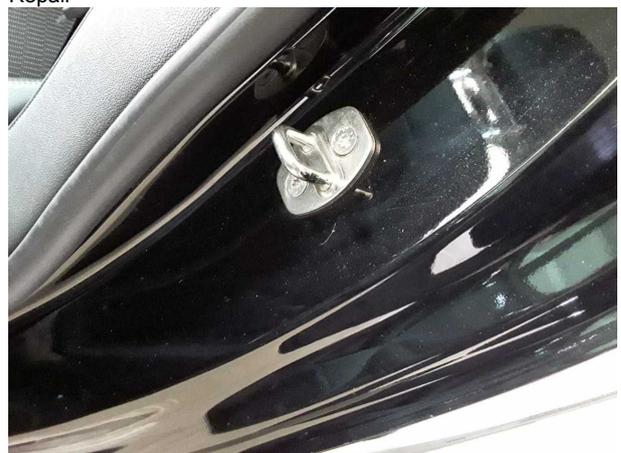

Beschädigung #12: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Sm... Repair



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair