

Nr zlecenia: 113/09/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WDB96423310277574
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WL5677L
Model pojazdu:	4145 Arocs E6 25.0t	Nr Info-Ekspert:	022-08848
Wersja:	4145 8x8	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza		116721 km	
Data pierwszej rejestracji		2018/08/02	
Data ważności badania technicznego		2025/08/02	
Rodzaj zabudowy		samowyladowcza	
Rodzaj kabiny		wielkopojemna (odchylana)	
Dop. masa całk. / Ładowność		32000 kg / 15115 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		4 / 8x2/4 / automatyczna	
Zawieszenie osi I / II / III / IV		resory / resory / resory / resory	
Rozstaw osi przedni / środkowy / tylny		1750* mm / 3100* mm / 1350 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		12809 ccm / 330kW (449KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		6 / rzędowy	
Norma spalin		E6	
Kolor powłoki lakierowej kabiny		Niebieski 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Blokada mechanizmu różnicowego
- 2 Hamulec silnikowy
- 3 +Immobilizer
- 4 Klimatyzacja
- 5 Komputer pokładowy
- 6 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 8 +Radioodtwarzacz
- 9 System hamulcowy elektroniczny EBS
- 10 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 11 Tachograf
- 12 Tempomat
- 13 Zamek centralny

7 Ogrzewanie dodatkowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	9,6
Przednie prawe:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	8,3
II Osi lewe:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	8,1
II Osi prawe:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	8,5
III Osi LZ:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	11,6
III Osi LW:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	11,8
III Osi PZ:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	11,4
III Osi PW:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	11,6
IV Osi LZ:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	16,9
IV Osi LW:	*BFGOODRICH 13 R22.5 S CROSS CONTROL	17,5
IV Osi PZ:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	17,4
IV Osi PW:	*CONTINENTAL 13 R22.5 HDC 1	17,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pojazd wyposażony w zabudowę samowyladowczą firmy KH-KIPPER

- nr fabryczny: 18-0959

- data produkcji: 2018

- typ: W1U

Wykonano symulacje ruchów roboczych bez obciążenia - nie stwierdzono nieprawidłowości, wywrot działa prawidłowo.

Wartość wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, pęknięcie		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Odkształcony, pęknięty		

6	Błotnik tylny	P	Odształcony, pęknięty		
---	---------------	---	-----------------------	--	--


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

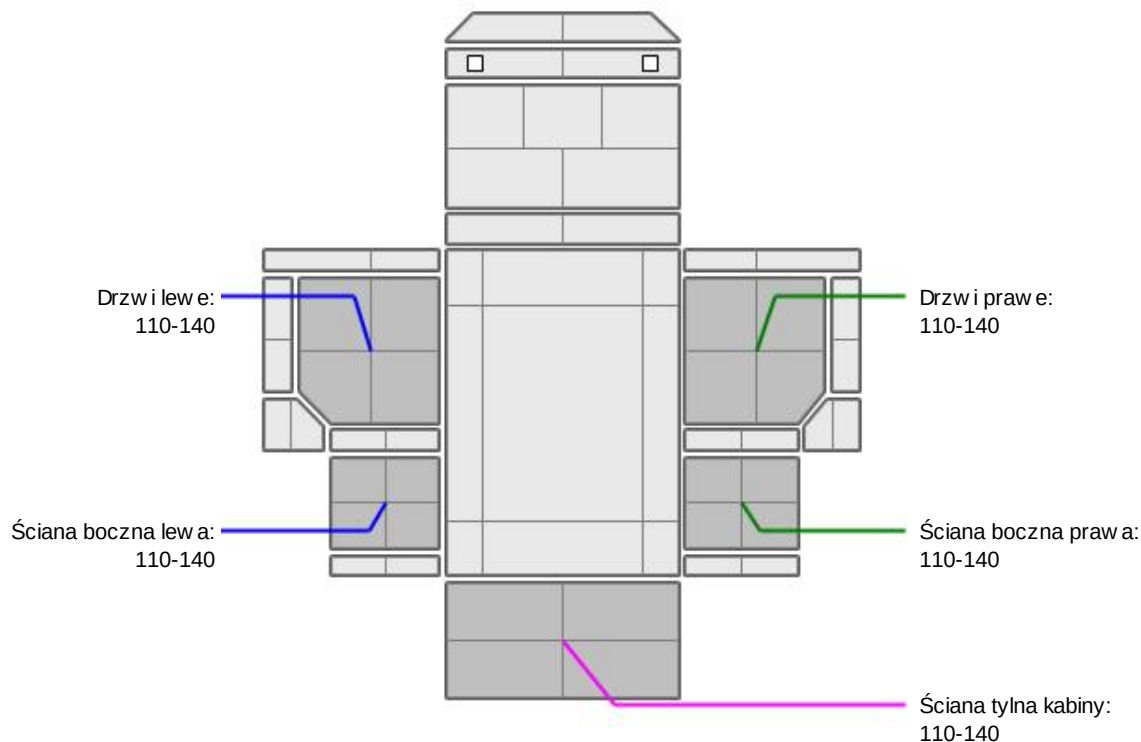

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	110-140	
2	Ściana boczna	L	110-140	
3	Drzwi	P	110-140	
4	Ściana boczna	P	110-140	
5	Ściana tylna kabiny		110-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Owiewka boczna	P	Zarysowana		

3	Stopień boczny	L	Pęknięty		
4	Kaseta stopnia	L	Zarysowania		
5	Kaseta stopnia	P	Zarysowania		
6	Zbiornik paliwa	L	Ogniska korozji		
7	Belka tylna dolna		Zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
8	Osłona boczna przeciwnajazdowa	P	Wgnieciona, zarysowana		
9	Osłona boczna przeciwnajazdowa	L	Wgnieciona, zarysowana, ogniska korozji		
10	Osłona termiczna reaktora katalitycznego		Wgnieciona, zarysowana		
11	Skrzynka nażędziowa		Pęknięta		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, rozdarcie materiału		
2	Wykładzina tylna		Rozdarcie materiału		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone, zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

Komunikaty wyświetlane na desce rozdzielczej:

- usterka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
- usterka bocznych świateł obrysowych
- nierównomierne zużycie okładzin hamulcowych



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła I osi	L	Zarysowania, ogniska korozji		
2	Tarcza koła I osi	P	Zarysowania, ogniska korozji		
3	Tarcza koła II osi	L	Zarysowania, ogniska korozji		
4	Tarcza koła III osi	L	Zarysowania, ogniska korozji		
5	Tarcza koła II osi	P	Zarysowania, ogniska korozji		
6	Tarcza koła III osi	P	Zarysowania, ogniska korozji		
7	Tarcza koła IV osi	L	Zarysowania, ogniska korozji		
8	Tarcza koła IV osi	P	Zarysowania, ogniska korozji		
9	Opony kół IV osi	L	Bieżnikowane		
10	Opony kół IV osi	P	Bieżnikowane		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Burta boczna skrzyni ładunkowej	L	Wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji		
2	Burta boczna skrzyni ładunkowej	P	Wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji		
3	Drzwi tylne		Wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h przez kierowcę w obecności rzeczoznawcy.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 9 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

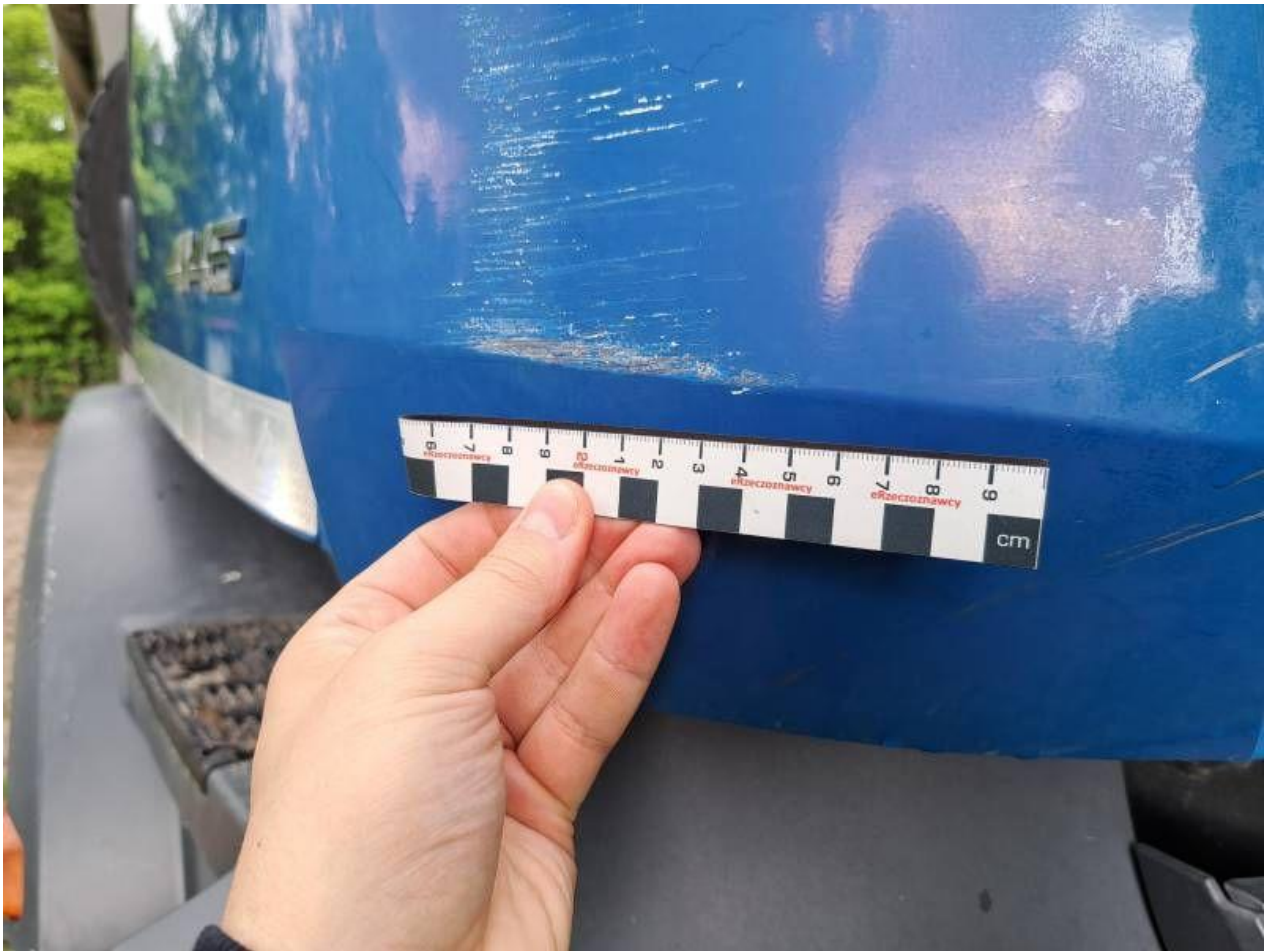

Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

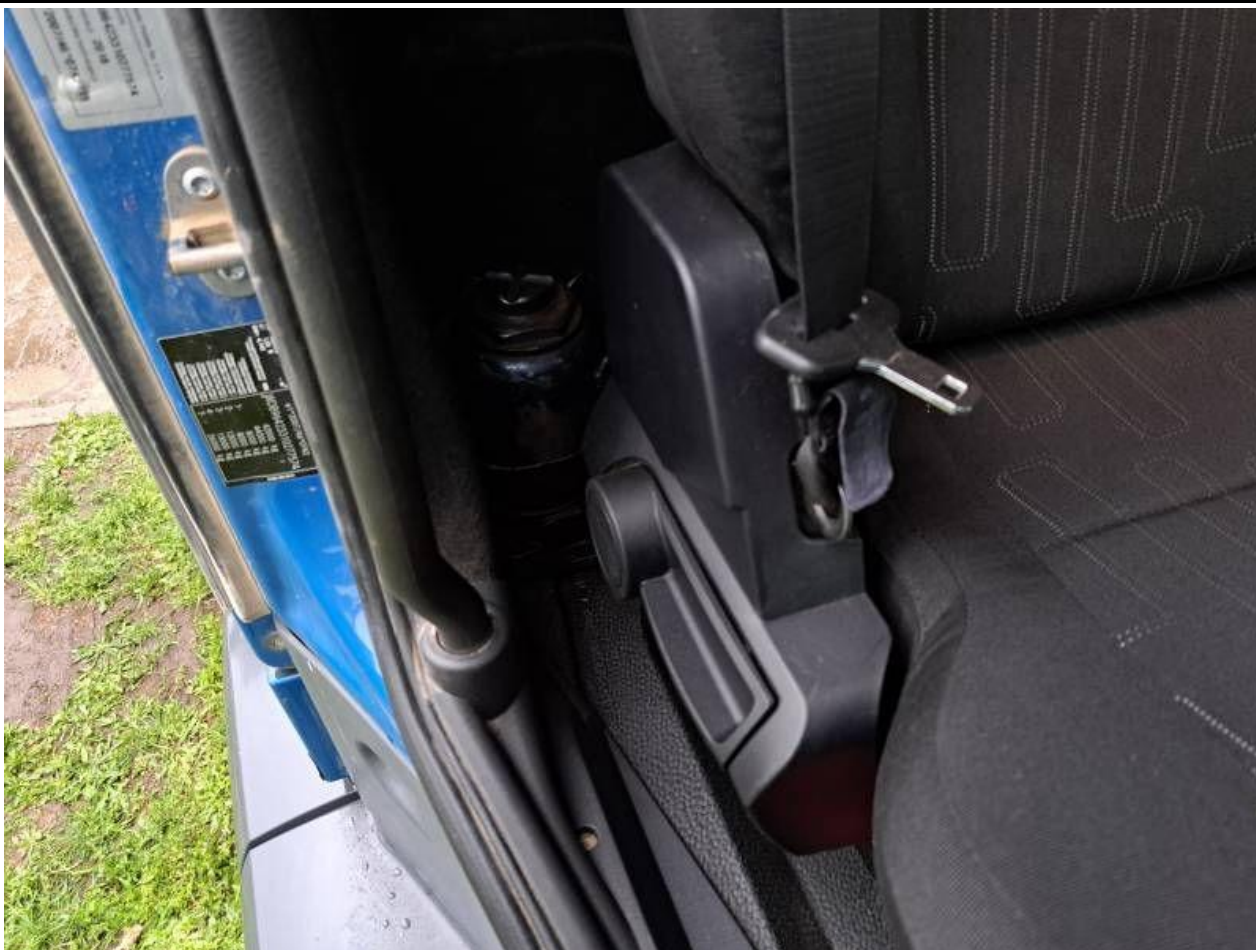

Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

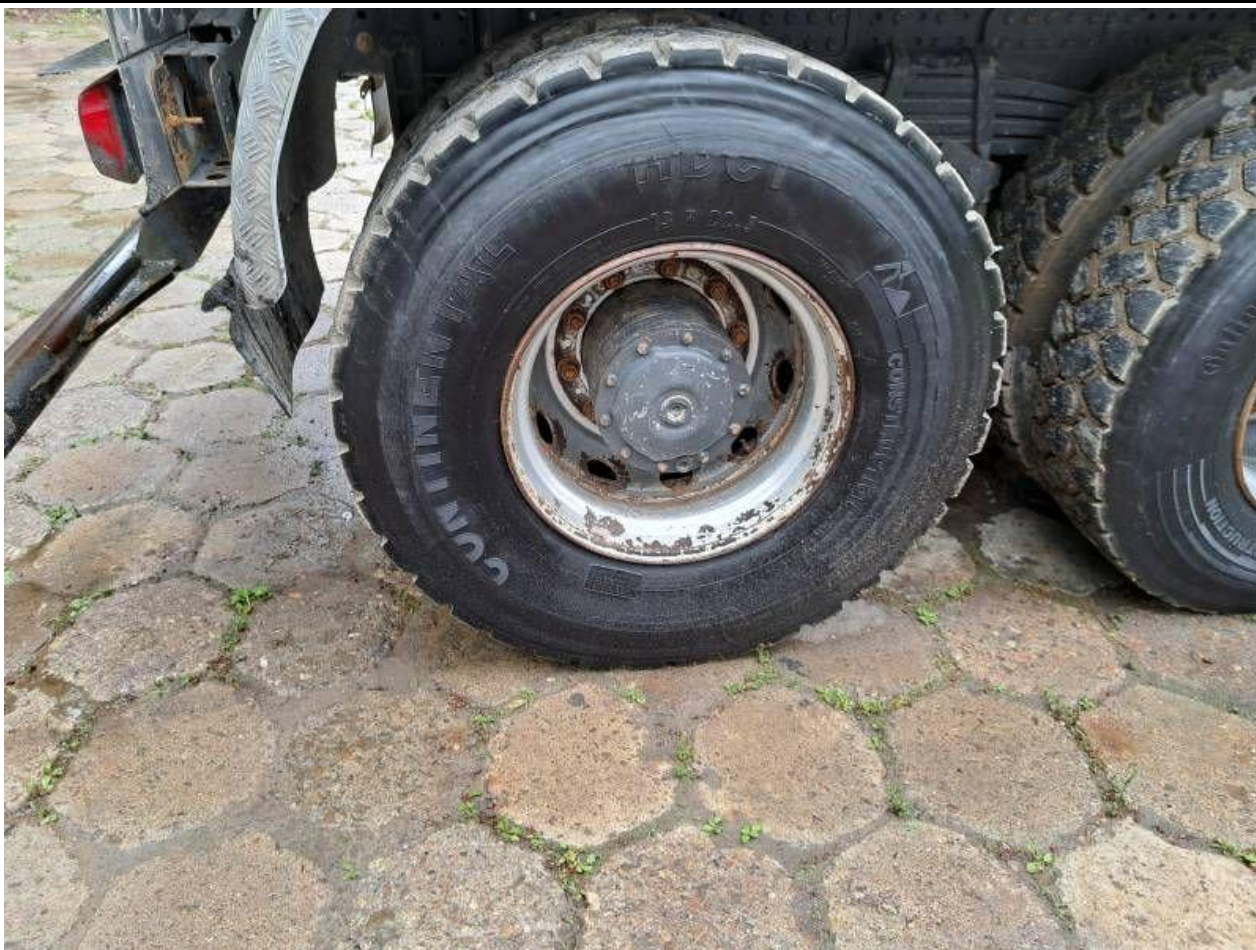

Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu