

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215292/6/25-11401	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39269/25/05/30	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF38DAHWTGL030076
Marka, model	PEUGEOT 508 14-18
Typ, wersja	508 2.0 BlueHDi Allure S&S
Numer rejestracyjny	GD487NF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/133 kW
Stan licznika	114 255 km
Data 1. rej./rok prod.	27-10-2016/2016
Data nast. bad. techn.	02-11-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, CBC - system kontroli hamowania na zakrętach, Chromowane elementy ozdobne na kierownicy, Chromowane listwy podokienne, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 17 (Styl 11) z ogumieniem 215/55 + koło zapasowe dojazdowe 17 (stalowe), Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem), Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów), Kontrolki zapiecia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja satelitarna, Ogrzewanie przednich foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetl. wne: 1 lampka główna + 2 lampki do czytania + 1 lampa z tyłu, oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Radio CD z MP3, 8 głośników, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku START, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa - skórzana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Alarm (zawiera superzamek centralny i 2 piloty zdalnego sterowania), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód + kamera cofania, Lakier metalik, Nawigacja satelitarna z kolorowym wyświetlaczem + Head-up + system nagłośnienia JBL

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	235/45 18 98V	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	235/45 18 98V	8,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	235/45 18 98V XL	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	235/45 18 98V XL	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Próg lewy	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
---	---	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Drzwi tylne lewe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barw.z czujnikiem deszczu	pęknięcie	WY	2.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Uszczelka drzwi/klapy	rozerwanie	WY	0.3
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Dach	ślady korozji	NA	0.3
6	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.8
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zmatowienie		
12	Kierunkowskaz boczny L	zaparowany		
13	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Błotnik tylny kpl. L	rysa/odprysk		
15	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
16	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
17	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
18	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

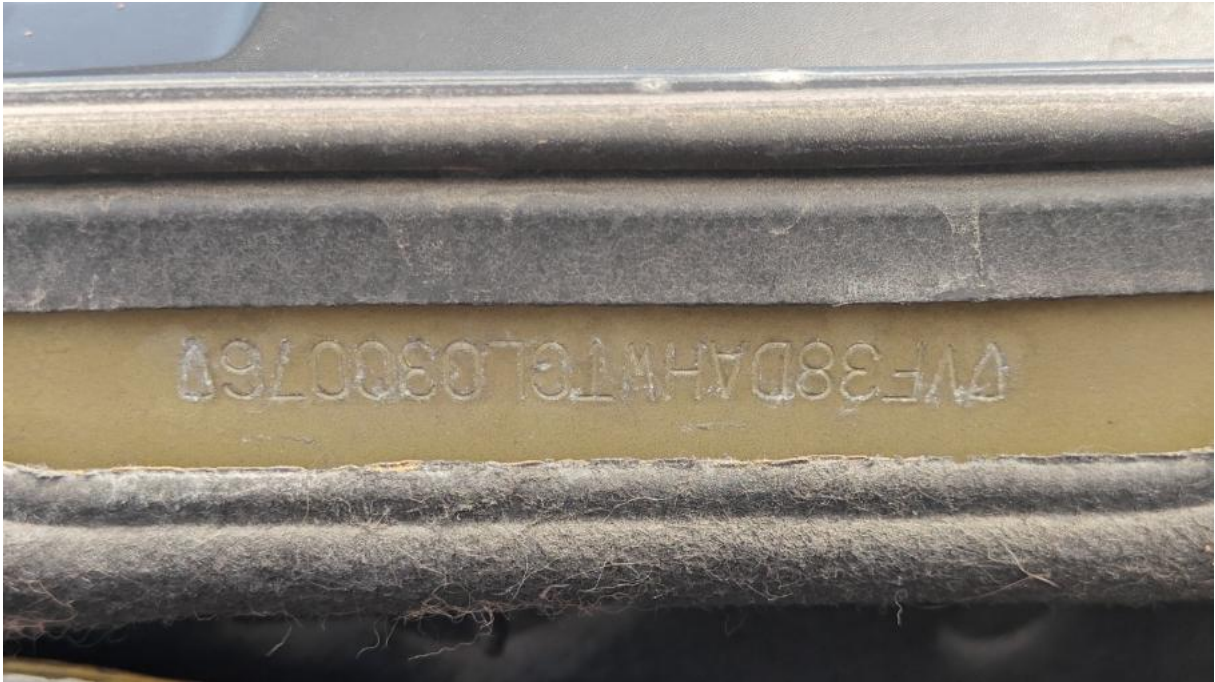

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a vehicle's brake system. A large, circular, metallic brake disc is visible, showing significant wear and a dark, rusted surface. A brake caliper, which is a metal bracket that holds the brake pads, is positioned over the disc. The caliper appears to be made of a different material, possibly aluminum, and shows some signs of wear. The background is dark and out of focus, suggesting the interior of a vehicle's wheel well.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

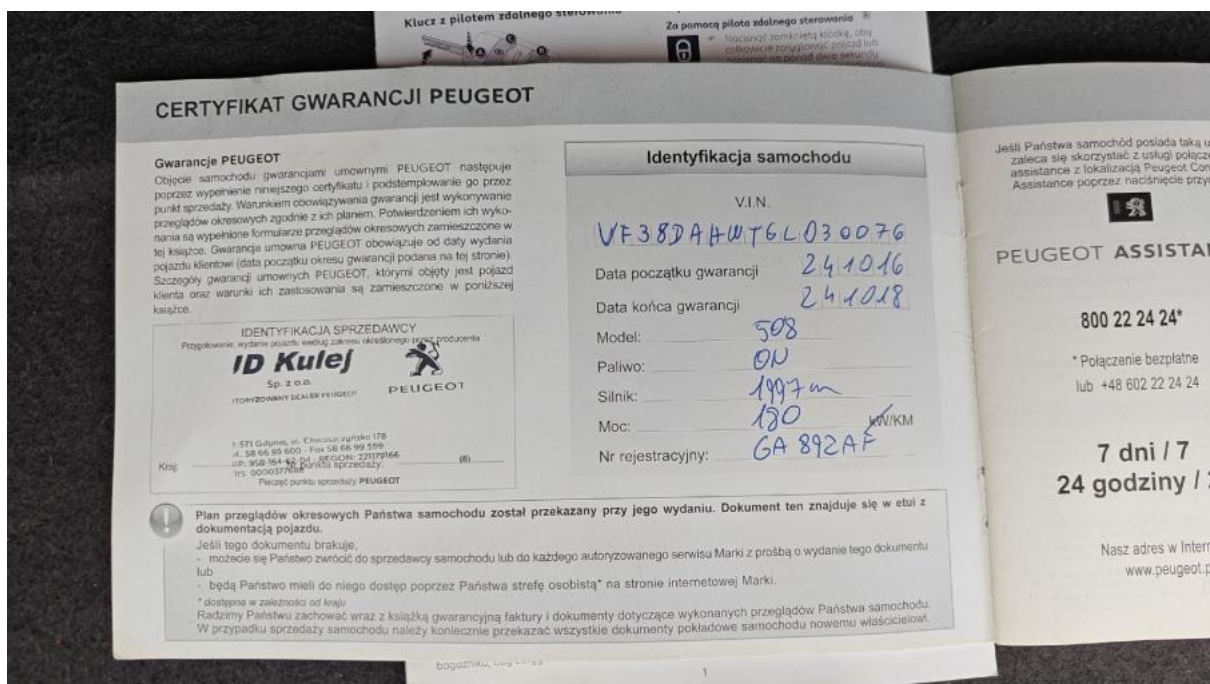

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

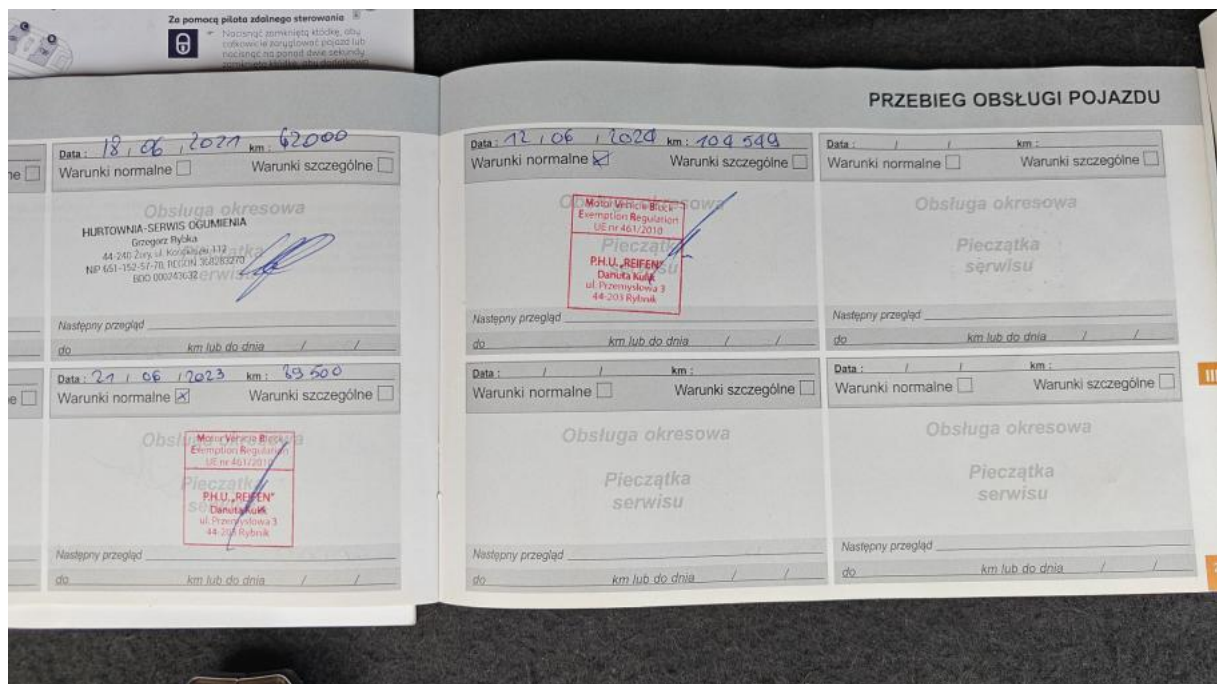

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Zdjęcie do protokołu

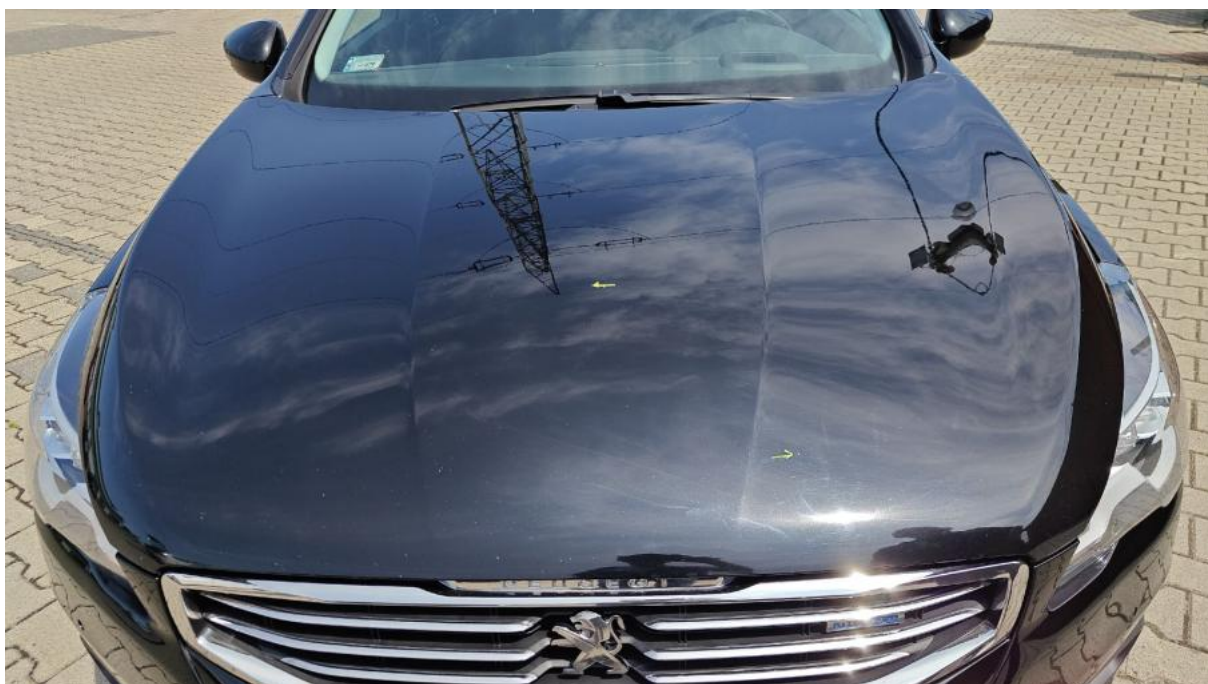

Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

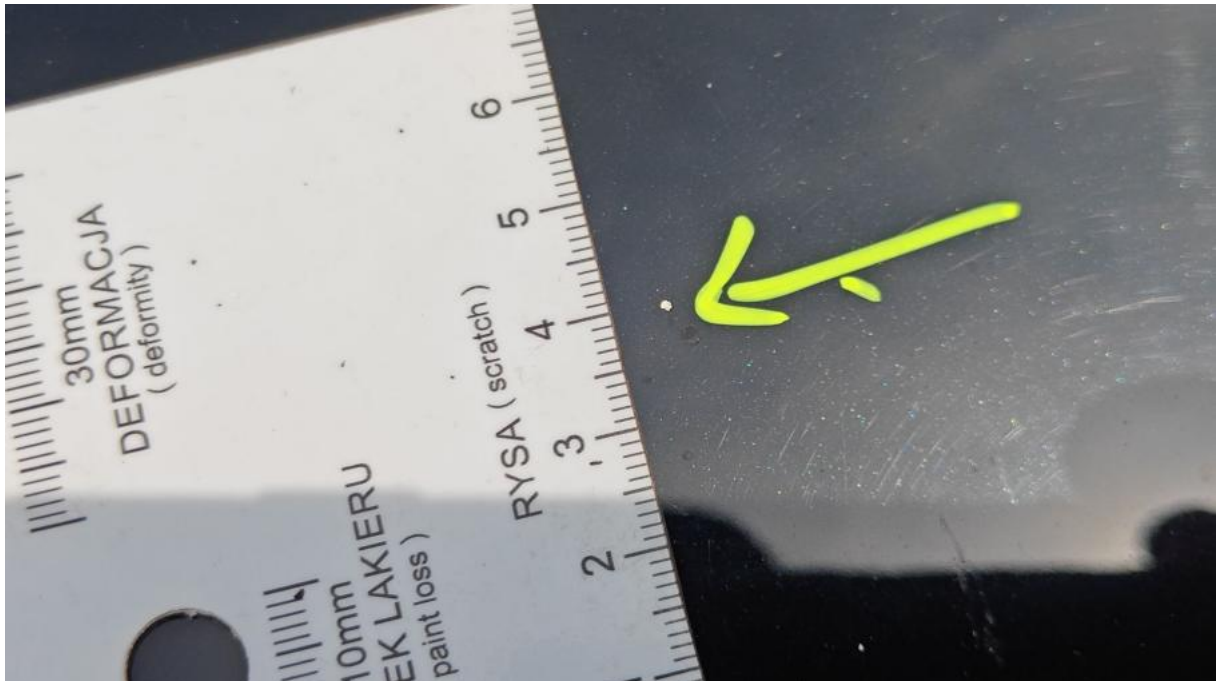

Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

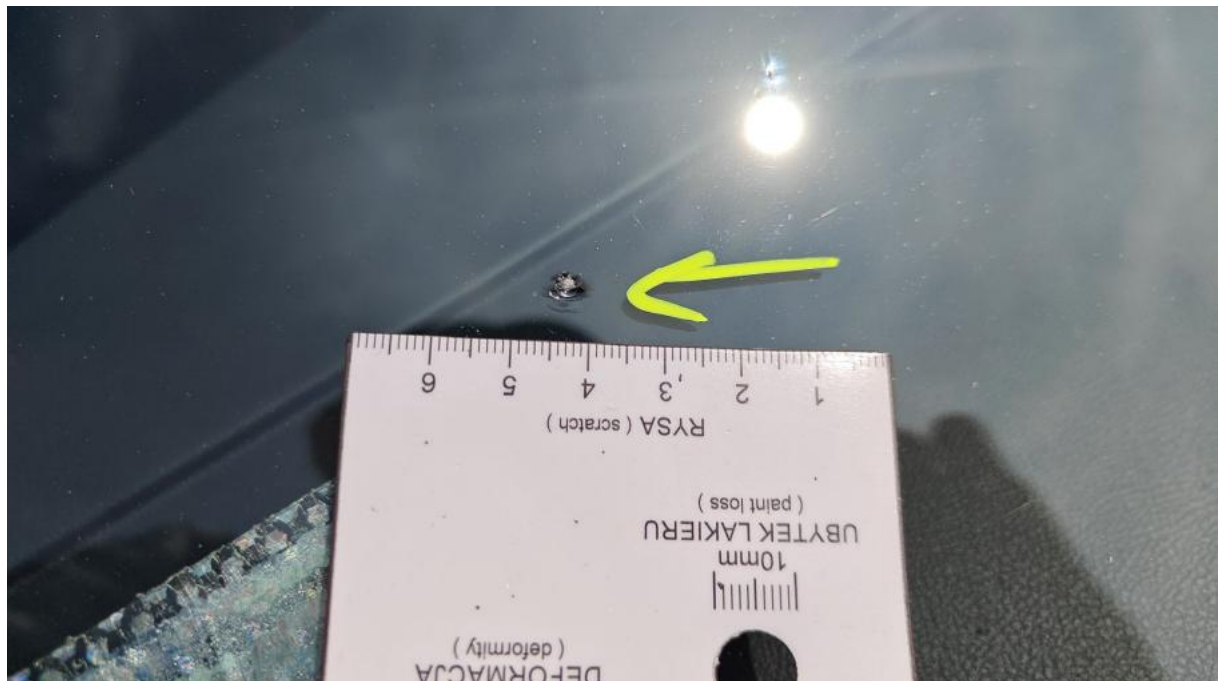

Fot. 46

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

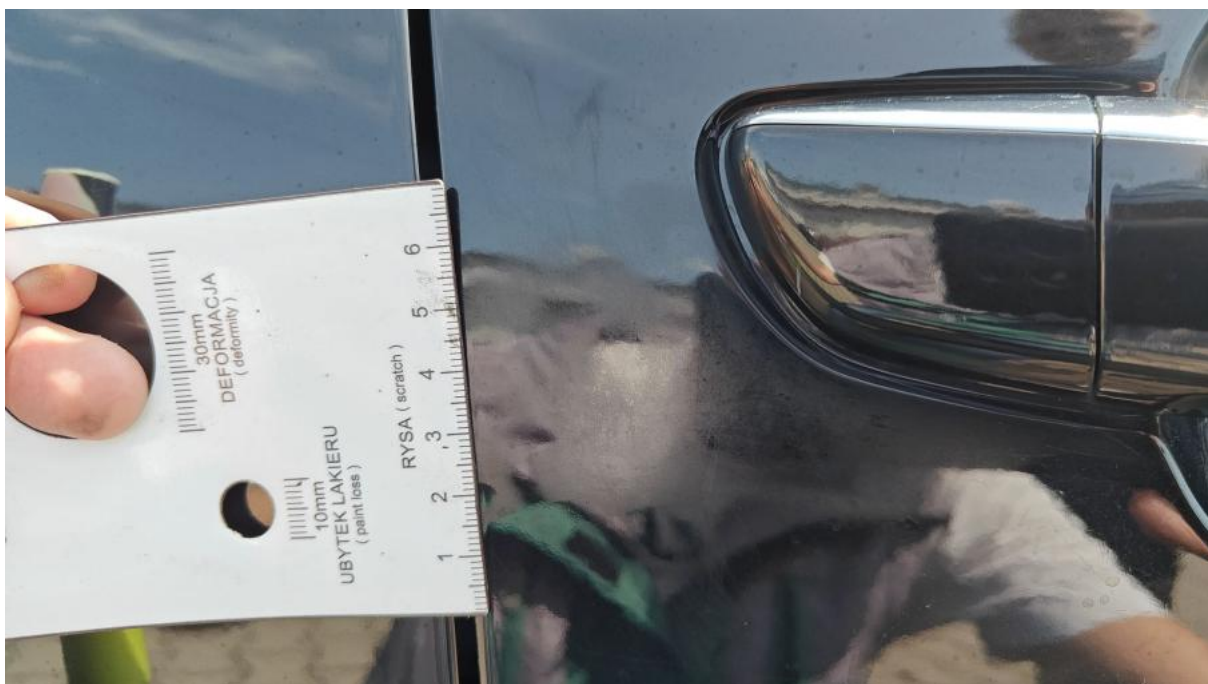

Fot. 50

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Inne 1



Fot. 70

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - Inne 1



Fot. 72


Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

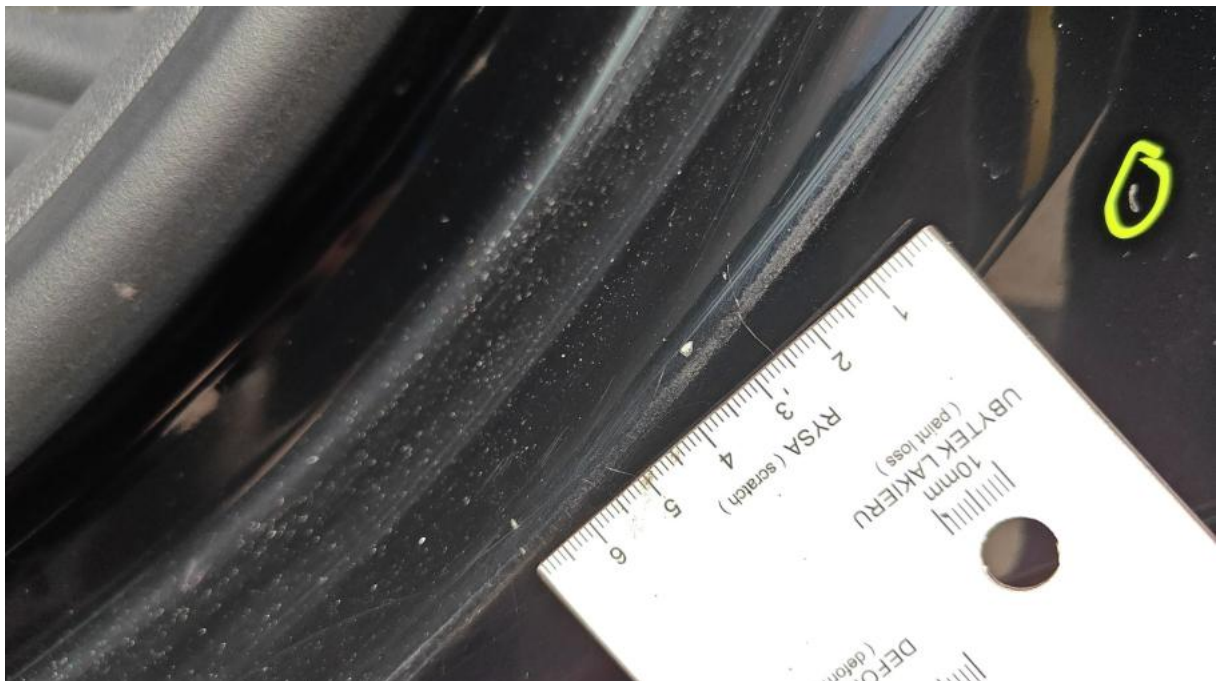

Fot. 74

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 78

Błotnik przedni L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1