



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001768347
Besichtigt am: 27.12.2024 13:39
Berichts-Nr: 7436528
FIN: WAUZZZGA0PA006026



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BVR
Erstzulassungsdatum:	08.11.2022
Laufleistung:	49.667 km
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.508 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.815 kg
Radstand:	2.601 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Einparkhilfe plus
5 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
6 Lautsprecher	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohre	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abweichende Verbauung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Abwicklung Serie	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fensterheber
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Folienbeklebung
Anfahrassistent	Frontantrieb
Assistenzpaket Parken	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi AG	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckleuchten
Batterie 420A (70Ah)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Infotainmentrechner
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
Dachspoiler	Kennzeichenträger vorn
Dämpfung vorn	Kindersicherheits-Paket
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersicherung elektrisch betätigt
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Komfortklimaautomatik	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Ottomotor
Nichtraucherausführung	Progressivlenkung
Normalsitze vorn	Q2
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schaltgetriebe
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
	Sitzheizung vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
9	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA0PA006026

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

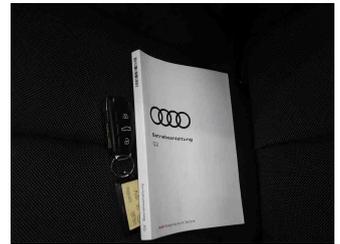

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

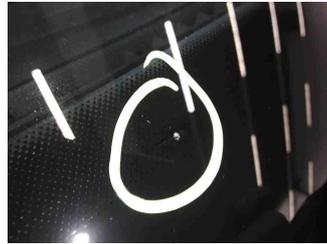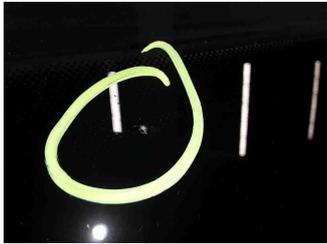


2 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar	VL,VR
-----------	-------



3 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

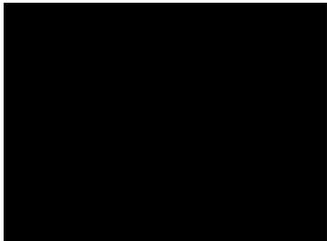

4 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar	RDKs
-----------	------






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024


5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

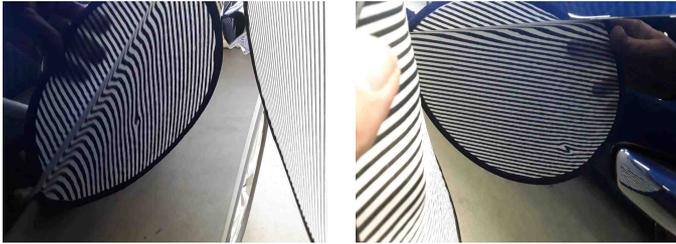

6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

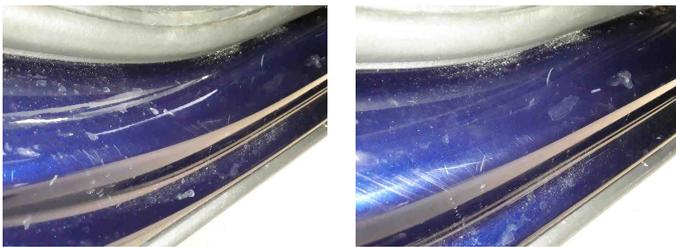

8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



9 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar	Batterie
-----------	----------





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7436528
vom: 28.12.2024

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

