

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215312/6/25-11401	Data raportu	12-06-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39855/25/06/03	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EV6LG049712
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD432WU
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	185 544 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	07-07-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana manualnie, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Reflektory przednie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewo	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 16 91H	5,5 mm
tylna	prawo	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewo	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 16 91H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

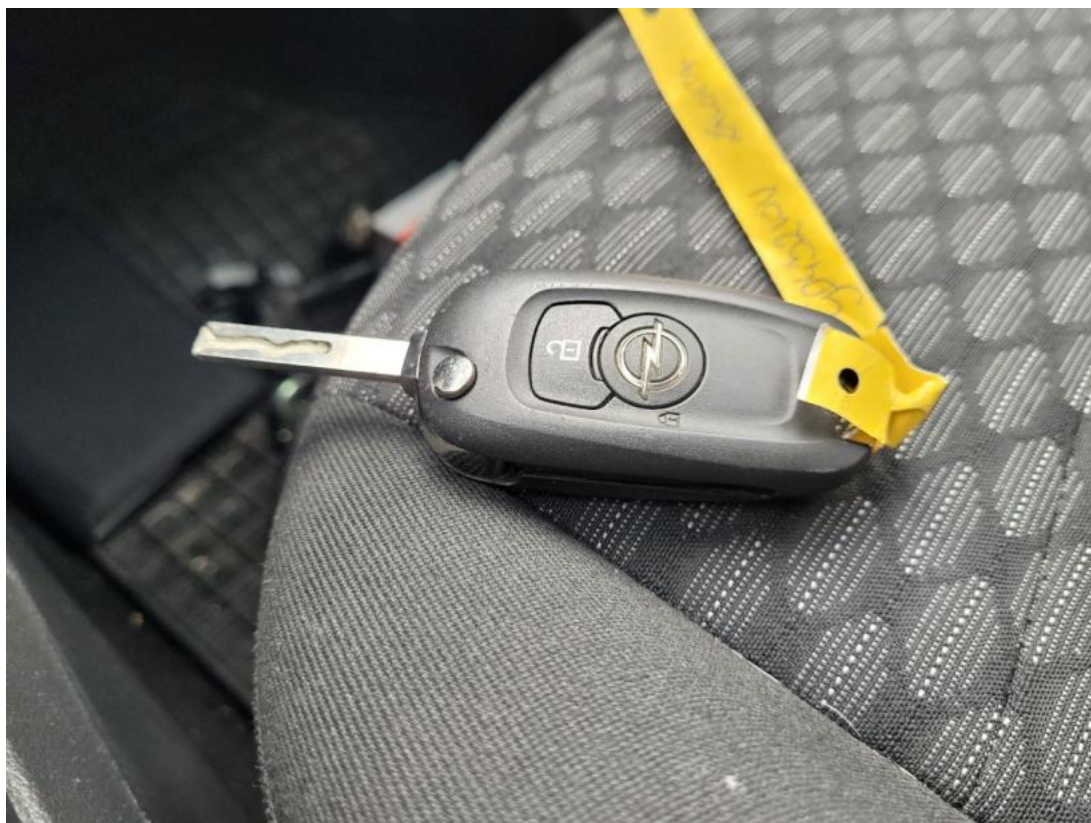

Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

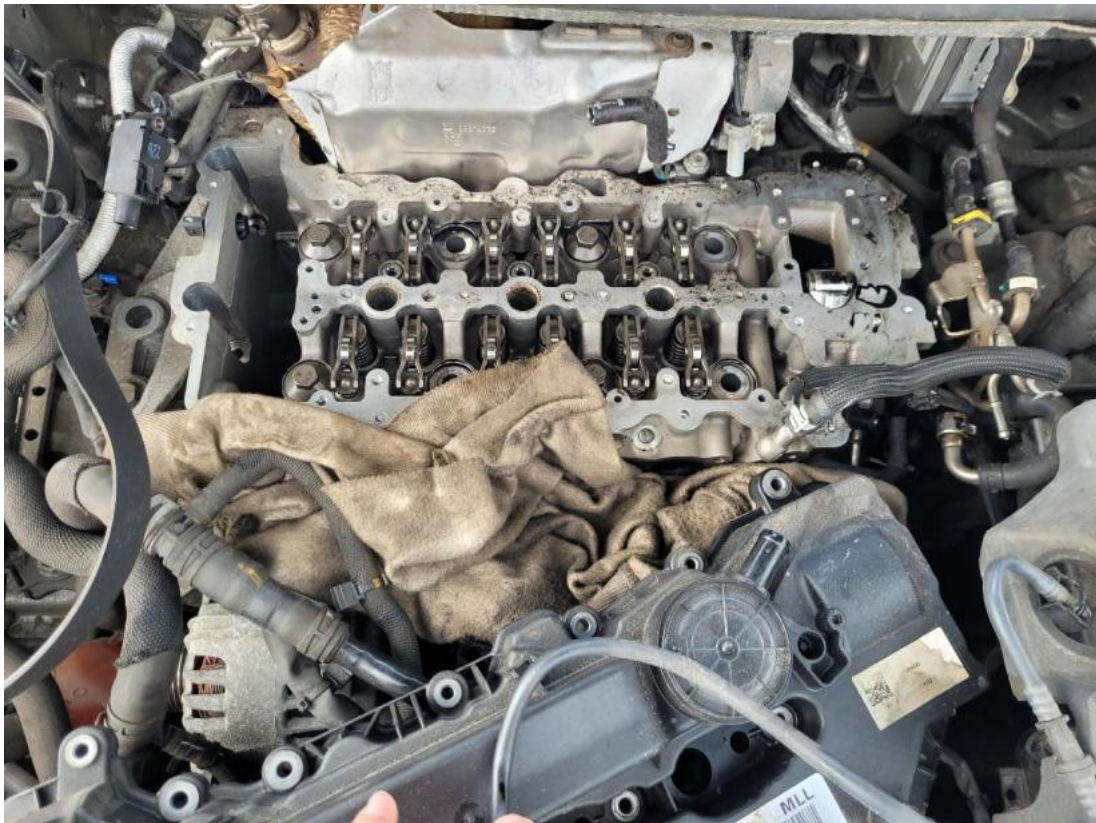

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu

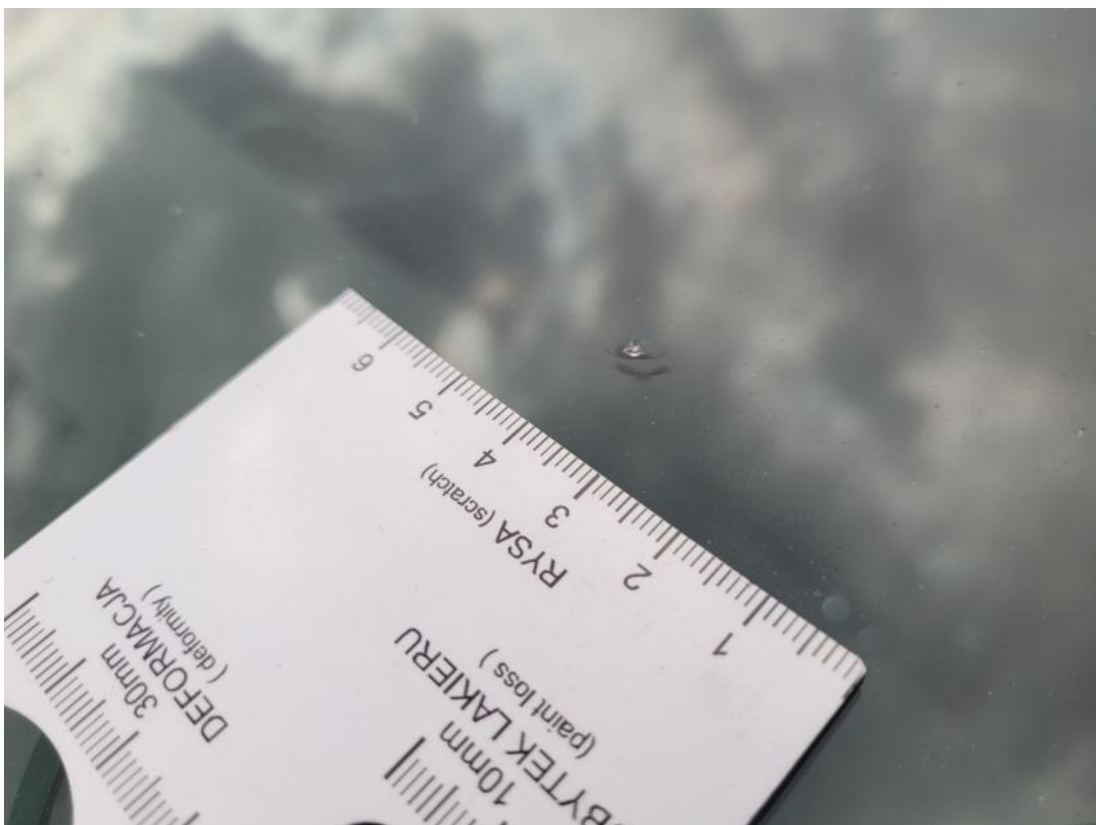

Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Nadkole przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Nadkole przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

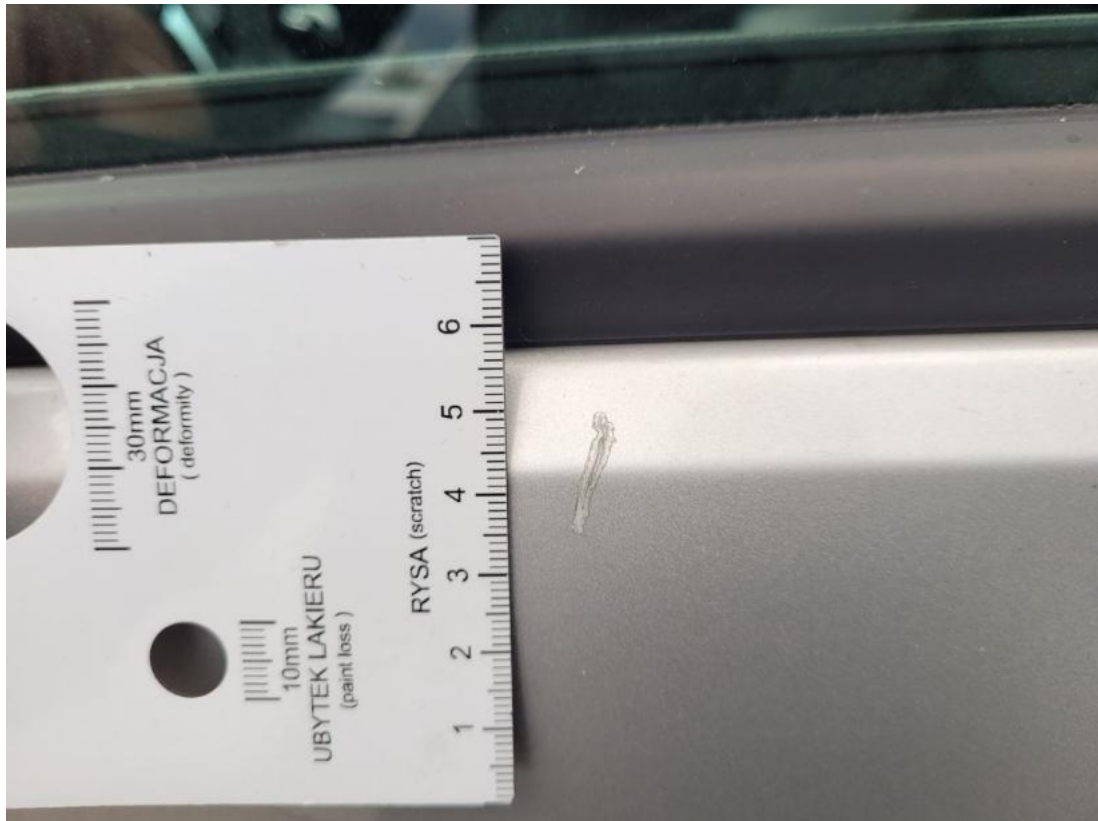

Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1