

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215331/6/25-11401	Data raportu	13-06-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39294/25/05/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EK2J8069867
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	GD9H679
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	173 142 km
Data 1. rej./rok prod.	17-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	200 - 300
2	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
3	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Lampa tylna zewnętrzna kpl. R	pęknięcie	WY	0.2
5	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Dach	ślady korozji	NA	0.3
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.7
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
12	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Ostona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

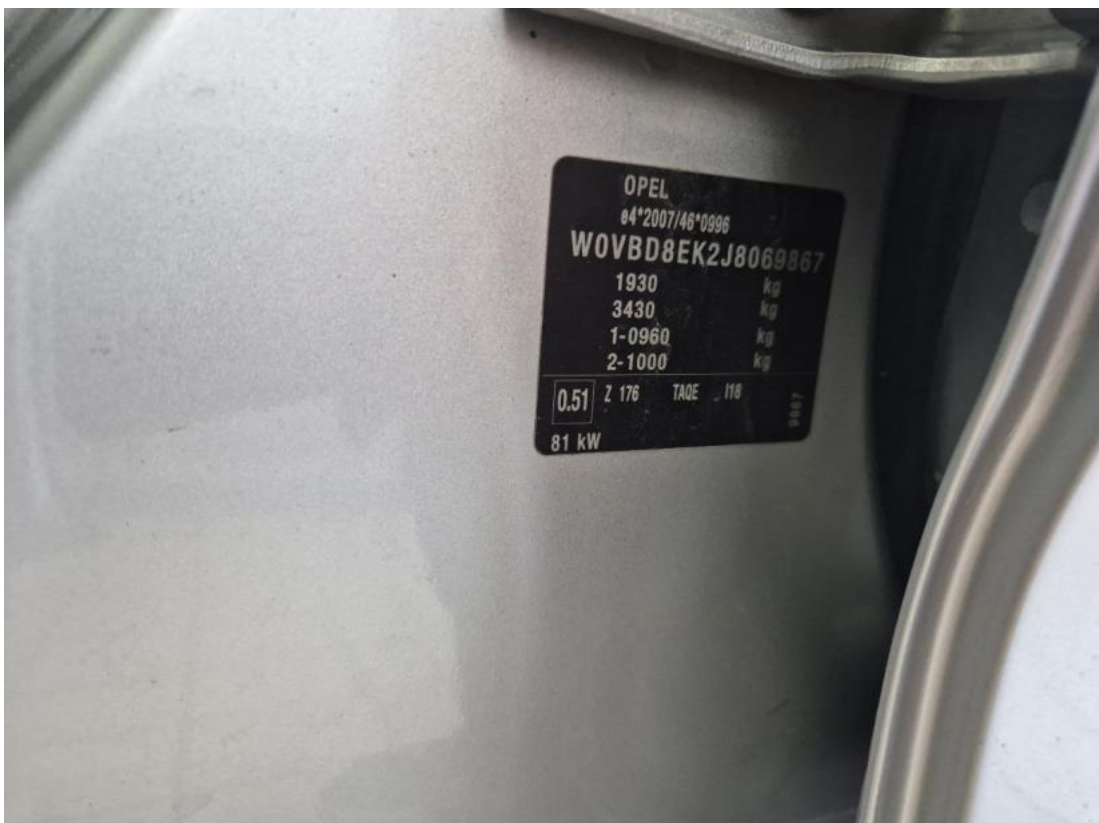

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1

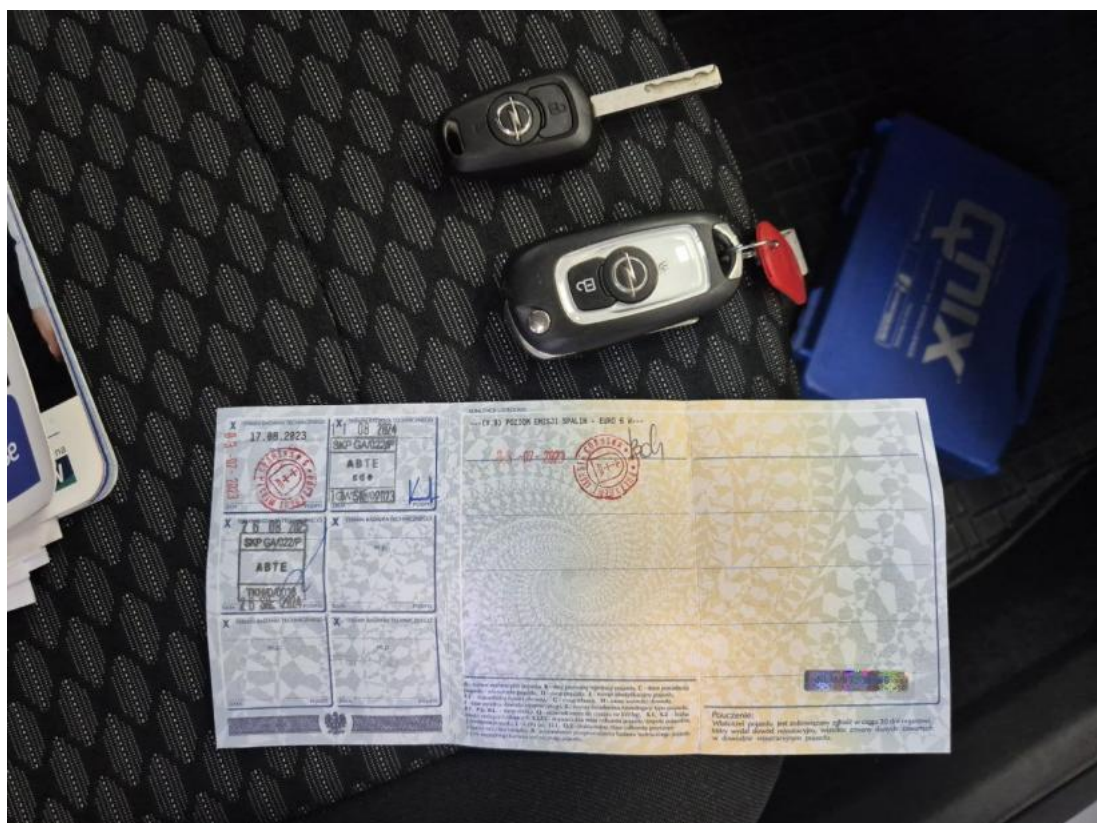

Fot. 30


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

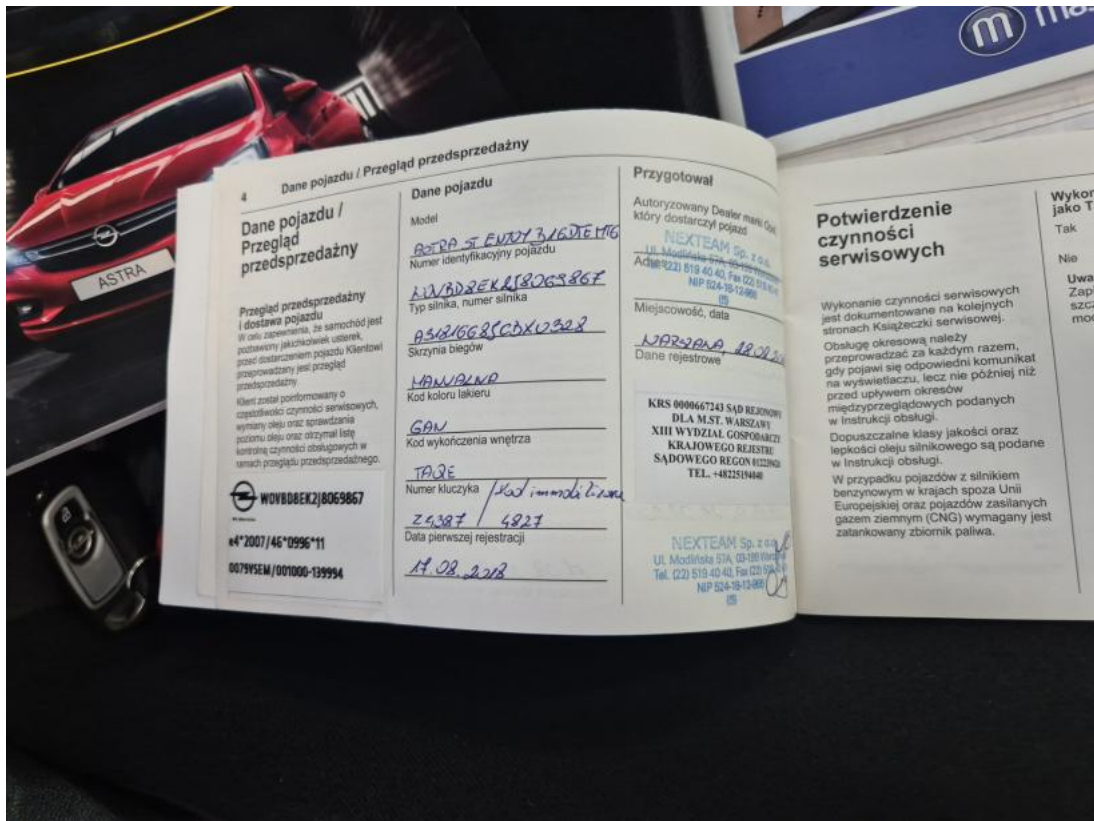

Fot. 31

Książka serwisowa – dane

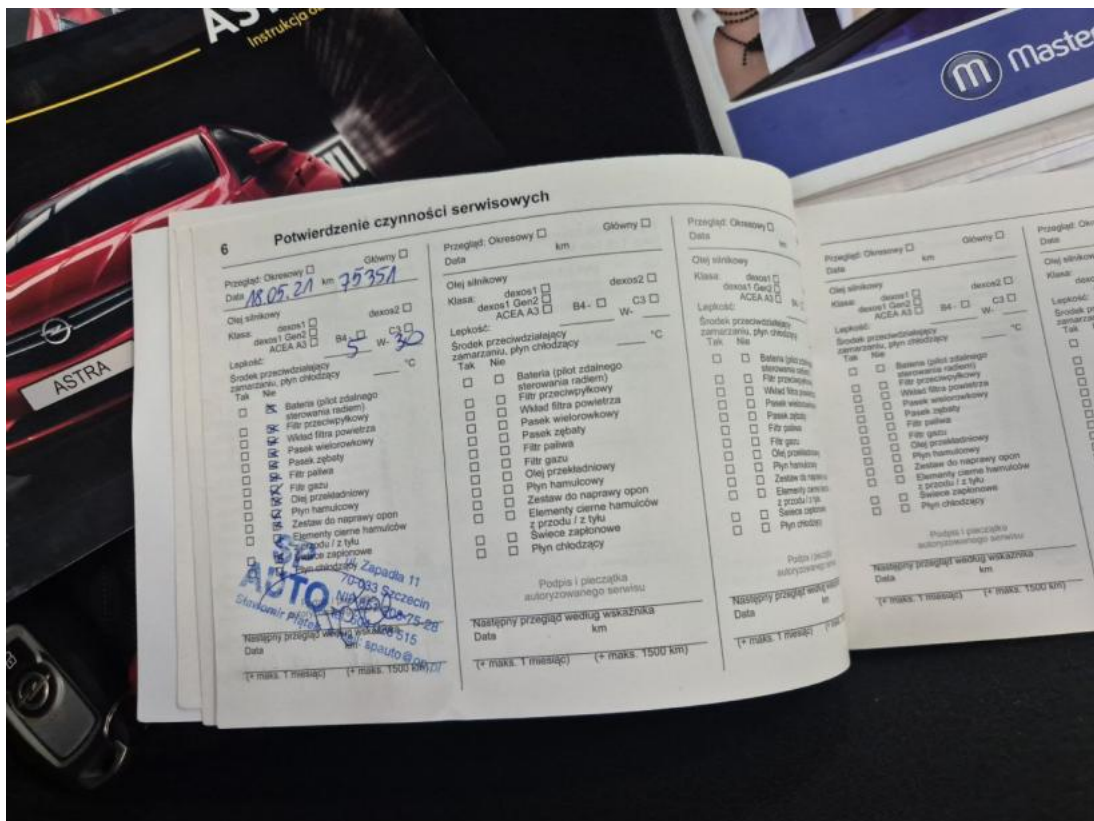

Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

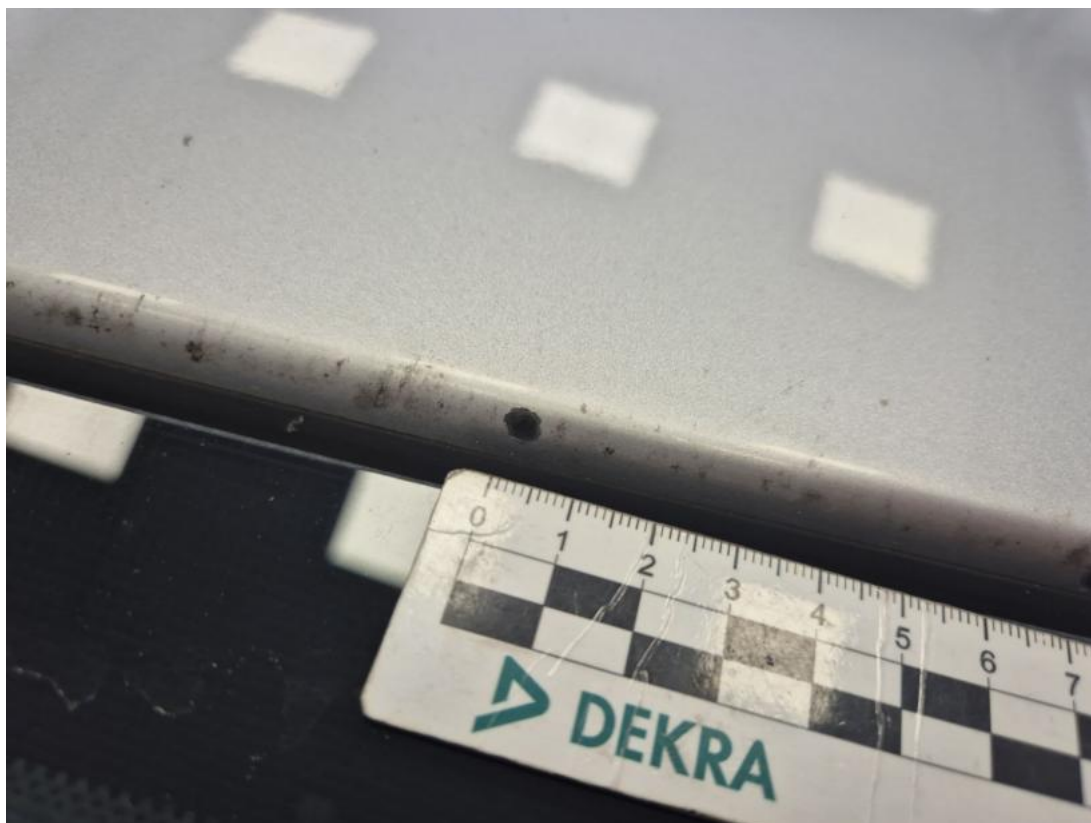

Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

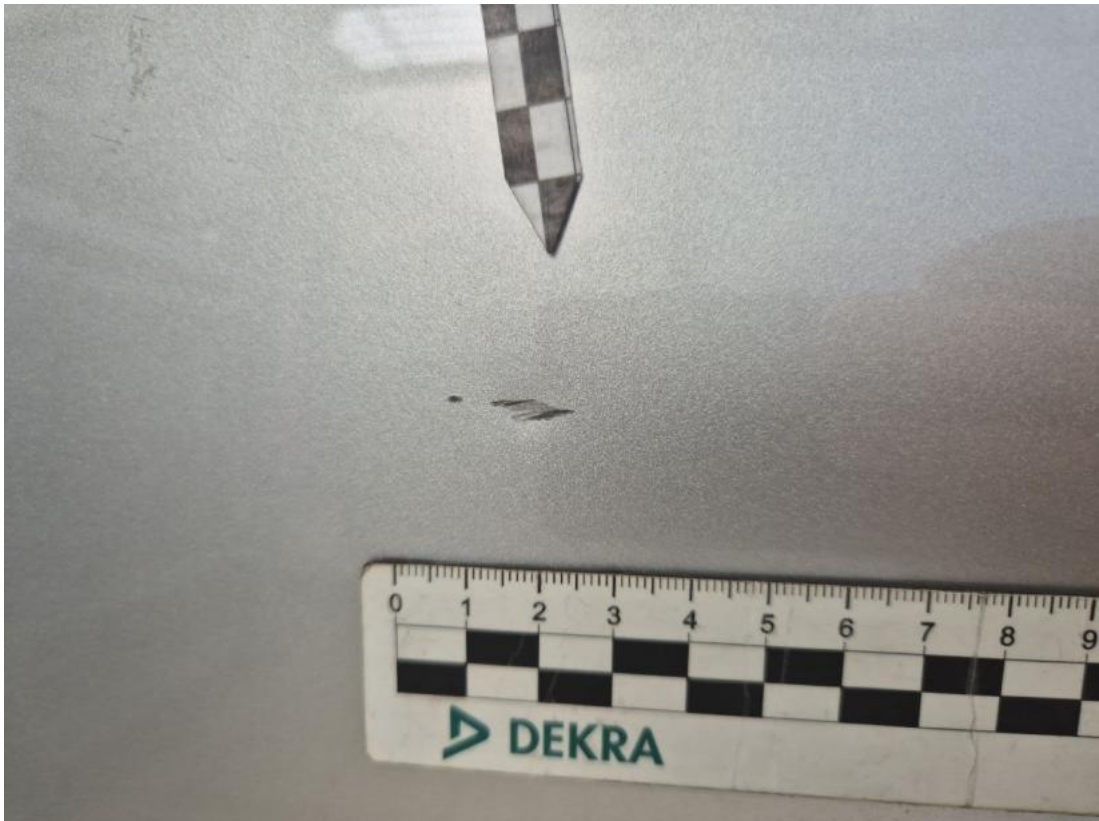

Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2