

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06037/6/25-15201	Data raportu	18-06-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/42418/25/06/11	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VNKKD3D3X0A400474
Marka, model	TOYOTA Yaris 17-20
Typ, wersja	Yaris Hybrid 100 Premium
Numer rejestracyjny	RZ992CJ
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1497 ccm/55 kW
Stan licznika	74 960 km
Data 1. rej./rok prod.	21-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	17-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik deszczu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Miękkie materiały wykończeniowe, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Lane Departure Alert, System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia), System antykradzieżowy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zaglówki z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przednie projektorowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	175/65 R15 88T XL	2,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	175/65 R15 88T XL	3,0 mm
tylna	prawe	SEIBERLING, WINTER	175/65 R15 84T	5,0 mm
	lewe	SEIBERLING, WINTER	175/65 R15 84T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	200 - 1000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.4
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	zarysowanie	WY	
3	Lusterko wewn.	inne	WY	0.3
4	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	pęknięcie	WY	0.4
5	Oslona lusterka zewnętrznego L	brak	WY	0.2
6	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
7	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	pęknięcie	WY	0.6
8	Sterownik klimatyzacji z regulacją	odpryski lakieru	WY	0.2
9	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	1
10	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	1
11	Błotnik przedni R	ślady korozji	NA	
12	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
13	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
14	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie, liczne, zarysowanie	NA	0.5
15	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.2
16	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1.5
17	Deska rozdzielcza cz.górna	ślady po okleinie	NA	
18	Nakładka wnęki koła zapasowego	zabrudzenie	NA	
19	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
20	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie		
21	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
22	Próg/Słupki środkowy (B) L	wgniecenie, wgniecenie		
23	Kolpak koła przód L	zarysowanie		
24	Kolpak koła przód R	zarysowanie		
25	Kolpak koła tył L	zarysowanie		
26	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

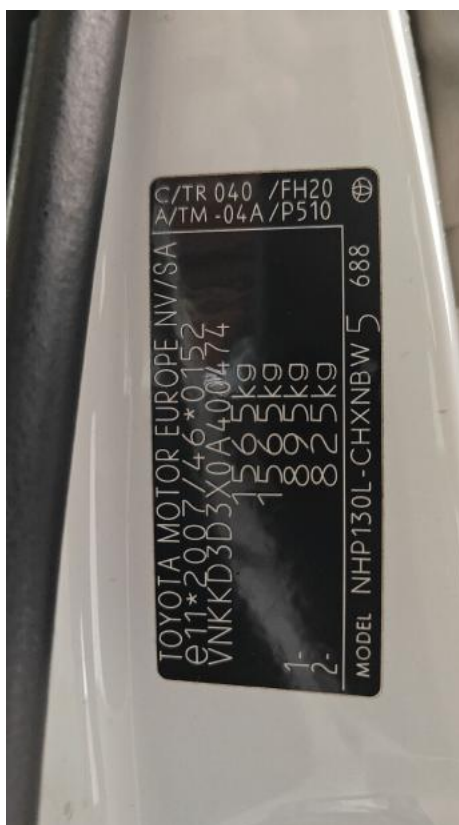


Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

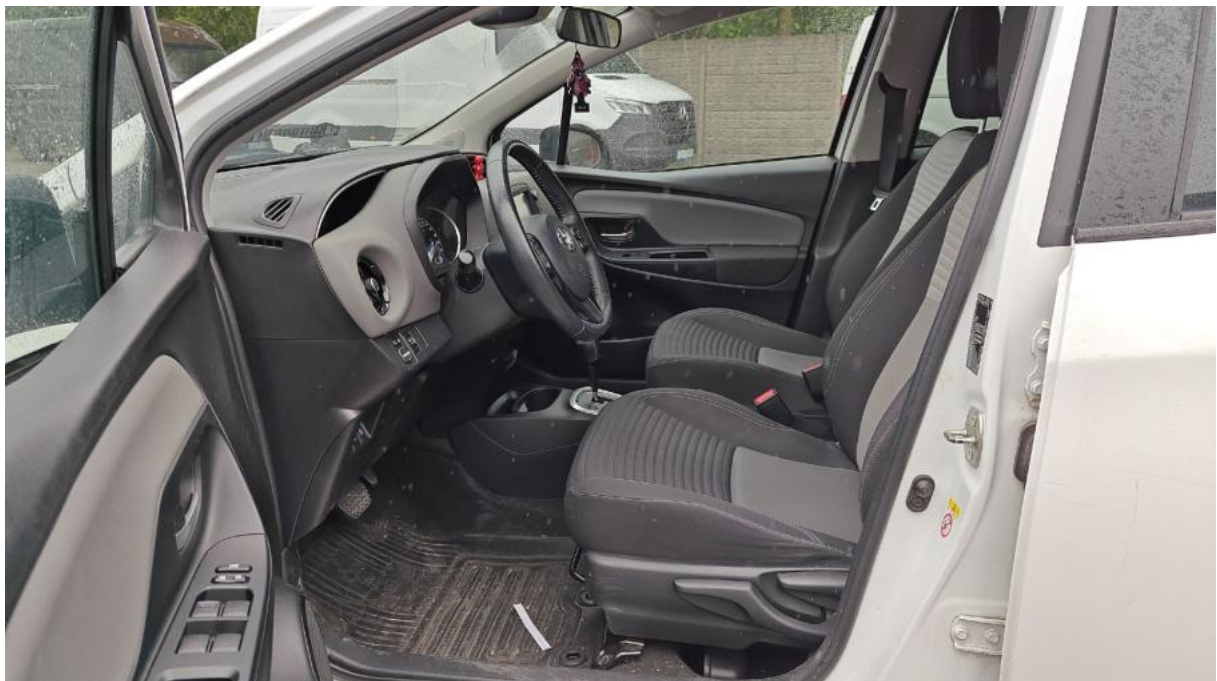

Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
przewody wysokiego napięcia



Fot. 34
przewody elektryczne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kratka/zaślepka halogenu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

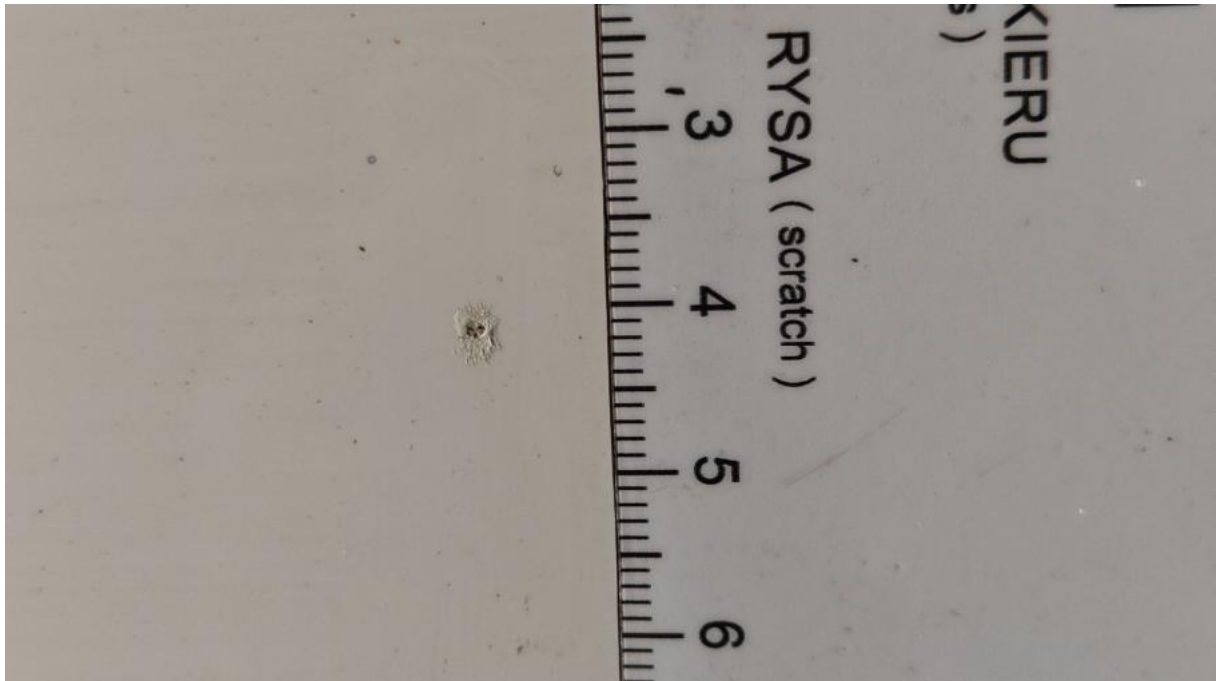

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

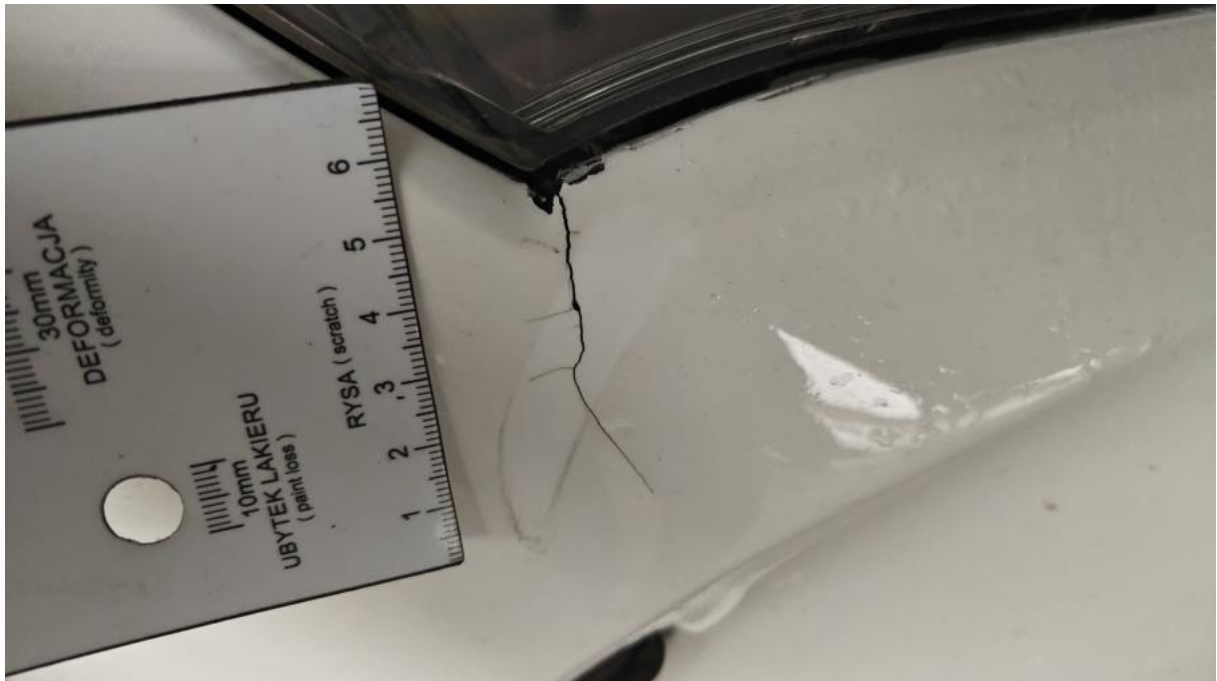

Fot. 43

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48


Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

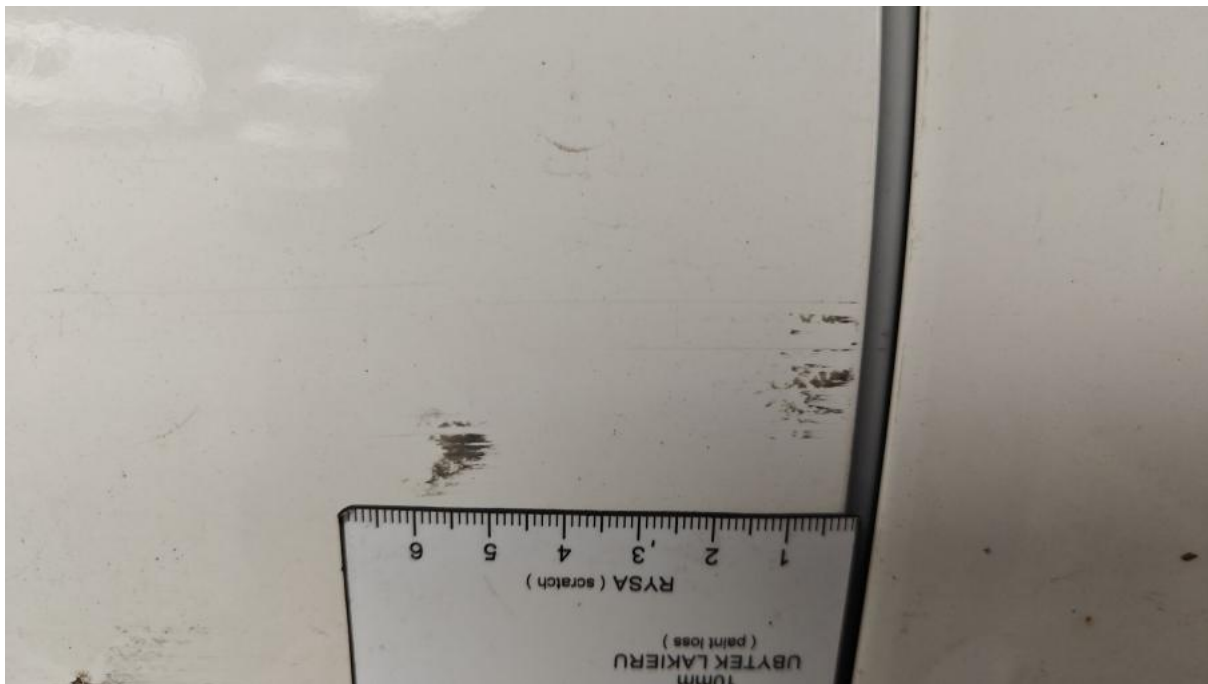

Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Obudowa lusterka zew P - Inne 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

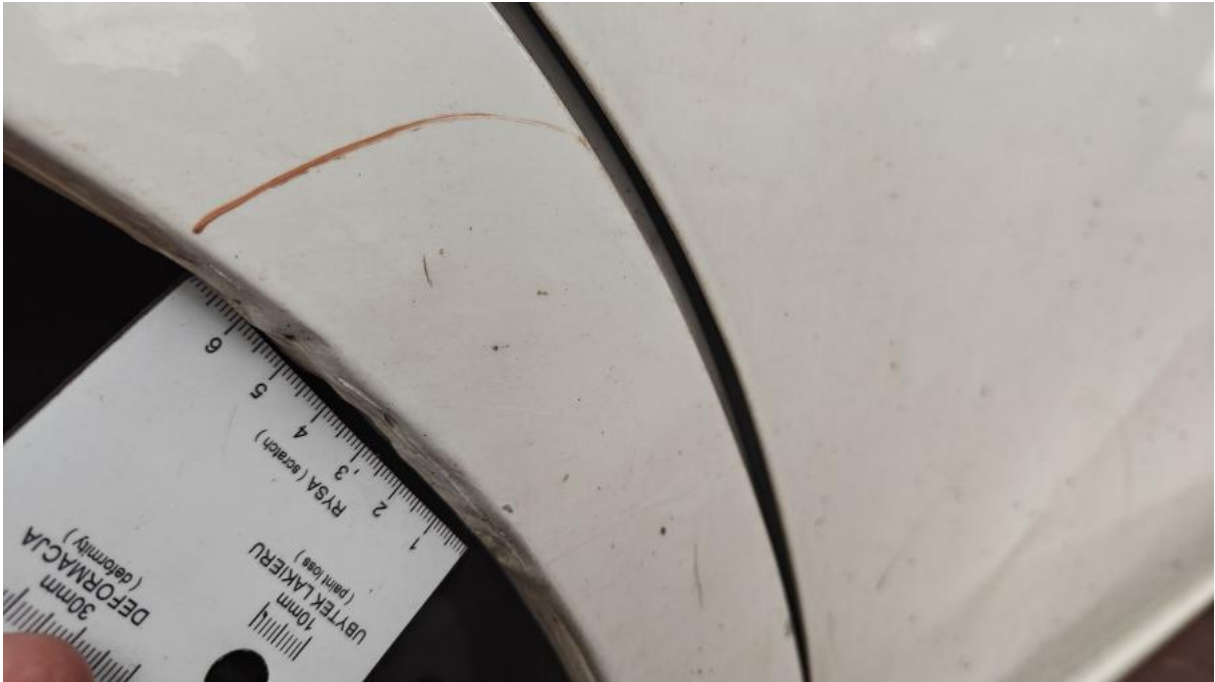

Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67


Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

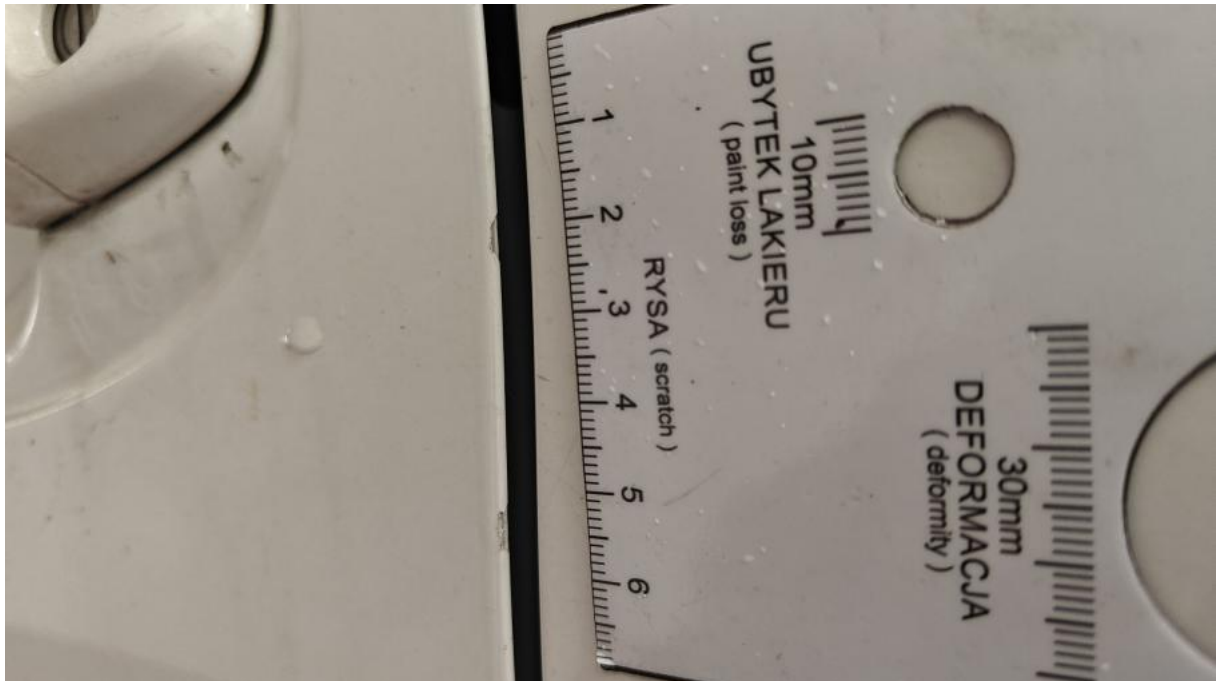

Fot. 69


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

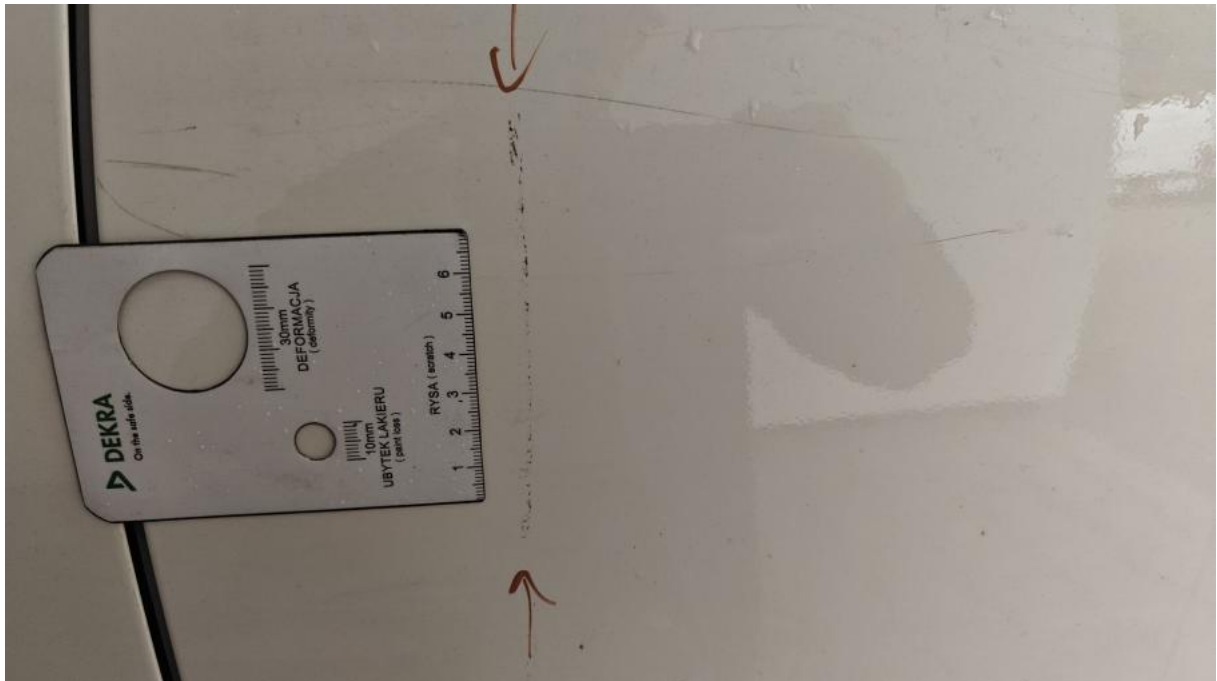

Fot. 71

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72


Klamka drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

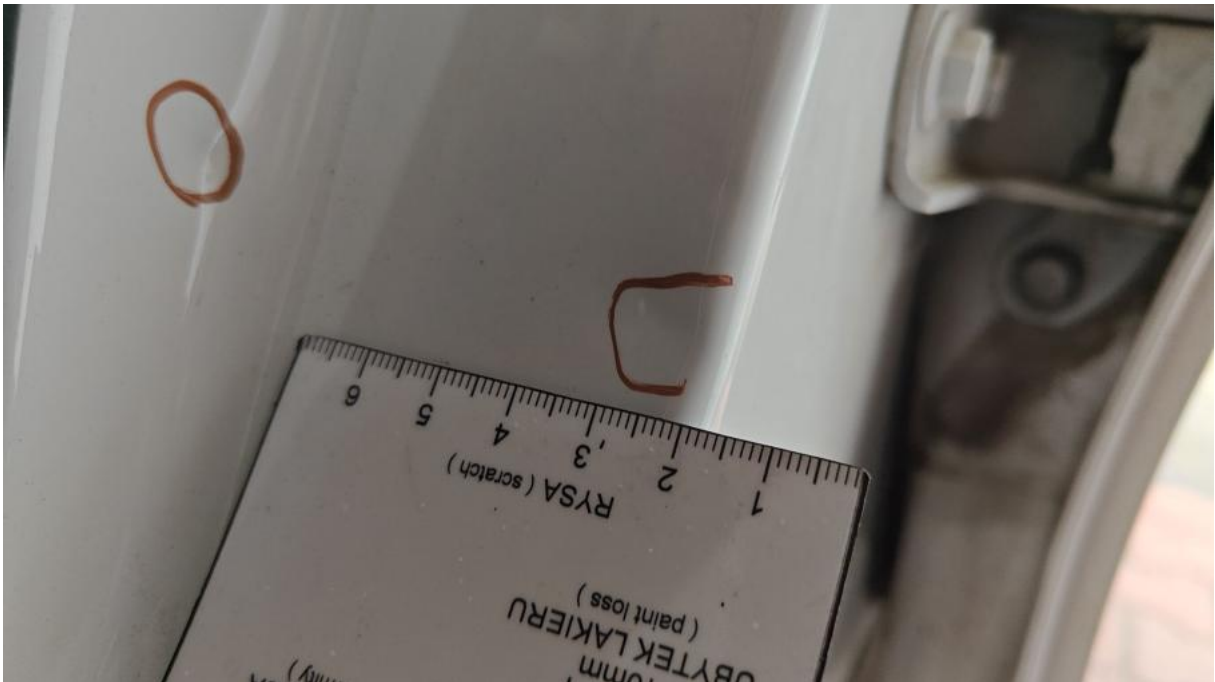

Fot. 74

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78


Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2

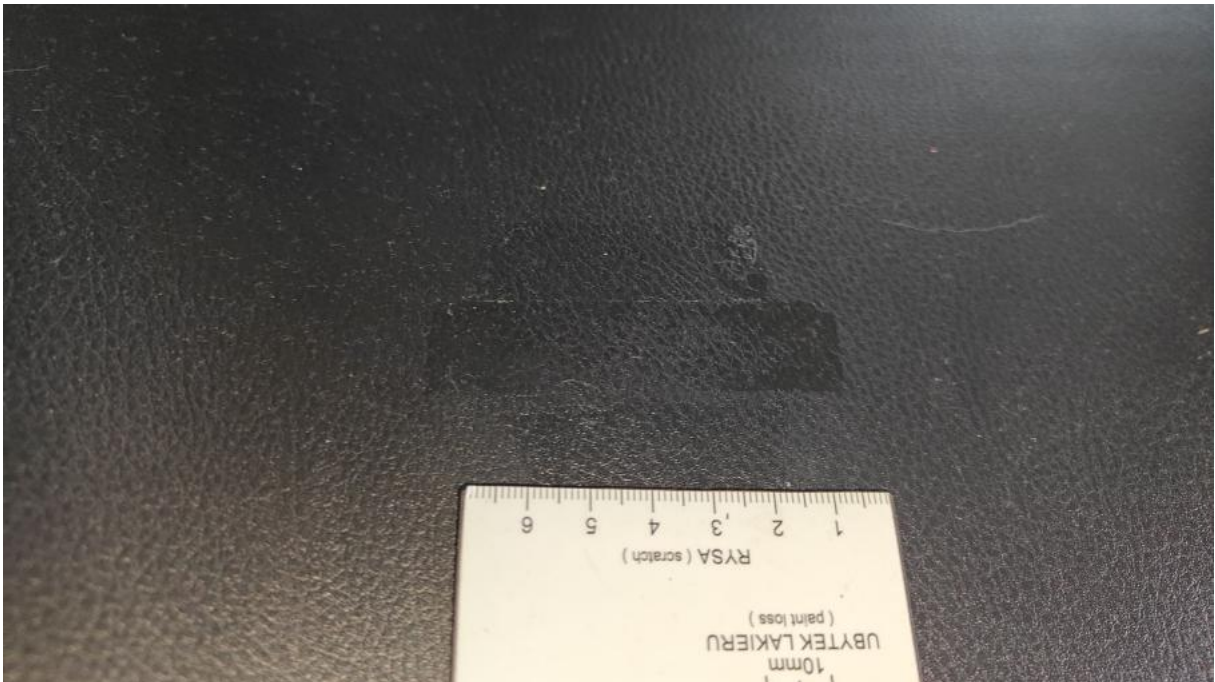

Fot. 80

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Deska rozdzielcza - Inne 2



Fot. 82

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 84

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Uszczelka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Lusterko wsteczne wew - Inne 1



Fot. 90

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 92

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1