

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart	: PKW
Typ / Untertyp	: Passat GTE Variant 1.4 electric/TSI 160kW 6-Gang DSG 4 Türen / 00CB56YY
Aufbauart	: Kombi
Fabrikat	: Volkswagen
HSN / TSN	: 0603 / BRZ
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVVZZZ3CZLE122347
Hubraum / Leistung	: 1395 ccm / 115 kW
Motorart / Zylinder / Antriebsart	: Hybrid (Benzin/Elektro) / 4 / Frontantrieb
Getriebe	: Automatik / DSG
Federung	: Spiral / Spiral
Abgascode	: 36AM
Anzahl der Gänge	: 6
Plätze / Türen	: 5 / 5
Reifenzustand	: mittel
Notrad vorhanden:	: Nein
Reifen Reparaturset vorhanden	: Nein
Räder sind verkehrssicher	: Ja
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 25.06.2020
Laufleistung abgelesen	: 53762 km
Farbe	: Oryxweiß Perlmutteffekt
Lackart	: perleffekt
Farbe Dach	: Oryxweiß Perlmutteffekt
Polster Farbe / Art	: Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz / Stoff
Anzahl der abgegebenen Schlüssel	: 2
Restlauf bis Service	: 11100km oder 247km
Wartungsnachweis vorhanden / vollständig	: Ja / Ja
Besichtigungszustand	: fahrbereit

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024****Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	215/55 R17 94V 6		Pirelli	Ja	S / Al
1 / R / 0	215/55 R17 94V 6		Pirelli	Ja	S / Al
2 / L / 0	215/55 R17 94V 7		Pirelli	Ja	S / Al
2 / R / 0	215/55 R17 94V 7		Pirelli	Ja	S / Al

Bereifung, weitere

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-/-/-	215/55 R17 94H 6		Pirelli	Ja	S / Al
-/-/-	215/55 R17 94H 6		Pirelli	Ja	S / Al
-/-/-	215/55 R17 94H 6		Pirelli	Ja	S / Al
-/-/-	215/55 R17 94H 6		Pirelli	Ja	S / Al

Reserverad

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024****Serien- und Sonderausstattungen**

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Rechtsverkehr• GTE• Typprüfland Deutschland• Ohne ECO-Funktion
• Müdigkeitserkennung• Wechselstrom-Ladedose
• Keine Aktionsausführung• Variante Hybrid• e-Sound
• Dämpfung vorn
• Batterie 380A (68Ah)
• Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
• Kältemittel R1234yf• Variant• Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose• Batterie/Generator Kapazität Standard
• Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"
• Ohne Kindersitz• Ohne Sprachsteuerung• Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung• Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)• Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang• Modellpflege KW 45• 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l• Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion• Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser• 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten | <ul style="list-style-type: none">• Kategorie 0• Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift• Betriebserlaubnis Nachtrag• Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund• Regionscode " ECE " für Radio• Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose• Ohne Individualeinbau• Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung• Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen• 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF• Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A• Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten• Ohne Head-Up Display• Linkslenker• 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW
• Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert• ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite• Wartungsintervallverlängerung• Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)• Multifunktionskamera
• Verkehrszeichenerkennung• Komfortsitze vorn• Steuerung (werksintern)• Berganfahrassistent• Ohne Uhr
• 4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17
• Ohne Garagentoröffner |
|---|---|

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024**

- Fußhebelwerk "Standard"
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
- Fertigungsablauf Standard
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Ohne Anhängavorrichtung
- Aktivkohlebehälter
- Dämpfung hinten, Basis 2
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Ohne Differenzialsperre
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Scheibenbremsen hinten
- Ohne Dynamic Drive Control
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
- Netztrennwand
- Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- 3 Kopfstützen hinten
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Fußgängererkennung
- "Business Premium"-Paket inkl. Navigation
- Radstand
- Doppelkupplungsgetriebe DQ400
- Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen
- Schriftzugsatz "GTE"
- Aufkleber/Schilder in deutsch
- Bordliteratur in Deutsch
- Standard-Klimazonen
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Entfall Tire Mobility Set
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Frontantrieb
- Scheibenbremsen vorn
- Ohne Überführungs-ausrüstung
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten
- Ladekantenschutz in Kunststoff
- Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H
- ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
- Dachreling schwarz
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024**

- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Abgasnorm EU6 AM
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
- Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Heckspoiler
- Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Dachhimmel in Mistralgrau
- 2 LED-Leuchten im Fußraum vorn
- Wegfahrsperre elektronisch
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Ohne CD/DVD für Navigation
- Motorenstart Standard
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
- Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
- Vordersitze beheizbar
- Seitliche Leisten unten in Chrom
- Fernentriegelung für Heckklappe
- Kindersicherung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
- Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Außenspiegel rechts, konvex
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Ohne Feuerlöscher
- Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Gepäckraumauskleidung in Textil
- Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion
- 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
- Schalthebelknauf in Leder
- Reifenkontrollanzeige
- Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Ohne Spurwechselassistent
- Radio
- Ohne Generator

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024**

- Ohne Lichtassistent
- Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
- Regensensor
- 8 Lautsprecher
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- LED-Rückleuchten
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Becherhalter (2) vorn
- Bremsleuchte, dritte
- Dachreling schwarz
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Getriebe: 6-Gang DSG
- ISOFIX-Halteösen
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
- Leuchtweitenregulierung
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Ohne Nebelscheinwerfer
- Doppelton-Signalhorn
- Nicht Heissland
- Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
- Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- App-Connect Wireless
- Automatische Distanzregelung ACC .stop & go., inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Berganfahrassistent
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion
- Klimaanlage .Air Care Climatronic. mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
- Kopfstützen (3) hinten
- Lackierung: Uni

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024**

- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
- Multifunktionsanzeige .Premium. mit mehrfarbigem Display
- Netztrennwand
- Notbremsassistent .Front Assist. (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Paket: Licht-und-Sicht-Paket .Plus.
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit .Front Assist.
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Rückleuchten in LED-Technik
- Schalthebelknauf in Leder
- Servolenkung
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Räder: Winterräder (zusätzlich), Leichtmetall, .Helsinki. 6,5 J x 17
- Paket: .Business Premium.-Paket inkl. Navigation (ab Business)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- e-Sound
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Telefonschnittstelle .Comfort. mit induktiver Ladefunktion
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Leuchtweitenregulierung
- Müdigkeitserkennung
- Navigationssystem .Discover Media. inkl. .Streaming & Internet.
- Nichtraucherführung
- Notruf-Service
- Polster: Stoff .Weave.
- Räder: 4 Leichtmetallräder .Montpellier. 7 J x 17
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
- Schlüssellooses Startsystem .Keyless Start. ohne Safe-Sicherung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt
- Start-Stopp-System
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Textilfußmatten
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
- Sitze: ergoComfort Sitz mit el. 14-Wege-Einstel., Mem.-& Massage. auf Fahrers. i.V.m. Business Paket
- Umgebungsansicht .Area View. inkl. Rückfahrkamera .Rear View. i.v.m. Business Premium
- Kabel für Wechselstrom-Ladestation
- Raucherausführung
- Räder: Entfall Tire Mobility Set

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H**Datum: 31.10.2024****Fahrzeugzustandsbewertung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
<u>Wertmindernde Faktoren</u>	
1	Tür vorn links-Türkante Abplatzungen - auslegen / polieren
2	Motorhaube-Motorhaube Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - auslegen / polieren
3	Stoßfänger vorn-Stoßfänger vorn Abschürfung - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten-Stoßfänger hinten Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - Smart Repair
<u>Technischer Mangel</u>	
5	Unterlagen-HU Bescheinigung fehlt - erneuern
6	Verglasung-Frontscheibe Steinschlag / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - erneuern

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024

Fahrzeugzustandsbewertung (Vorschäden)

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
----------	----------------------------

Wertmindernde Faktoren

1 (08.12.2021)	Karosserie Vorschaden - repariert - Wertminderung
----------------	---

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Zubehör und Ausrüstung wurden anhand der vorliegenden Baubeschreibung / FIN Abfrage am Fahrzeug abgeglichen. Abweichungen und Fehlteile sind somit in der Zustandsbewertung berücksichtigt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Probefahrt-/lauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

gemeldeter und reparierter Vorschaden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug folgende Schäden mit einem Reparaturumfang von mehr als 1.000,00 € instandgesetzt:

am 08.12.2021 ein Schaden in Höhe von 2886,12 €

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Lackschichtdickenmessung

An allen relevanten Bauteilen wurden mindestens je 3 Lackschichtdickenmessungen durchgeführt. Die Messwerte lagen im Bereich zwischen 109 µm und 144 µm.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Das Fahrzeug konnte nur bei Nässe/Regen unter nicht optimalen Bedingungen besichtigt werden.

Fahrzeug außen verschmutzt/nass

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 49843

Am Fahrzeug wurde mind. ein Unfallschaden festgestellt. Die ggf. daraus resultierenden Minderwerte/Reparaturkosten sind in der Minderwertauflistung berücksichtigt.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt:Keine

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Sascha Wagner.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten
Bremerhaven, 31.10.2024

Sascha Wagner.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts

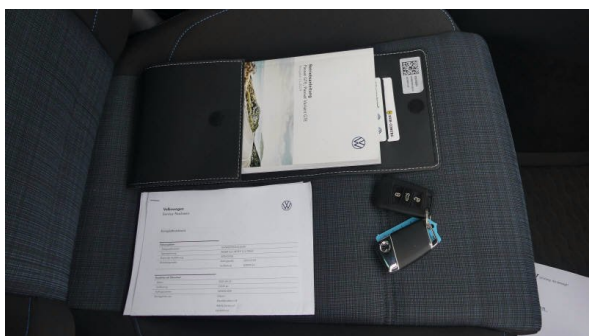


Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto



Bild 7: Innenraum vorn

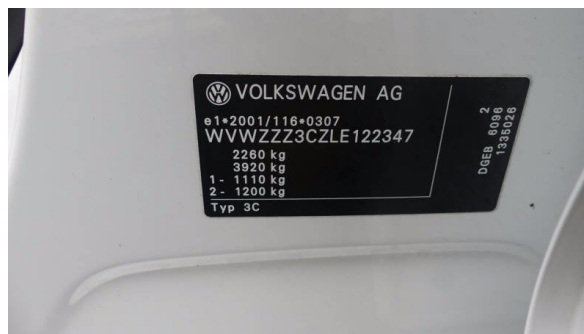


Bild 8: Typenschild

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 9: Montierte Reifen



Bild 10: Zweiter Reifensatz

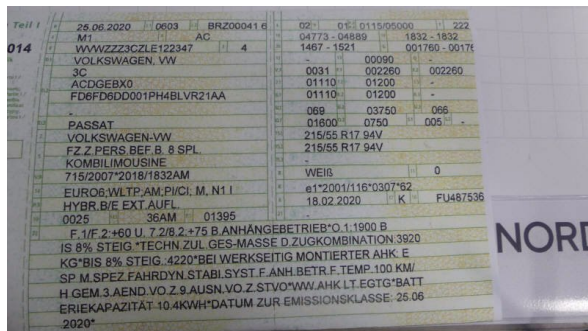


Bild 11: Fahrzeugpapiere



Bild 12: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät



Bild 13: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 14: Innenraum hinten

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 15: Seitenschweller links



Bild 16: Seitenschweller rechts



Bild 17: Türkante Abplatzungen - auslegen / polieren

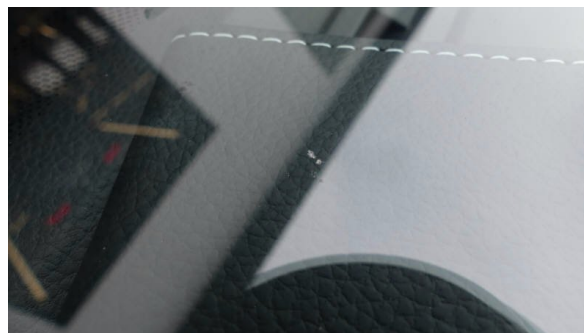


Bild 18: Frontscheibe Steinschlag / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - erneuern



Bild 19: Frontscheibe Steinschlag / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - erneuern

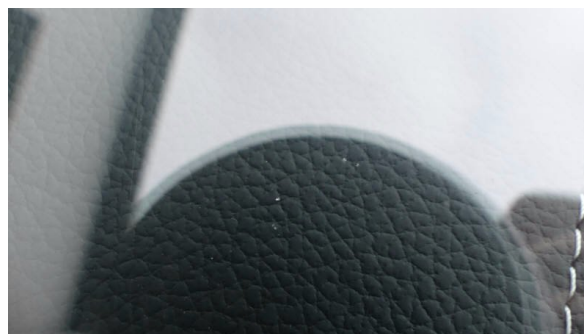


Bild 20: Frontscheibe Steinschlag / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - erneuern

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 21: Motorhaube Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - auslegen / polieren



Bild 22: Motorhaube Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - auslegen / polieren



Bild 23: Stossfänger vorn Abschürfung - Smart Repair



Bild 24: Stossfänger hinten Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - Smart Repair



Bild 25: Stossfänger hinten Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - Smart Repair



Bild 26: Stossfänger hinten Abplatzungen / Schaden schon bei Fahrzeugübernahme - Smart Repair

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 27: Rad VL



Bild 28: Rad VR



Bild 29: Rad HR



Bild 30: Rad HL



Bild 31: Zugehöriger Winterradsatz



Bild 32: Zugehöriger Winterradsatz



Bild 33: Zugehöriger Winterradsatz



Bild 34: Zugehöriger Winterradsatz

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024



Bild 35: Zugehöriger Winterradsatz im Kofferraum



Bild 36: Motorraum

Gutachten Nr.: 1024VW377383-H

Datum: 31.10.2024

QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments

