

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001902426
Besichtigt am: 02.04.2025 10:58
Berichts-Nr: 8119814
FIN: WAUZZZF44RA058063



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUX
Erstzulassungsdatum:	04.04.2024
Laufleistung:	14.786 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"Edition"

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen
GMO ist:

TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210
km/h

Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

competition edition plus

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling Schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-
Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Windschott
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Optikpaket schwarz plus
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ottomotor
Mild-Hybrid	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne AdBlue-Tank	Reifen 245/35 R19 93Y xl
Ohne Alcohol Interlock	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängavorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beledering	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Car2X	S line
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	S tronic
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne Hinterachsgetriebe	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzheizung vorn
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Smartphone-Interface
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sondersteuerung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage, Farbe modellspezifisch
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer 8
Steuerungsnummer Einparkhilfe plus
Stoff System
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	8,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Linke Seite	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Kofferraumboden	Loch	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 13.974,62
Summe (ohne MwSt.):				€ 13.974,62

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	93,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	84,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	105,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	721,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF44RA058063

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

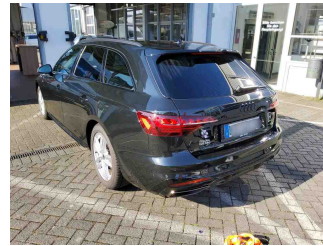

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

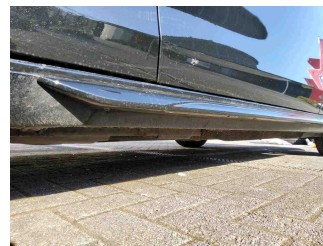


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

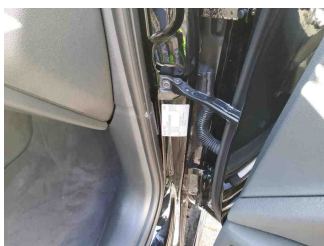


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

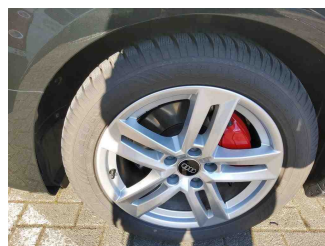


Räder - Rad montiert vorne
links

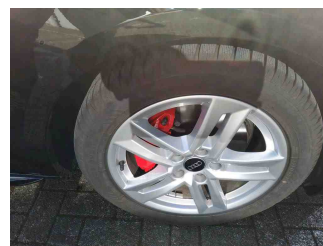

Räder - Rad montiert vorne
rechts

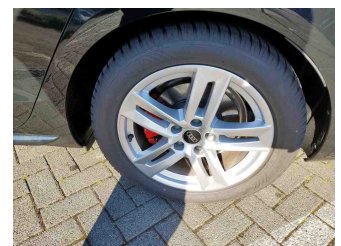


Räder - Rad montiert hinten
links

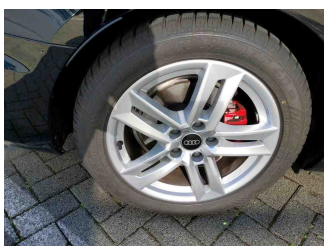


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

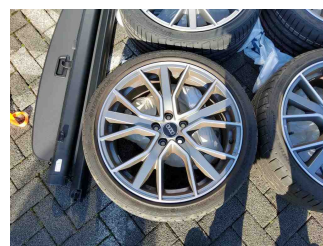


Räder - Rad beiliegend #2

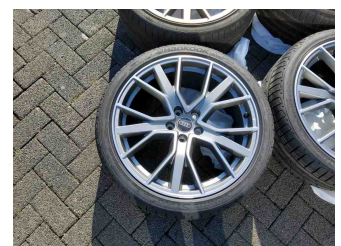


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

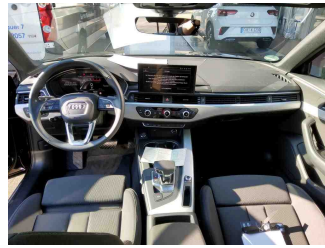

Innenraum - Mittelkonsole

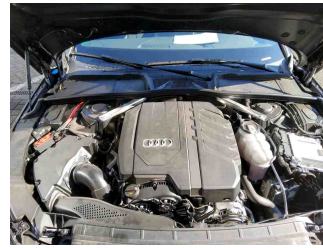


Fahrzeug - Motorraum offen

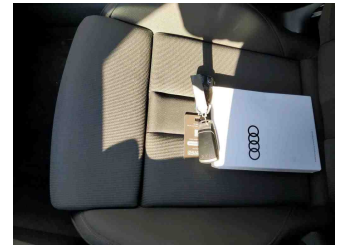

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

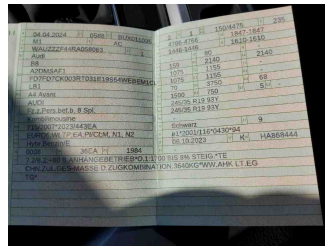

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links

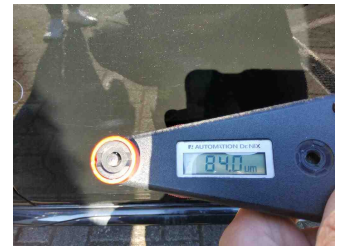


Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten
links




Lackstärke Kotflügel vorne links

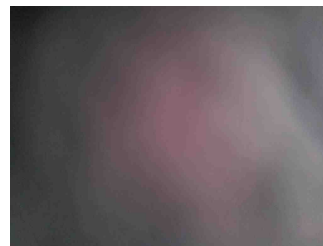


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

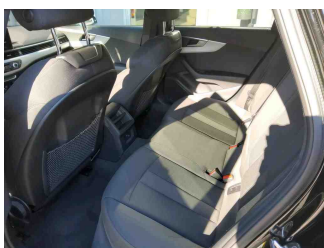

Innenraum - hinten

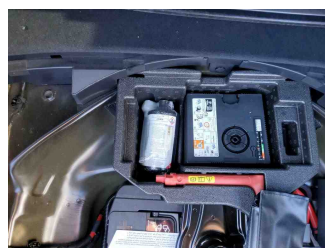

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

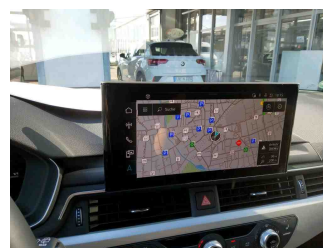

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio















» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar


Linke Seite nicht sach und fachgerecht lackiert. Seitenwand links weist Restspuren von Spachtelauftrag auf. Frontstoßfängerverkleidung weist auch diverse Restspuren einer nicht sach und fachgerechten Nachlackierung auf.

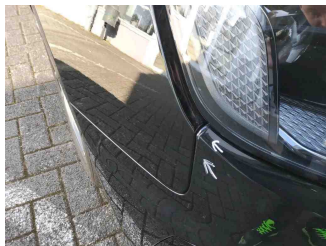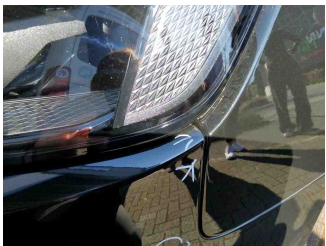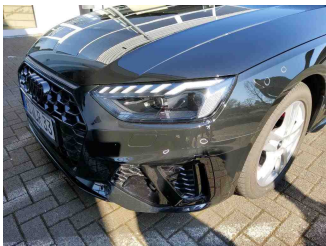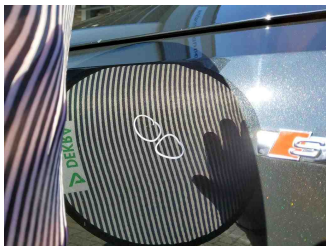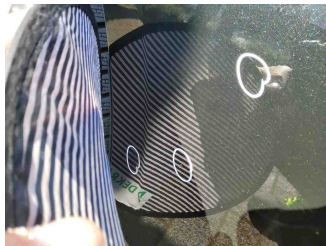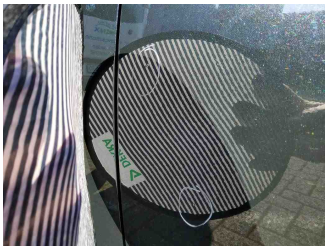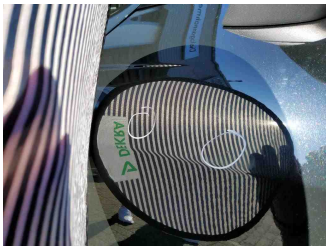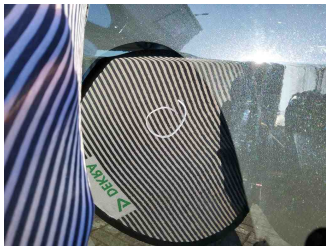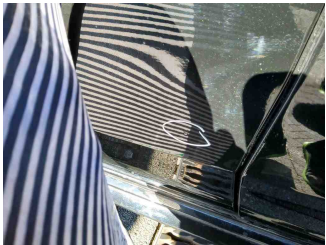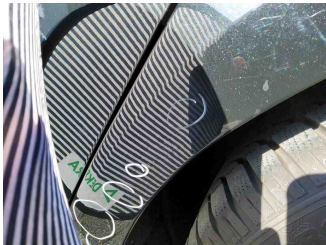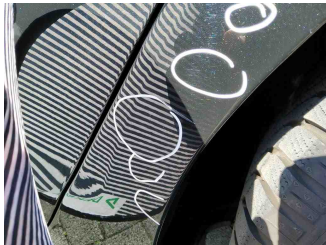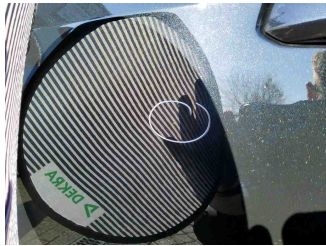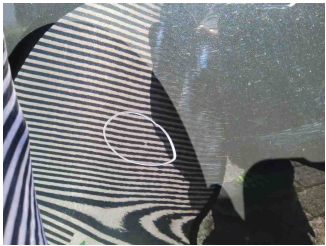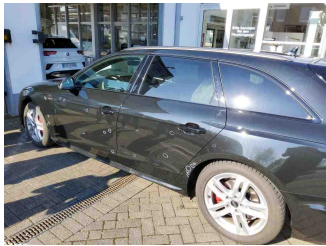

2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Kofferraumboden - Loch - Smart Repair

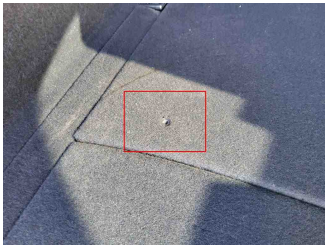

» **Reparaturkosten-Kalkulation**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/5bac2485-f51a-45a0-b44a-8c2b1e301f00.pdf?boundingBoxes=true>