

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001826518  
**Besichtigt am:** 30.01.2025 14:17  
**Berichts-Nr:** 7715036  
**FIN:** WVVZZZ3CZME026730



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                       |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BRZ                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 03.12.2020                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 90.672 km                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Tornadorot                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Tornadorot                                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 115 kW (157 PS)                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |  |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |  |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |  |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |  |
| <b>Radstand:</b>                    |  |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2  |

## » Dokumente & Wartung

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>  |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 200 KM        |

## » Fahrzeugausstattung

|  |  |
|--|--|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation  | Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen   |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum   | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole  |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung  | Digitaler Radioempfang DAB+  |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten  | Diversity-Antenne für FM-Empfang   |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten  | Doppelkupplungsgetriebe DQ400  |
| 3 Kopfstützen hinten   | Doppelton-Signalhorn   |
| 4 Leichtmetallräder "Dartford" 8 J x 18  | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz   |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze  |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW  | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                  |
| 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF  | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich  |
| 8 Lautsprecher   | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff  |
| Abgasendrohr hinten (Standard)   | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn   |
| Abgasnorm EU6 AM   | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion  |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung   | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert  | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A   |
| Aktivkohlebehälter   | Entfall Tire Mobility Set  |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung   | e-Sound  |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto  | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"   |
| Aufkleber/Schilder in deutsch  | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch  | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen   |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-  |
| Außenspiegel rechts, konvex  | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  |
| Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung               | Fertigungsablauf Standard  |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer  | Frontantrieb   |
| Batterie 380A (68Ah)   | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard  | Fußgängererkennung   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift  | Fußhebelwerk "Standard"  |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar  | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung                                       |
| Berganfahrassistent  | Gepäckraumauskleidung in Textil  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag   | Gepäckraumboden aufstellbar  |
| Bordliteratur in Deutsch   | Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  |
| Bordwerkzeug und Wagenheber  | GTE  |
| Chromleisten an den Seitenfenstern   | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung   |
| Dachhimmel in Mistralgrau  | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung                |
| Dachreling schwarz   | Hybrid-Antriebssystem PHEV   |
| Dämpfung hinten,Basis 2  | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Dämpfung vorn  | Innenspiegel automatisch abblendend  |
| Dartford 8 J x 18, AirStop®-Reifen 235/45 R 18   |  |

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne Kindersitz

Ohne Lichtassistent

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 6,0 mm      |
| Pirelli     | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Pirelli     | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 235/45 R 18 94 W | 3,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 235/45 R 18 94 W | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/45 R 18 94 W | 4,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/45 R 18 94 W | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                 | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung                   |
|----|---|---|---------------------------------------|
| 1  | Bremsscheiben vorne                     | Korrosion                                   | Ersetzen                              |
| 2  | Zusätzliche(r) Reifen                   | Verschlissen                                | Ersetzen                              |
| 3  | Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung | Lack Vorbereitung                           | Ausführen                             |
| 4  | Stoßfänger vorne                        | Kratzer                                     | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 5  | Kotflügel vorne links                   | Kratzer                                     | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 6  | Fußmatten                               | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen                              |
| 7  | Stoßfängerzierblende vorne links        | Kratzer                                     | Ersetzen                              |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil              | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Zusätzliche Felge(n) | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Bremsscheiben hinten | Korrosion            | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Ja                                    |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| <b>Bauteil</b>                                 | <b>Lack (µm)</b> |
|--|------------------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 652,0            |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)        | 229,0            |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME026730

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nicht ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

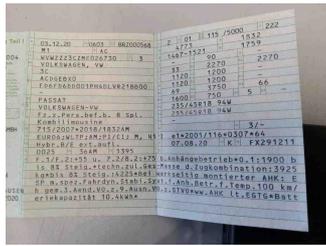

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen

Kommentar

Bremsscheiben innen stark korrodiert



#### 2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Zwei Reifen der Sommerbereifung innen einseitig verschlissen



#### 3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



## 5 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



## 6 - Fußmatten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



## 7 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Luftgitterführung vorne links verschrammt



## GEBRAUCHSSPUREN

## 1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

leichter Oberflächenbeschädigung an LM-Felge Sommerradsatz



**2 - Brems Scheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar

beginnende Korrosionsbildung

