

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001865600
Besichtigt am: 04.03.2025 12:02
Berichts-Nr: 7921911
FIN: TMBJJ8NX9NY019919



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	10.02.2022
Laufleistung:	135.068 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.990 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Windschutzscheibe
"ERGOSITZ HIGH" Safety	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Besondere Innengeräuschkämpfung
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parkensoren vorn und hinten)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW"	Bordliteratur in Deutsch
"SIMPLY CLEVER"	Bordwerkzeug und Wagenheber
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SOUND SYSTEM CANTON"	Chrompaket
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten,Basis 1
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekästen im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	-
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablage tasche/Ablagebox)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrer knieairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display	Multipler Matrix-Beam
Heckscheibenwischer "AERO"	Navi Columbus + Web Radio
Heckspoiler	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Hinterachse "Standard"	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Netztrennwand
Infotainment Columbus	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Notrufsystem eCall+
Kältemittel R1234yf	Ohne 2. Batterie
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ablagenpaket/box
Keine Aktionsausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfort & Relax	Ohne Car2X
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Leichtmetallr{der "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Mode3 Ladekabel
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Schmutzfänger
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Adapter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Halter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Parken & Sicht
	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
	Radschrauben Standard
	Radstand

Rechtsverkehr	Variant/Avant
Regionscode " ECE " für Radio	Virtuelles Pedal
Reifen 225/45 R18 91Y	Wartungsintervallverlängerung
Reifendruckkontrolle	Wegfahrsperre elektronisch
Reifenlieferanten für EU Länder	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Reise	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schlafpaket 2	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbelüftung vorn	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator vorn	
Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typrüfland Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Batterie vorne	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Motorhaube (μm)	322,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX9NY019919

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

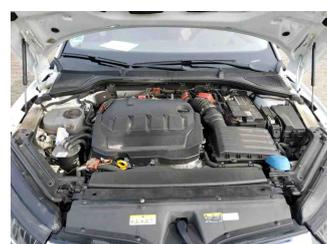


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

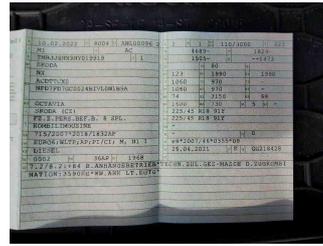

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Batterie vorne - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Fahrzeug startet nicht.



2 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Fahrzeug startet nicht



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

