

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA22500006L33068
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WN2039L
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 Nat.Power MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04617
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	106635 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/11/15		
Data ważności badania technicznego	2025/12/11		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/CNG)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 51kW (69KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki	7	Przygotowanie do montażu radia
2	Kolumna kierownicy regulowana	8	System kontroli trakcji ESC
3	Koło zapasowe pełnowymiarowe	9	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

- | | | | |
|---|--|----|----------------------------------|
| 4 | Listwy boczne | 10 | Szyby atermiczne |
| 5 | Poduszka powietrzna kierowcy | 11 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 6 | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna | 12 | Zestaw naprawczy koła Fix & Go |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja LPG
- 2 Poduszka powietrzna pasażera
- 3 +Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Dębica Passio 2 175/71 R14 84T	4,1
Przednie prawe:	*Dębica Passio 2 175/71 R14 84T	4,1
Tylne lewe:	*Dębica Passio 2 175/71 R14 84T	2,7
Tylne prawe:	*Dębica Passio 2 175/71 R14 84T	2,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zanieczyszczony smołą, ubytki lakieru		
2	Pokrywa przednia		Ubytki lakieru, odbarwienie		
3	Drzwi boczne	L	Ubytki lakieru na krawędzi, pkt wgniecenie		
4	Dach		Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
5	Błotnik tylny	L	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
6	Błotnik tylny	P	Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Przetłoczenia poszycia z wewnątrz na zewnątrz		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi	L	30	
5	Błotnik tylny	L	140	
6	Błotnik przedni	P	130	
7	Drzwi	P	130	
8	Błotnik tylny	P	130	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140 - 130	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	P		I	
6	Szyba przednia		Pkt ubytki materiału		

pozostałości po okleinie reklamowej i jej usuwaniu, nadwozie zanieczyszczone czarną substancją (smoła) w obrębie kół. Przetłoczenia poszyć błotników tył, drzwi tyłu nadwozia i dachu od wewnątrz na zewnątrz bez ubytku lakieru przetłoczenia niewielkie

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozzerwane poszycie, zabrudzone, zdeformowane		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowana		
4	Poszycie tapicerski pokrywy bagażnika		Ubytki materiału i zarysowania		

. Zapach spalenizny w czasie pracy silnika

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Układ wydechowy skorodowany

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

Skorodowane ograniczniki Baranki

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
8	Podnośnik samochodowy	TAK
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17

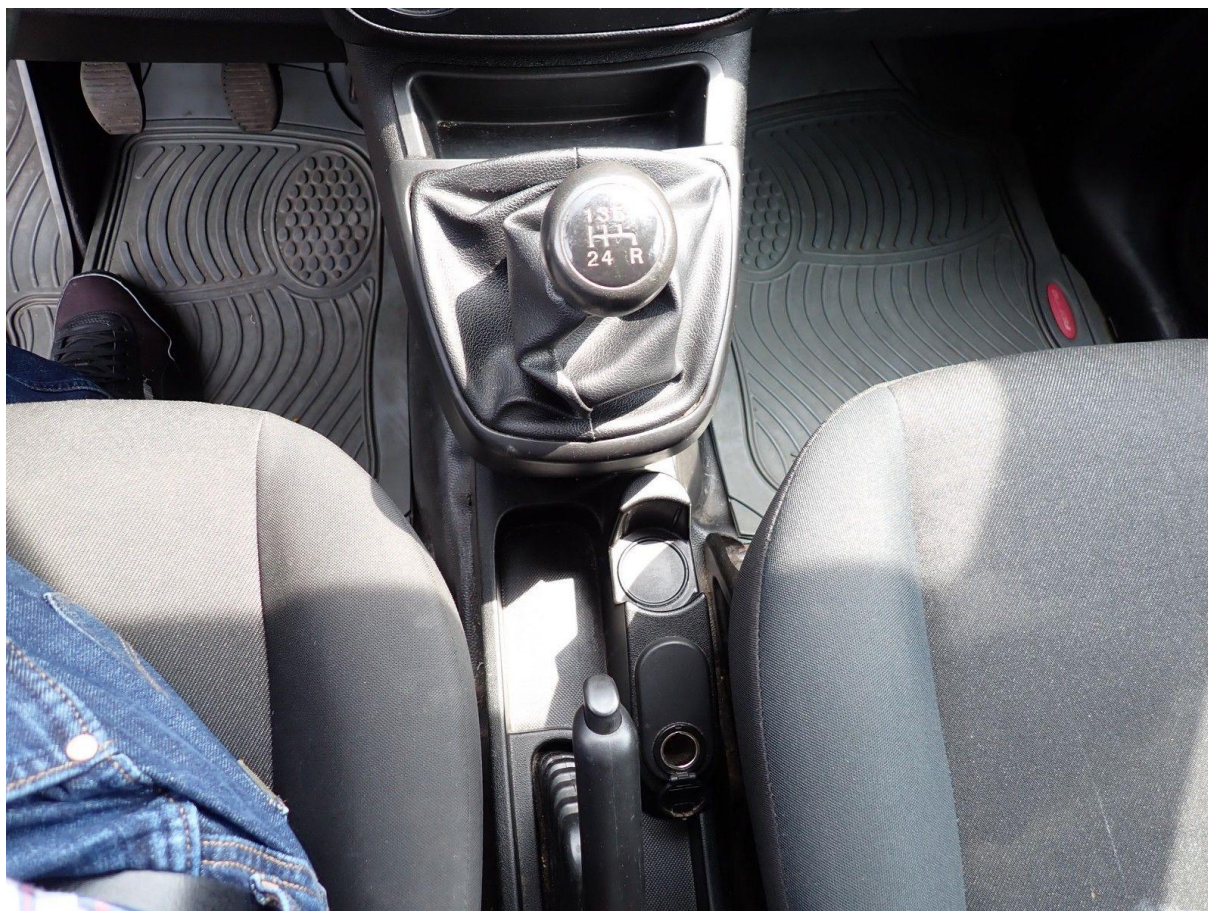

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

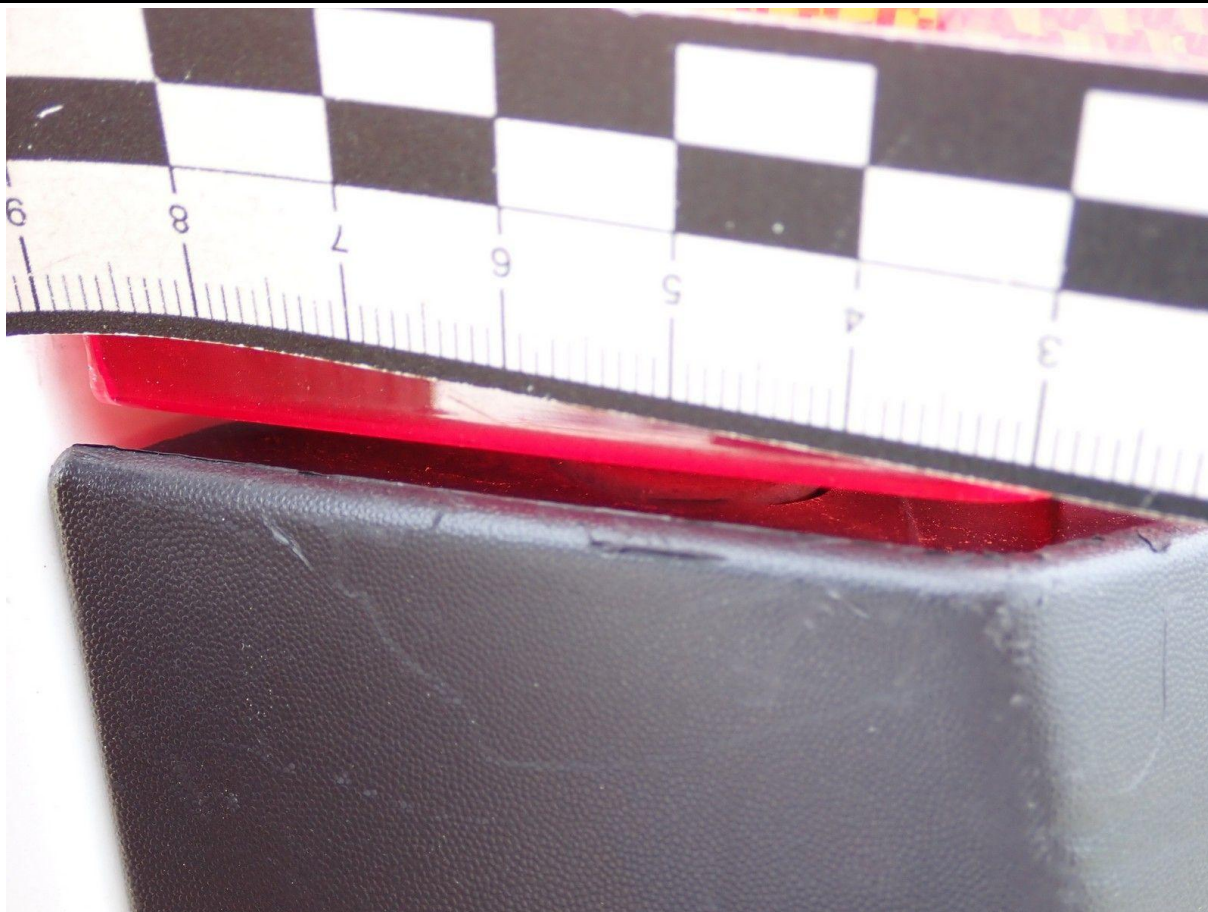

Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: WN2039L

z dnia: 2025/06/11

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.