

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE NL Buchloe

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.06.2025 durch SPITZKE SE NL Buchloe
Besichtigungsort	86807 Buchloe, Schwabenstraße 1
Besichtigungsdatum	18.06.2025
Referenznummern	60810009

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	TMBJG7NEXK0251608		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	Skoda	Nächste HU	07/2026
Typ / Verkaufsbez.	Octavia 1.6 TDI Ambition	Laufleistung abgelesen	265.885 km
Erstzulassung	18.07.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R 16 - 91 V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R 16 - 91 V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R 16 - 91 V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R 16 - 91 V	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2) Grund: Motor springt nicht an.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Angabe am bei km --. Restlaufzeit 163 Tage. Restlaufstrecke 5800 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
4 Lautsprecher zusätzlich	8 Lautsprecher
Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)	Ausstattungs-Paket: Green tec
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel schwarz lackiert
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer
Bremsassistent	Brillenfach
Dachreling	Einparkhilfe hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 5-Gang	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
Maxi-DOT Display	Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole	Modellpflege
Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Verglasung getönt	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Wegfahrsperr	Zentralverriegelung
Fernbedienung für Zentralverriegelung	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Frontscheibe heizbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	Phonebox
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Mittelarmlehne hinten
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Reserverad als Notrad
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Schlechtwege-Paket
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 22, Bild 23)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 24, Bild 25)

Seite links

Tür vorne links Griff -Blende-, fehlt, ersetzen (Bild 17)

Seite rechts

Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19)

Technik

Motor Motorölstand, unter Minimum, auffüllen (Bild 15)

Ohne Zuordnung

Zylinderkopf, defekt, ersetzen (Bild 16)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Mehltreter, Ralph

Der Sachverständige, 20.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

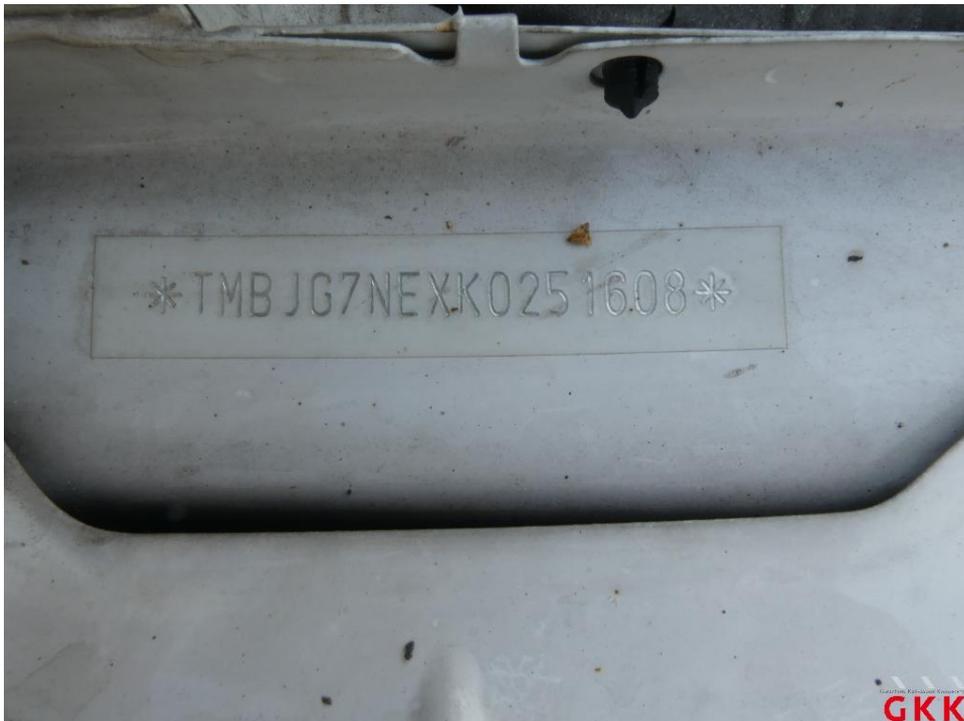


Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

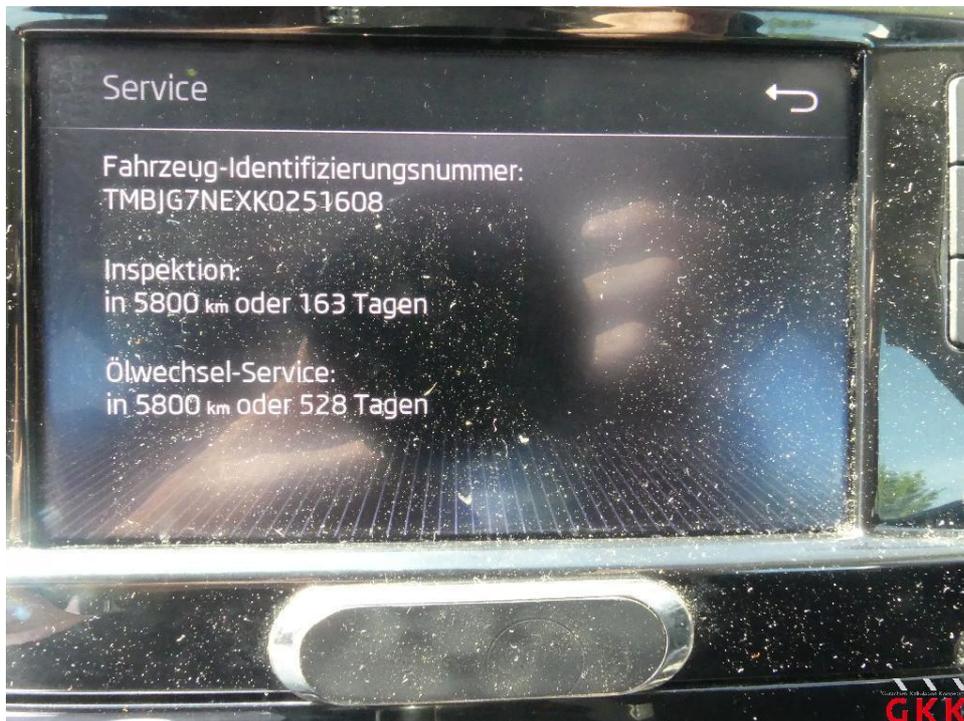


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

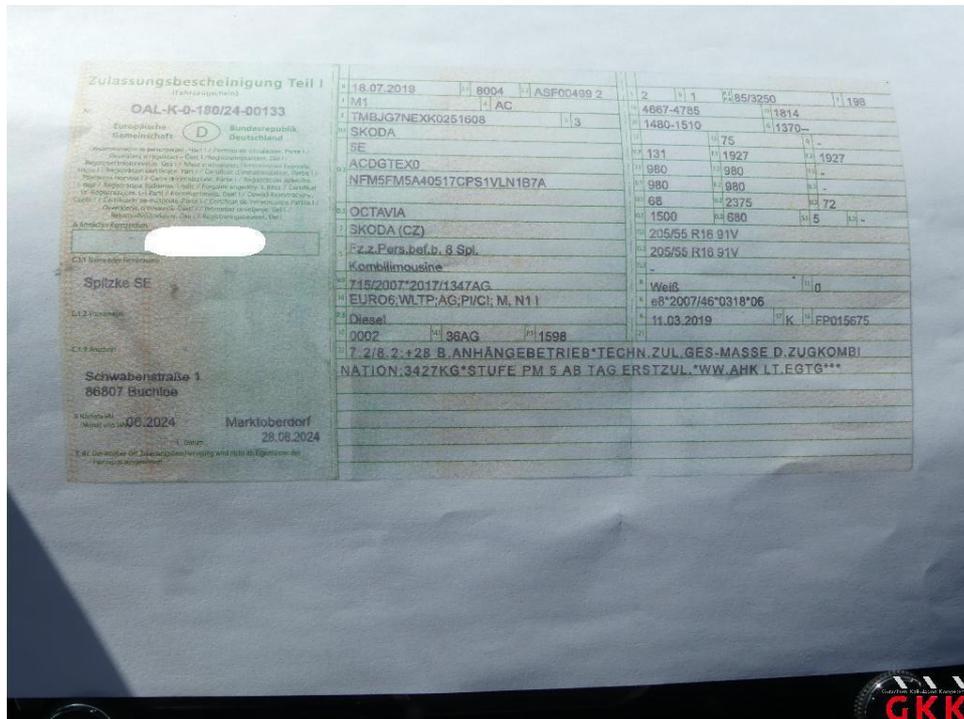


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motor, Motorölstand, unter Minimum, auffüllen



Bild 16 Zylinderkopf, defekt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Griff -Blende-, fehlt, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 24 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren