

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z F A 2 2 5 0 0 0 6 N 2 1 6 8 0
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WE055XM
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 Nat.Power MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04617
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	121534 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/10/16		
Data ważności badania technicznego	2026/03/03		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/CNG)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 51kW (69KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki	7	Przygotowanie do montażu radia
2	Kolumna kierownicy regulowana	8	System kontroli trakcji ESC
3	Koło zapasowe pełnowymiarowe	9	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

4	Listwy boczne	10	Szyby atermiczne
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna	12	Zestaw naprawczy koła Fix & Go

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja LPG
- 2 Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Radioodtwarzacz CD + MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Standardowe:	*Dębica Frigo 2 175/70 R14 84T	
Przednie lewe:	*Dębica Frigo 2 175/70 R14 84T	4,2
Przednie prawe:	*Dębica Frigo 2 175/70 R14 84T	4,2
Tylne lewe:	*Dębica Frigo 2 175/70 R14 84T	4,2
Tylne prawe:	*Dębica Frigo 2 175/70 R14 84T	4,2
Zapasowe:	*Pirelli Cinturato P4 /70 R14 84T	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenia, zarysowania		
2	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Odpryski, zarysowania, ślady po logo		
4	Błotnik tylny	P	Odpryski, zarysowania, ślady po logo		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, Odpryski, zarysowania, ślady po logo		
6	Rama dachu L		Korozja		
7	rama dachu P		Korozja		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		50	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Próg	L	30	
5	Drzwi	L	70	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi	P	60	
9	Błotnik tylny	P	60	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70 - 70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Poplamione		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
4	Podszybie		Porysowane		
5	Wykładzina podłogi		Poplamiona		

Wnętrze komory bagażowej porysowane z wgnieceniami,

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Głowica silnika	Problem		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości stwierdzenia – pojazd miał rozładowany akumulator, tylko wyświetlił przebieg i nie odpalił.
Jazdy próbnej nie odbyto.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

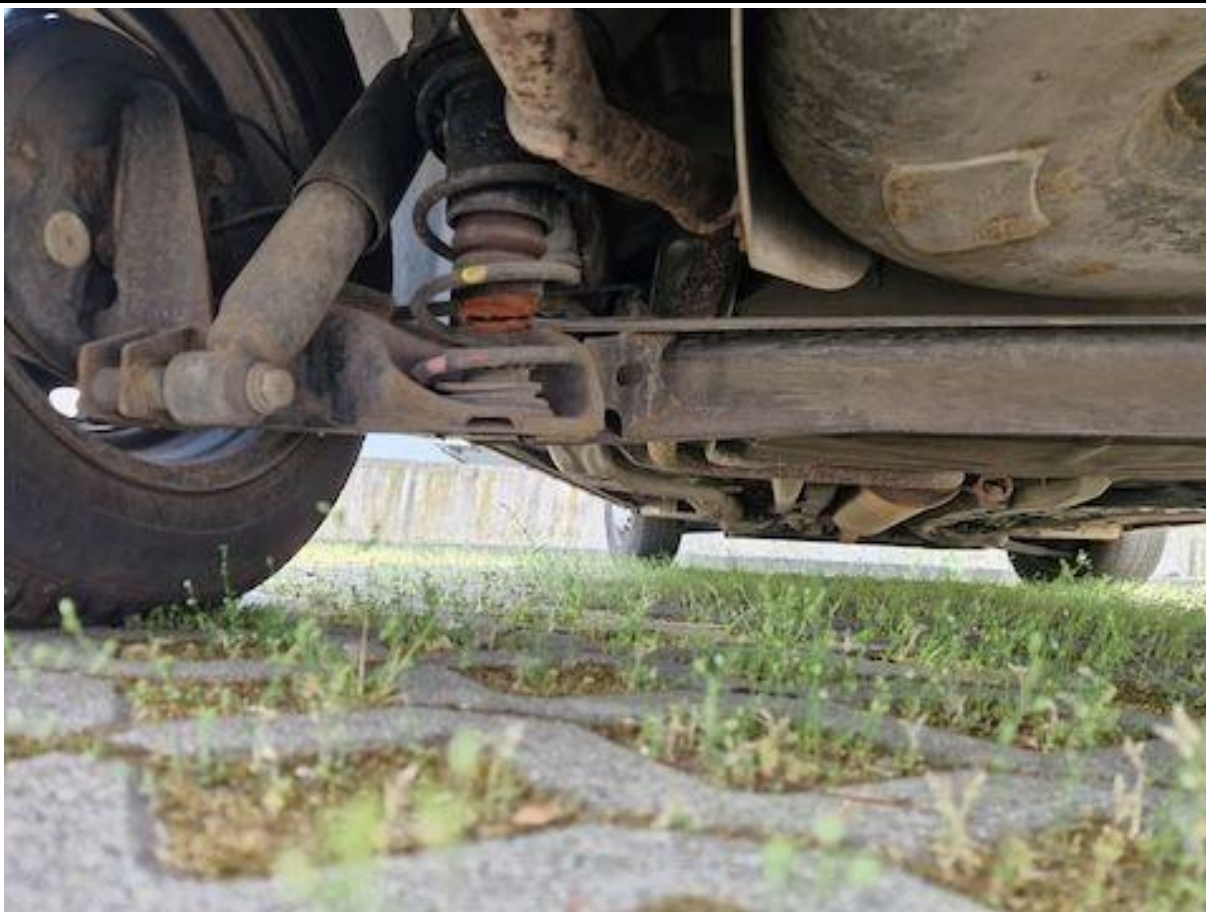

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

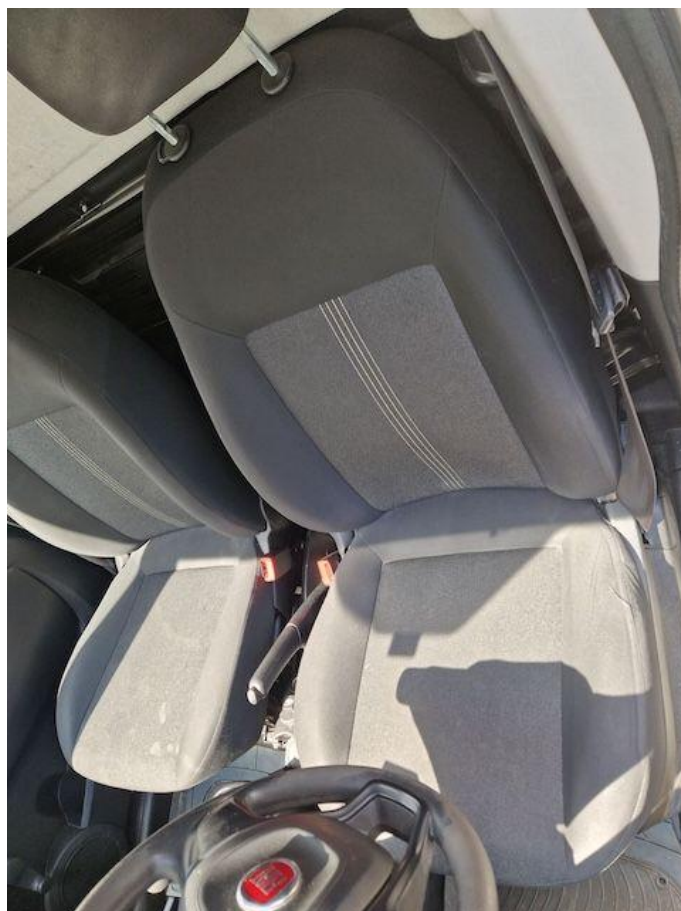

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: WE055XM

z dnia: 2025/06/12

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.