



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001919029
Besichtigt am: 08.05.2025 14:51
Berichts-Nr: 8316448
FIN: WVVZZZCD2PW163336



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	13.04.2023
Laufleistung:	26.321 km
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	25.03.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	24.098 km
Restlauf bis Service:	14.200 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
6+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Abgasnorm EU6 AP	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Heckspoiler
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Car2X	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dachhimmel	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kurzheck
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Progressivlenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dachreling	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sportfahrwerk
Ohne Lichtassistent	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator vorn
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzheizung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachholm rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD2PW163336

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(08.05.2025 14:40) Komfortelektronik geprüft i.O. Klimaanlage geprüft i.O.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025



Innenraum - Kofferraum

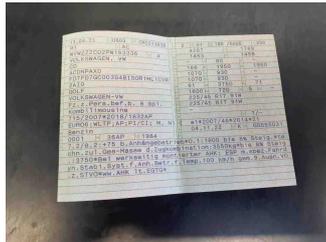

Fahrzeug - abgegebene ZB1

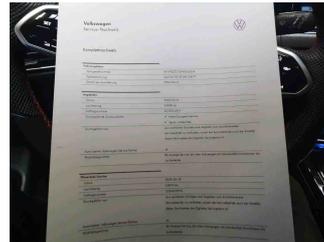

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8316448
vom: 08.05.2025

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Sommerräder
-----------	-------------



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	unterhalb
-----------	-----------

