

## Expertise

Protokollnummer: 37359217  
Auftrags-Nr / Referenz: 1001754685  
Besichtigungsdatum: 05.12.2024

Hersteller: Audi

Modell: A4 Avant

FIN: WAUZZZF44NA022920



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Audi A4 Avant

**Fahrgestellnummer** WAUZZZF44NA022920

**Laufleistung** (abgelesen) 38.843 km

**Erstzulassung** 06.01.2022

**Letzte Zulassung** 06.01.2022

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Bericht lag vor) 02/2025

**Leistung / Hubraum** 110 kw / 1.984 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.Benzin/E / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 7

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Kombi

**Farbe / Farbcode** Mythoschwarz Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Schwarz-Anthrazit

**Nutzungsart** Carsharing

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	19.100 km
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	0588 / BNW 01527		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.115 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/50 R17 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	BF-Goodrich	7mm / 7mm
2)	225/50 R17 98V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 11/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Ausstattung

- 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4
- 8 Lautsprecher
- A4
- Abwahl Audi phone box
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi pre sense city
- Audi Smartphone Interface
- Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Batterie 380A (68Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordwerkzeug
- Dach in Wagenfarbe
- Dachreling Schwarz
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Doppelton-Signalhorn
- Einparkhilfe plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
- Elektromechanische Servolenkung
- Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fernlichtassistent
- Folienbeklebung
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Fußhebelwerk "Standard"
- Ganzjahresreifen 225/50 R 17
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Gurtanlegekontrolle
- Innenbeleuchtung
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kategorie 0
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn
- Kindersicherung, elektrisch betätigt
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
- Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumtriegelung inkl. Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend
- Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI)
- Ländergruppe A
- LED - Heckleuchten
- Linkslenker
- 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Abwicklung Serie
- Akzentflächen schwarz matt
- Audi AG
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h
- Außenspiegel links, asphärisch
- Außenspiegel rechts, asphärisch
- Basis
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- Businesspaket
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Datenmodul Europa
- Digitaler Radioempfang
- Einbauteile f.4 Zyl.Motore
- Einsatz für bleifreie Betankung
- Elektromechanische Parkbremse
- Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
- Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
- Fertigungsablauf Standard
- Frontantrieb
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
- Heckblende (ECE)
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Kältemittel R1234yf
- Kein Selbstabholer
- Keine Aktionsausführung
- Kindersicherheits-Paket
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Kofferraumbodenmatte
- Komfortschlüssel ohne Safelock
- Kopfstützen vorn
- Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
- Ladeboden
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
- Mild-Hybrid

- Mit Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Nicht Heissland
- Normalsitze vorn
- Ohne AdBlue-Tank
- Ohne Audi drive select
- Ohne besondere Farbausstattung
- Ohne Car2X
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Heckspoiler
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne Kompensor
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne Nackengebläse
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Ottomotor
- Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
- Rechtsverkehr
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Reifenreparaturset
- Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
- S tronic
- Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
- Scheinwerfer
- Serienfahrwerk
- Serienqualität
- Sicherheitsgurte in Schwarz
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
- spezielles Typschild EU
- Standard-Klimazonen
- Standardelektrik
- Steuerung (werksintern)
- Stoff Index
- Tagfahrlicht
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Variant/Avant
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Vordersitze manuell einstellbar
- Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Motorabdeckung
- Nichtraucherausführung
- Ohne Ablagepaket
- Ohne Anhängavorrichtung
- Ohne Beledung
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Frontspoiler
- Ohne Head-up-Display
- Ohne Hinterachsgetriebe
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Spurhalteassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne Windschott
- Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
- Ohne zus. Warnleuchten
- Ohne zusätzliche Bereifung
- PKW-Ausführung
- Räder der Serie
- Radschrauben Standard
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
- Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
- Standard
- Standardabgasanlage
- Start-Stop-System
- Steuerungsnummer 8
- Stoßfänger verstärkt
- Tiptronic
- Transportschutz (Ausf.1)
- Typprüfland Deutschland
- Variante Grundausstattung
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Wegfahrsperrung elektronisch

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	B-Säule rechts - Kratzer - auslegen / polieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Fehlstellung - de-/montieren
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair
7	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - Smart Repair
8	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
4	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
8	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Nacklackierungen

Nr.	Nacklackierung
1	Dach, Dachholm links, Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Motorhaube, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Schweller

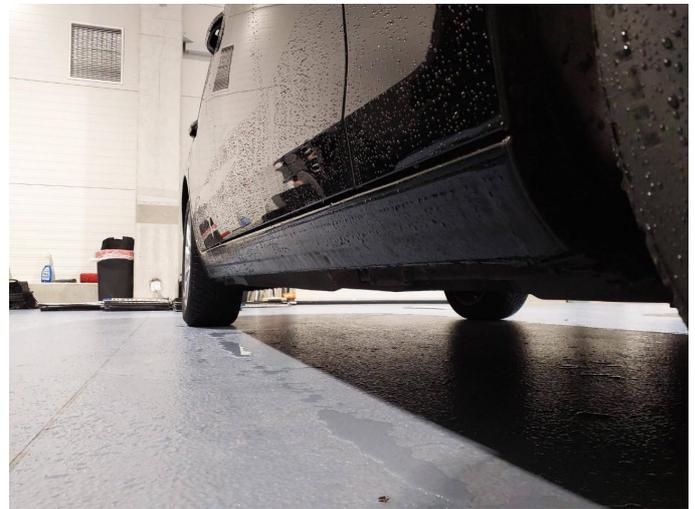


Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Typschild

AUDI AG  
e1\*2001/116\*0430  
WAUZZZF44NA022920  
2115 kg  
3615 kg  
1- 1065 kg  
2- 1150 kg  
Typ-BB DE-65045 Ingolstadt  
Germany  
122021  
DM5B  
4-4233



Abbildung 18: Räder/Reifen



Abbildung 19: Räder/Reifen



Abbildung 20: Räder/Reifen



Abbildung 21: Räder/Reifen

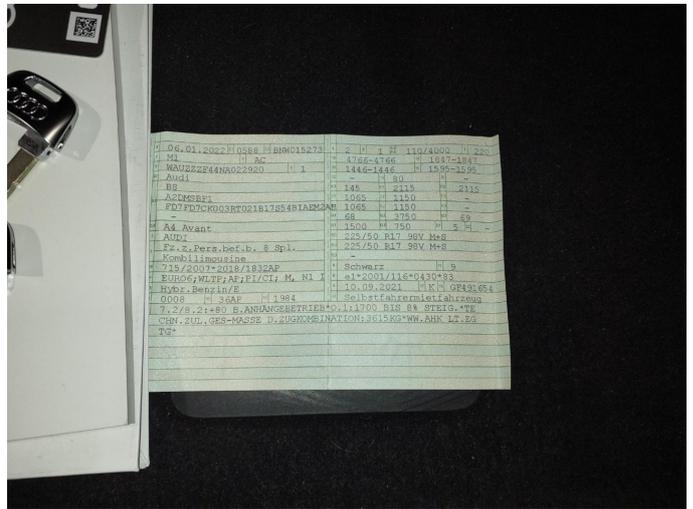


Abbildung 22: Fahrzeugdokumente

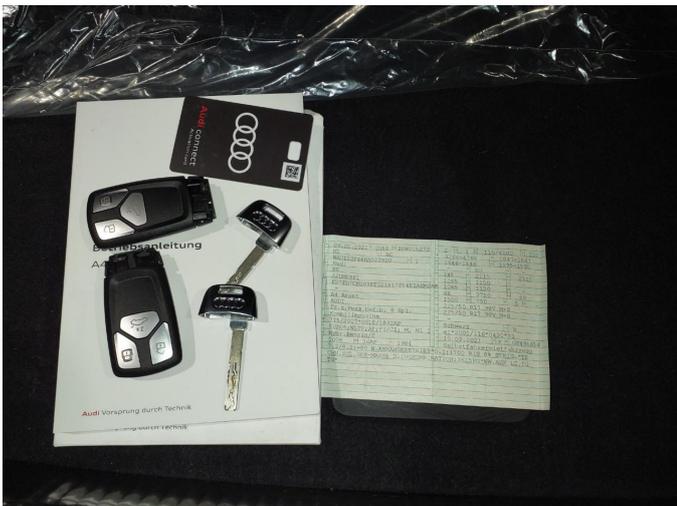


Abbildung 23: Fahrzeugdokumente



Abbildung 24: Fahrzeugdokumente



**Beschädigung 1:** Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Fehlstellung - de-/montieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Fehlstellung - de-/montieren



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 7:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - Smart Repair



**Beschädigung 8:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern




**Gebrauchsspur 1:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug

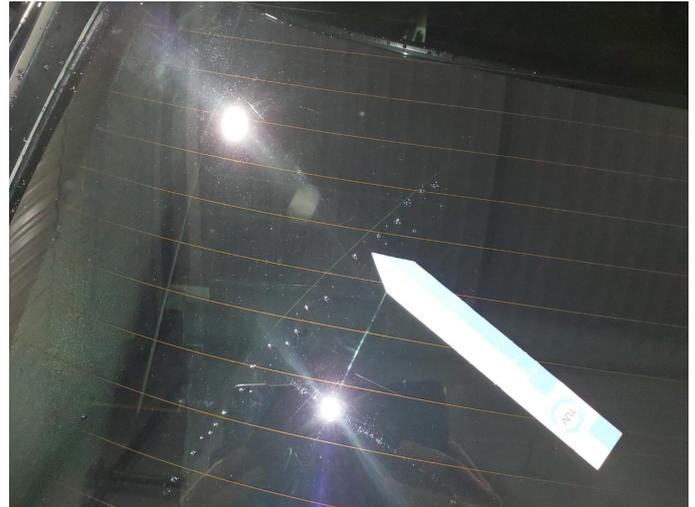

**Gebrauchsspur 4:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 6:** Seitenwand rechts: Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 7:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 7:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel -  
beschädigt - kein Abzug