



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001892491
Besichtigt am: 26.03.2025 14:14
Berichts-Nr: 8082407
FIN: WVVZZZ3CZME098922



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	24.03.2021
Laufleistung:	133.068 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	22.11.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	121.979 km
Restlauf bis Service:	4.000 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Titanschwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachhimmel in Titanschwarz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4 Leichtmetallräder "Monterey" 8 J x 18 in Grau Metallic	Design-und-Komfort-Paket
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diebstahlwarnanlage
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abgasrohr hinten (Standard)	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Aktivkohlebehälter	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ambientebeleuchtung "Plus"	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außen-Sound Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrerassistentpaket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer und Fahrassistent "Travel Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk "Standard"



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Gepäckraumboden aufstellbar	Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
GTE	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Anhängervorrichtung
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Generator
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Individualeinbau	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Monterey 8 J x 18 in Grau Metallic, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R 18	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorenstart Standard	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
	Radio
	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
	Radstand



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Rechtsverkehr	Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	Verkehrszeichenerkennung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Reifendruck-Kontrollsystem	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Vordersitze beheizbar
Schalthebelknauf in Leder	Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	Wechselstrom-Ladedose
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Schriftzugsatz "GTE"	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Umweltbonus	
Variante	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (μm)	197,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME098922

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

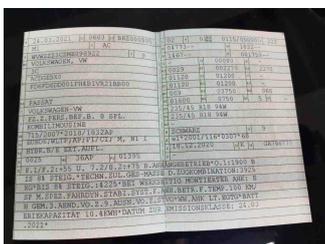

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Kotflügel vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

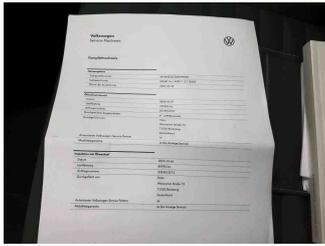

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8082407
vom: 26.03.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

verschürft unten links, Lackläufer rechts



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

verschürft, optische Beeinträchtigung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Oberflächlich ohne Rissbildung



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

