

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001924154
Besichtigt am: 28.04.2025 09:13
Berichts-Nr: 8251404
FIN: TMBJW7NX8MY127099



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	28.04.2021
Laufleistung:	28.444 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	DC/DC Wandler 3,0 KW
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefahrer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Head-Up Display
Chrompaket	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten,Basis 1	Infotainment Columbus
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Halter
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Lichtassistent
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Müdigkeitserkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Luxusausstattung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Navi Columbus + Web Radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/45 R18 91Y
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Stoßfänger vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.062,89
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.062,89

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	282,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	168,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX8MY127099

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

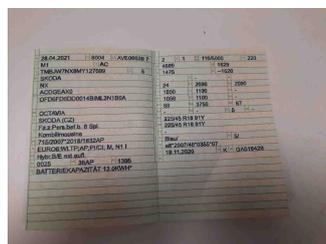

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Minderwert



3 - Stoßfänger vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

