

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001914447  
**Besichtigt am:** 14.04.2025 16:54  
**Berichts-Nr:** 8188942  
**FIN:** WV1ZZZ2HZGH018300



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Pick-Up
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Amarok
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BHZ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	15.02.2017
<b>Laufleistung:</b>	112.147 km
<b>Farbe:</b>	Ontario Green
<b>Farbe Dach:</b>	Ontario Green
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	103 kW (141 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	5.254 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.834 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.944 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.820 kg
<b>Radstand:</b>	3.095 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 5
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	2
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Anthrazit/Anthrazit/Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Vorhanden
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

16 Zoll Fahrwerk	Einton-Signalhorn
2 Schlüssel für Schließsystem	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, ABS (inkl. Offroad ABS), ASR und EDS
3er-Sitzbank, hinten	Entfall der Schriftzüge für Typ- und Motorbezeichnung
4 Leichtmetallräder "Aldo" 8J x 17	Fahrzeug mit Serienumfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.R	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2H0-
4MOTION (zuschaltbar) inklusive Tank-Unterfahrerschutz	Fensterheber, elektrisch, an den Seiten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Grundmotor:	Fertigungsablauf Standard
TG3/TJ3/TP5/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5	Fondraumheizkanal
6 Lautsprecher, 4 vorne und 2 hinten	Formhimmel
6-Gang-Schaltgetriebe für Allrad	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Abgaskonzept, EU5 plus	Geschwindigkeitsregelanlage
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allradantrieb	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 3
Amarok Trendline	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	Halogen-Doppelscheinwerfer
Aufkleber/Schilder in deutsch	Heckklappe mit Heckklappenschloss und erleichterter Schließfunktion
Aufnahmepunkte für 2 Isofix-Kindersitze an der 3er-Sitzbank, hinten	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Aussenspiegel mit Chromspange, elektr. anklapp-/ einstell- und beheizbar	Karosseriemaßnahmen für erhöhte Sicherheitsanforderungen
Außenspiegel rechts, konvex	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse, teilverchromt	Klimaanlage Climatronic (automatisch)
Batterie 450A (95Ah)	Komfortsitz, höhenverstellbar, vorne links
Batterie/Generator Kapazität Standard	Komfortsitz, höhenverstellbar, vorne rechts
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Becherhalter im Fahrerhaus	Kraftstoffsystem Diesel
Beheizbare Heckscheibe	Kurzer Radstand
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ländergruppe A
Bordliteratur in deutsch	Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
Bordwerkzeug und Wagenheber	Lederteilumfang (Schaltknäuf, Handbremshebel in Leder)
Cool & Sound	Leichtmetallräder "Aldo" 8J x 17
Dekor in Schwarz	Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1.Sitzreihe (beide manuell einstellbar)
Deutschland	Leuchtweitenregulierung
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn mit separater Fahrertür-Entriegelung	Linkslenker
Differentialsperre mechanisch, hinten	Mittelkonsole mit gepolsterter Abdeckung für Ablagefach und 2 Becherhalter
Doppelkabine	Mobiltelefonvorbereitung
Drehstromgenerator 140 A	Mobiltelefonvorbereitung (Bedienung überMultifunktions-Lederlenkrad)
Drei 12 Volt-Steckdosen, jeweils eine in der Armaturentafel, Mittelkonsole und auf der Ladefläche	Multifunktionsanzeige "Plus"
DWA, Einzeltüröffnung mit Safe	

Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)mit Bedienmöglichkeit für Radio, Multifunktionsanzeige u. Mobiltelefon	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Multifunktions-Lederlenkrad mit Lederteilumfang	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Multimediabuchse (AUX-IN) im Ablagefach,zum Anschluss einer externen Audioquelle	Schmutzfänger vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Alu/Chrom-Paket	Servolenkung
Ohne besondere Sitzeinstellung	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Trail"
Ohne CD/DVD für Navigation	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Einsatz für Betankung (Diesel) ohne Fluorierung (nicht RME beständig)	Sonderausstattung nach Angabe -Gesonderte Informationen notwendig- (Entsprechende Berechnung nach Umfang)
Ohne elektrische Schnittstelle	Sondereinbauten durch die Business Unit Spezialfahrzeuge (BUS), -mit separater Rechnung
Ohne Fahrtschreiber	Sondereinbauten durch die Business Unit Spezialfahrzeuge (BUS), -Zubehör ab Werkmindert die Zuladung des Fahrzeuges-
Ohne Feuerlöscher	Sonderspezifikationen
Ohne Heckklappenaufsteller	Standard
Ohne Kennzeichenträger hinten	Standard-Klimazonen
Ohne Lehnenneigungsverstellung	Staufächer unter den Vordersitzen
Ohne Motorabdeckung	Stoßfänger hinten, schwarz lackiert mit integrierter Trittstufe
Ohne Navigationsgerät	Stoßfänger vorn, in Wagenfarbe lackiert mit Chromapplikation (im oberen Kühlergrill)
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tagfahrlichtschaltung
Ohne Schutzrahmen	Teppichbodenbelag im Innenraum hinten
Ohne Start/Stopp-Anlage ohne Rekuperation	Teppichbodenbelag im Innenraum vorn
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Überführungsausrüstung	Transportschutzfolie mit zusätzlichen
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Transportschutzmaßnahmen, mit 12 Jahren Garantie geg. Durchrostung
Ohne Waschwasser-Standanzeige	Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Typprüfand Deutschland
Ohne zusätzliche Bereifung	Typschild für Nutzfahrzeug mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren
Parkpilot, akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Übergabeinspektion
Preissteuerung Behörden	Verbandmaterial mit Warndreieck
Pritschenbodenrahmen mit Ladeboden	Version Standard
Radhausverbreiterung	Verzurrösen zur Ladegutsicherung, klappbar (4 beim DoubleCab, 6 beim SingleCab)
Radio "RCD 310" (MP3-fähig)	Vorbereitung Dachreling mit Dachkanalabdeckung
Radschrauben mit erw. Diebstahlschutz inkl. Adapter zur Radsicherung (5 Radschrauben nur mit Adapter an/abschraubbar)	Wartungsintervallverlängerung
Raucherausführung	Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion; mit Funkfernbedienung
Rechtsverkehr	Winterpaket
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Winterreifen 245/65 R17 111T
Reserverad (Stahl) mit Fahrbereifung	Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung und Safesicherung
SBBR-Leuchten, Normalausführung	Zubehör ab Werk - Hardtop "Basis" inkl. Dichtungspaket und Wärmeschutz- Verglasung, in Wagenfarbe lackiert
Schalthebelstulpe in Leder	Zubehör ab Werk - Schienensystem auf derLadefläche(zur Ladegutsicherung),je 2 anBoden/Seitenwänden), inkl.Klampen
Scheiben in Wärmeschutzglas (grün)	

Zul. Gesamtgewicht 3,04-t (einschließlich Heavy Duty-Federung)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen der Türen außen

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
BF Goodrich	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/70 R 17 119 S	6,0 mm
BF Goodrich	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/70 R 17 119 S	6,0 mm
BF Goodrich	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/70 R 17 119 S	5,0 mm
BF Goodrich	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/70 R 17 119 S	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Ersatz		Winter	Stahl	245/65 R 17 111 T	4,0 mm

**Pannenbergung zulässig:** Ja

**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Radkasten hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
8	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Trennwand	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
11	Mittelkonsole	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
12	Heckscheibe	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumboden	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitze	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Nein

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WV1ZZZ2HZGH018300

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

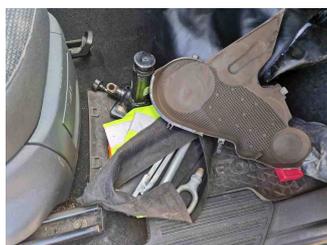

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8188942  
vom: 14.04.2025



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

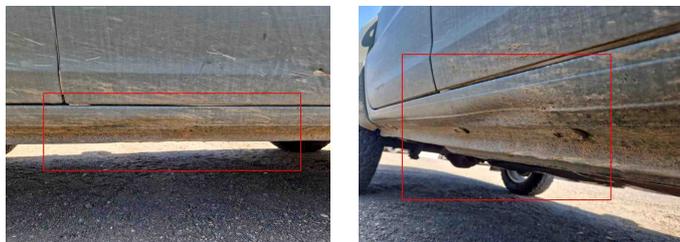

2 - Tür vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren



3 - Seitenwand hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren



4 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



5 - Radkasten hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar Folierung beschädigt. Schadenerweiterung möglich



7 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



8 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Motor teilweise zerlegt.



10 - Trennwand - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Dichtung Trennwand lose



11 - Mittelkonsole - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



12 - Heckscheibe - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Schloss defekt.



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kofferraumboden - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

gesamter Laderaum zerkratzt.



3 - Brems Scheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Geländereifen mit m+s Eigenschaften anstatt reinen Winterreifen montiert.



6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Sitze - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Rücksitzbank fehlt

