

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001927673
Besichtigt am: 15.05.2025 09:51
Berichts-Nr: 8357369
FIN: WAUZZZGA6PA023719



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	26.02.2023
Laufleistung:	39.237 km
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.600 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einparkhilfe plus
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
5 Türen	Elektromechanische Parkbremse
6 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Abgasendrohre	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhöhd. der Serienkraftstoffbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Airbags vorn mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi AG	Fensterheber
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Folienbeklebung
Audi pre sense basic	Frontantrieb
Audi pre sense front	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Funkschlüssel, mit Safelock
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschlossener Aufbau
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gurtanlagekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckblende (ECE)
Beifahrersitz höheneinstellbar	Heckleuchten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bluetooth-Schnittstelle	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Estnisch	Infotainmentrechner
Bordwerkzeug	Innenbeleuchtung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Innenspiegel abblendbar
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, Entfall	interne Steuerungsnummer
Dachspoiler	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kältezonen
Diebstahlsicherungspaket	Kein Selbstabholer
Diebstahlwarnanlage	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Doppelton-Signalhorn	Kennzeichenträger vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kindersicherung, manuell
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile	Kofferraumbodenmatte
--	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

Komfortklimaautomatik	Ohne Lichtassistent
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Multifunktionskamera
Komfortpaket Sitze	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ruffunktion
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzheizung
Landesverkaufsprogramm RDW Europa	Ohne Spurhalteassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Trennwand
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Estland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Windschott
Navigationspaket	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchten	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Progressivlenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Q2
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Räder der Serie
Ohne Anhängervorrichtung	Räder, 5-Speichen, 6,5Jx16, Reifen 215/60 R16
Ohne Audi drive select	Radschrauben diebstahlhemmend
Ohne Beleuchtung	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen 215/60 R16 95V
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne ECO-Funktion	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifenreparaturset
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Head-up-Display	S tronic
Ohne Individualeinbau	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Kompensator	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienfahrwerk
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Smartphone-Interface



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Start-Stop-System mit Rekuperation
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagesfahrlichtschaltung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfstand Estland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten standard
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 T	8,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 T	8,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 T	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
7	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
11	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
3	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen
4	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	254,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	209,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	398,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA6PA023719

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8357369
vom: 15.05.2025



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



6 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen




7 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



8 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

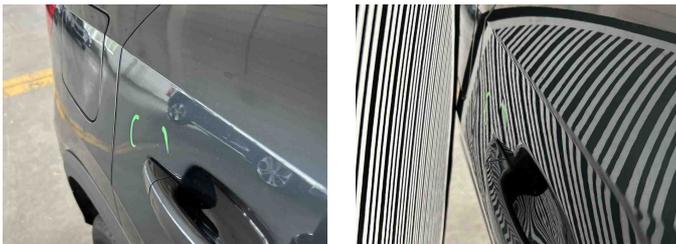

10 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



11 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

FEHLTEILE

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Fahrzeug steht auf Winterreifen, Sommerreifen fehlen



2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



3 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen



4 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

