

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215263/6/25-11401	Data raportu	10-06-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39842/25/06/03	Miejsce oględzin	Pępowo, gdańska 111, 83-330 Żukowo

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0LXXTACLHC39986
Marka, model	FORD Tourneo Courier 14-18
Typ, wersja	Tourneo Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WX97288
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/55 kW
Stan licznika	km
Data 1. rej./rok prod.	06-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	16-11-2022
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. HSA, ROM, EBA i EBD), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/60, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, podłokietnikiem i szufladą oraz stoliki na oparciach foteli, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów skórzane, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Ogrzewana szyba tylna, Radio MyConnection z Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki z przodu, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Stacja dokująca MyFord Dock (zaw. gniazdo USB), Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Szyby barwione, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Tylnie oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOWPRO	195/60 15 88T	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CPC2	195/60 15 88H	3,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOWPRO	195/60 15 88T	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	195/65 15 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	połamana(y)	WY	0.8
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	połamana(y)	WY	0.3
3	Szyba przednia barwiona	pełnięcie	WY	1.8
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Rolka prowadząca środkowa L	niekompletna	WY	0.4
6	Zamek pasa bezp. tylnego cz.środkowa	brak	WY	
7	Zamek tylnego pasa bezpieczeństwa L	brak	WY	0.1

8	Zamek tylnego pasa bezpieczeństwa R	brak	WY	
9	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
10	Pokrycie szyny bocznej L	brak	WY	
11	Drzwiczki schowka boczne L	brak	WY	0.1
12	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
13	Tapicerka drzwi, przód L	brak	WY	0.2
14	Mechanizm ustaw.siedziska fotela(1.rząd) L	niekompletny	WY	0.1
15	Zagiówek środkowy 2.rząd	brak	WY	
16	Zagiówek 2.rząd L	brak	WY	
17	Zagiówek 2.rząd R	brak	WY	
18	Tapicerka siedziska 2.rząd L	brak	WY	0.5
19	Tapicerka siedziska 2.rząd R	brak	WY	0.4
20	Tapicerka oparcia 2.rząd L	brak	WY	0.4
21	Tapicerka oparcia 2.rząd R	brak	WY	0.2
22	Nakładka szkieletu fotela 2.rzędu lew. L	brak	WY	
23	Nakładka szkieletu fotela 2.rzędu lew. R	brak	WY	
24	Łotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
25	Łotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
26	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
27	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
28	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
29	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
30	Drzwi części ład.przesuwne L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
31	Łotnik tylny, część dolna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
32	Łotnik tylny, część dolna R	rysa/odprysk	NA	0.5
33	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
34	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
35	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
36	Nakładka łotnika tylnego L	zarysowanie		
37	Nakładka łotnika tylnego R	zarysowanie		
38	Wspornik stolika składanego siedzenia L	zarysowanie		
39	Wspornik stolika składanego siedzenia R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

COURIER
TREND
1.5 Duratorq TDCI
75PS STG 6
XUCD
0.86
3EC B
JV L
EN H
B5
FORD e1*98/14*0194
* WFOLXXTACLHC39986 *
1780 kg
2280 kg
915 kg
960 kg
W(mm)
L(mm)
a(mm)
B 2489 JU2

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika

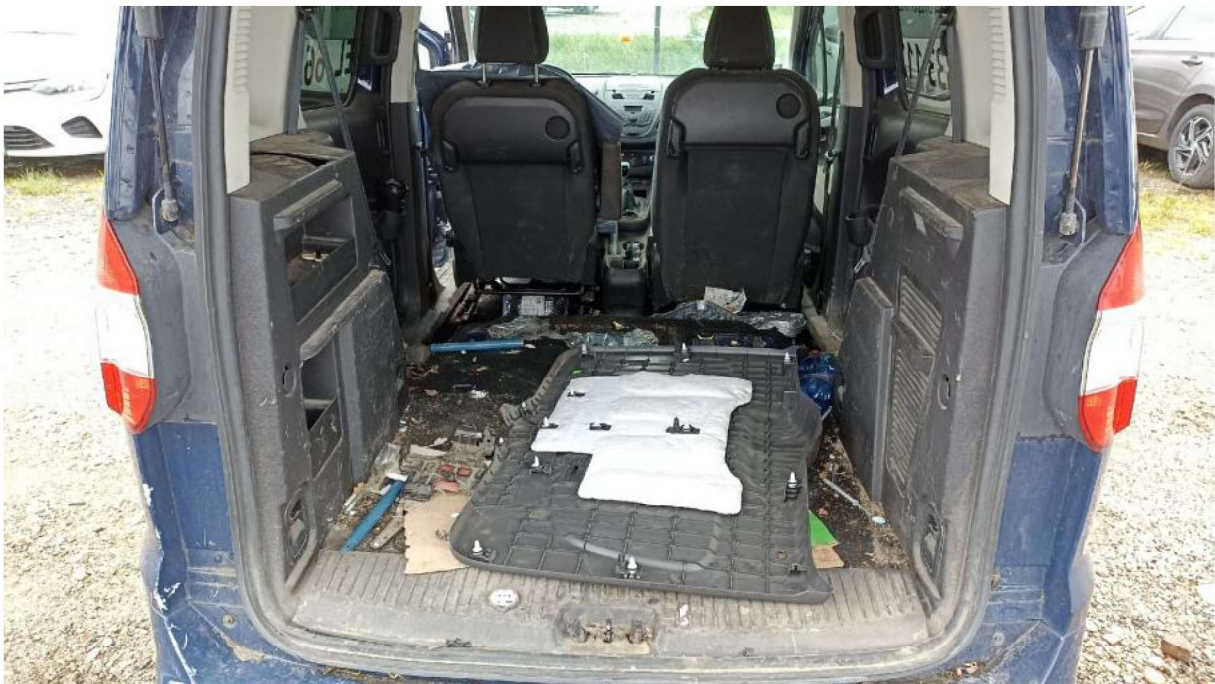

Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

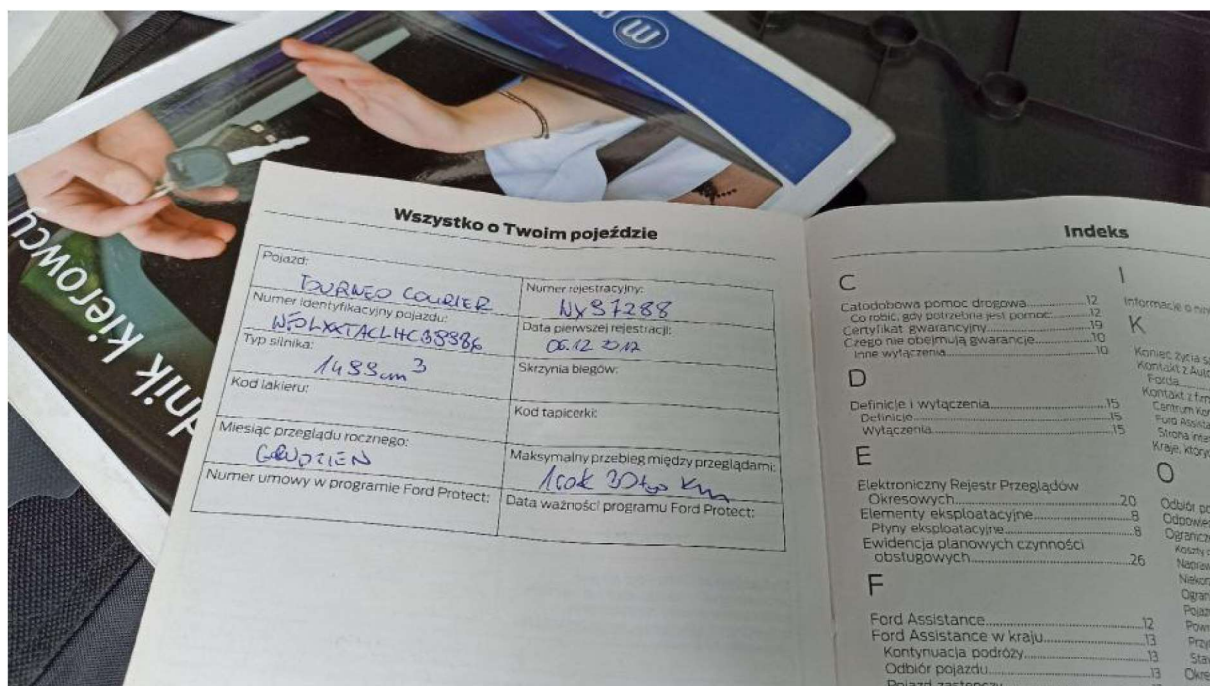

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

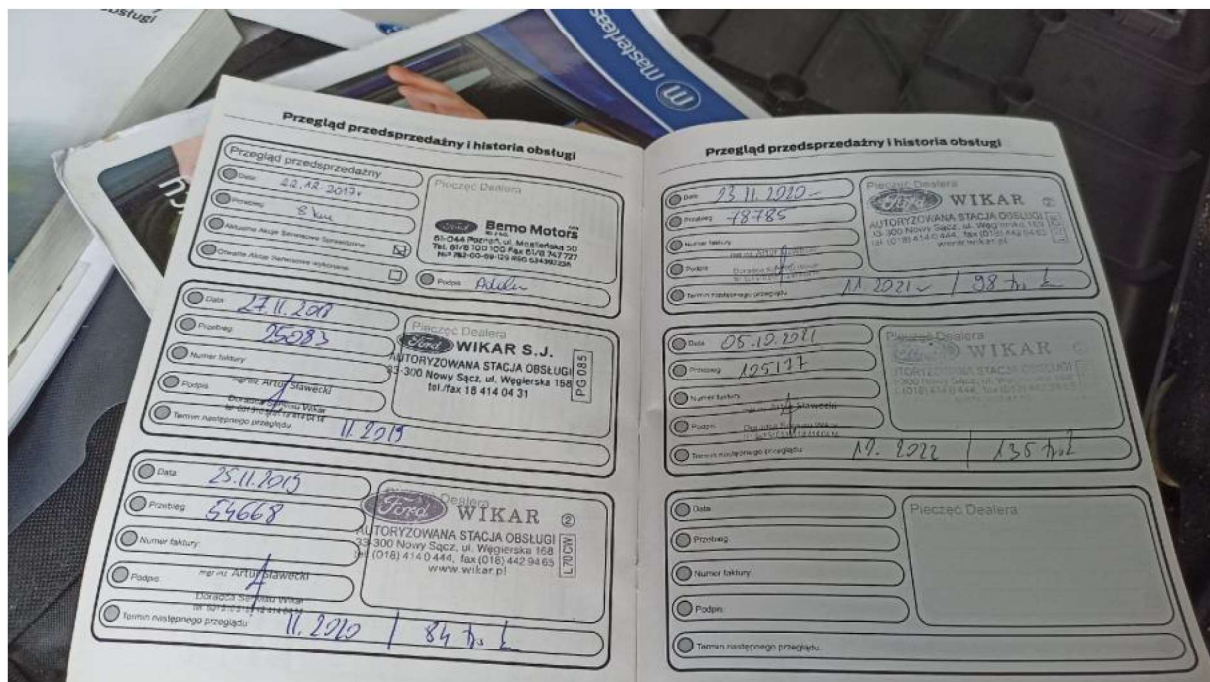

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

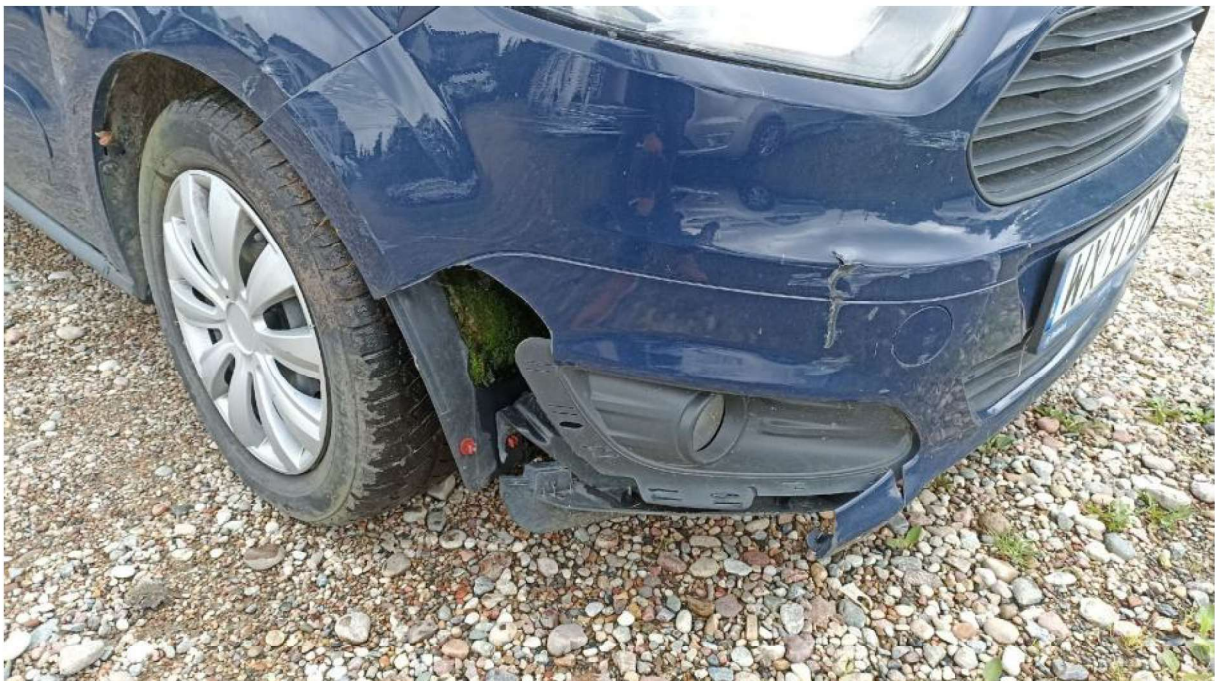

Fot. 34


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

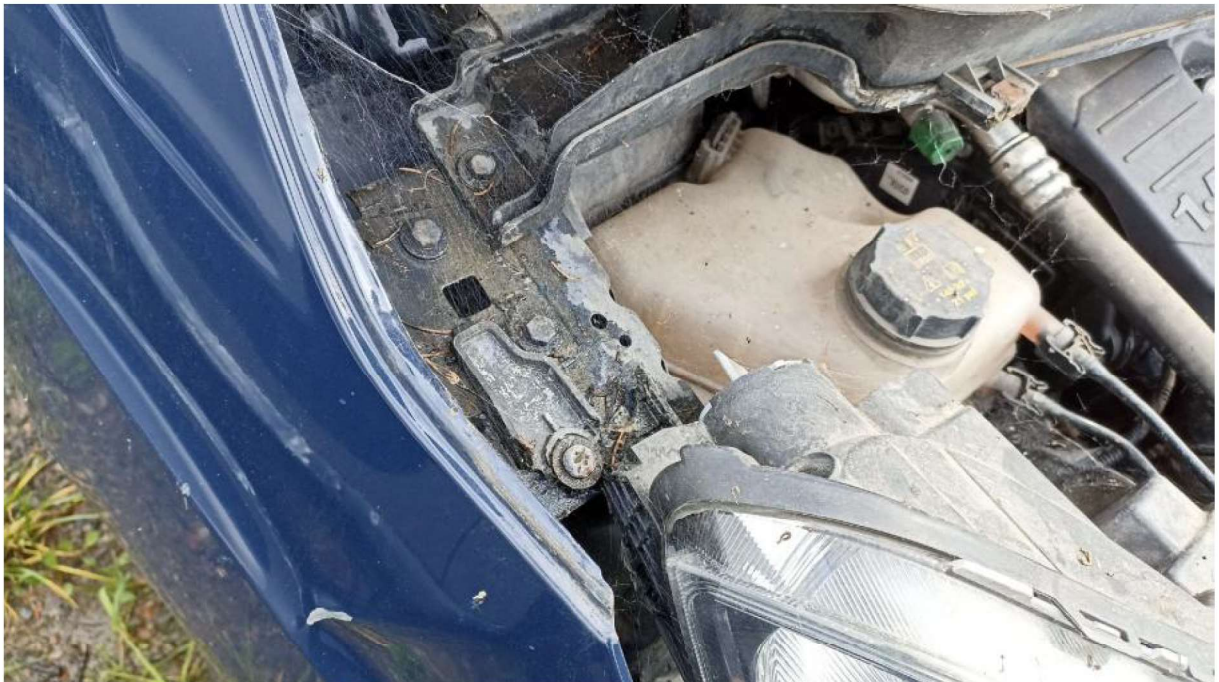

Fot. 36

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zamek pokrywy tył - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

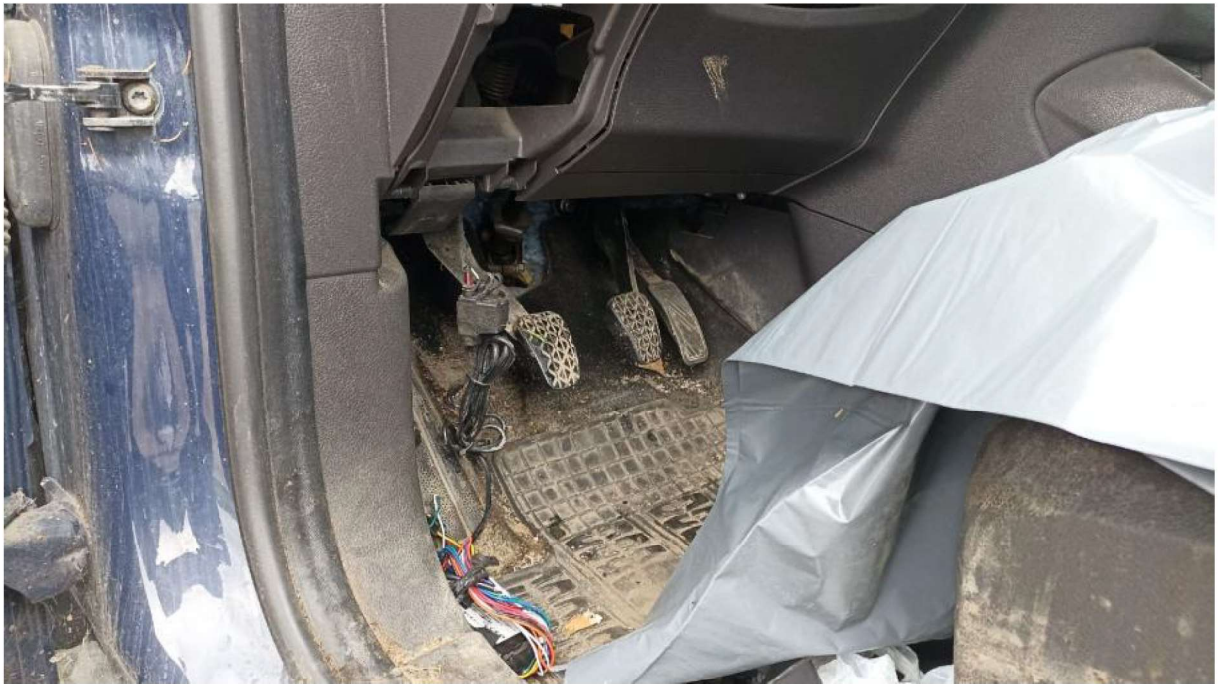

Fot. 59

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 60


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1

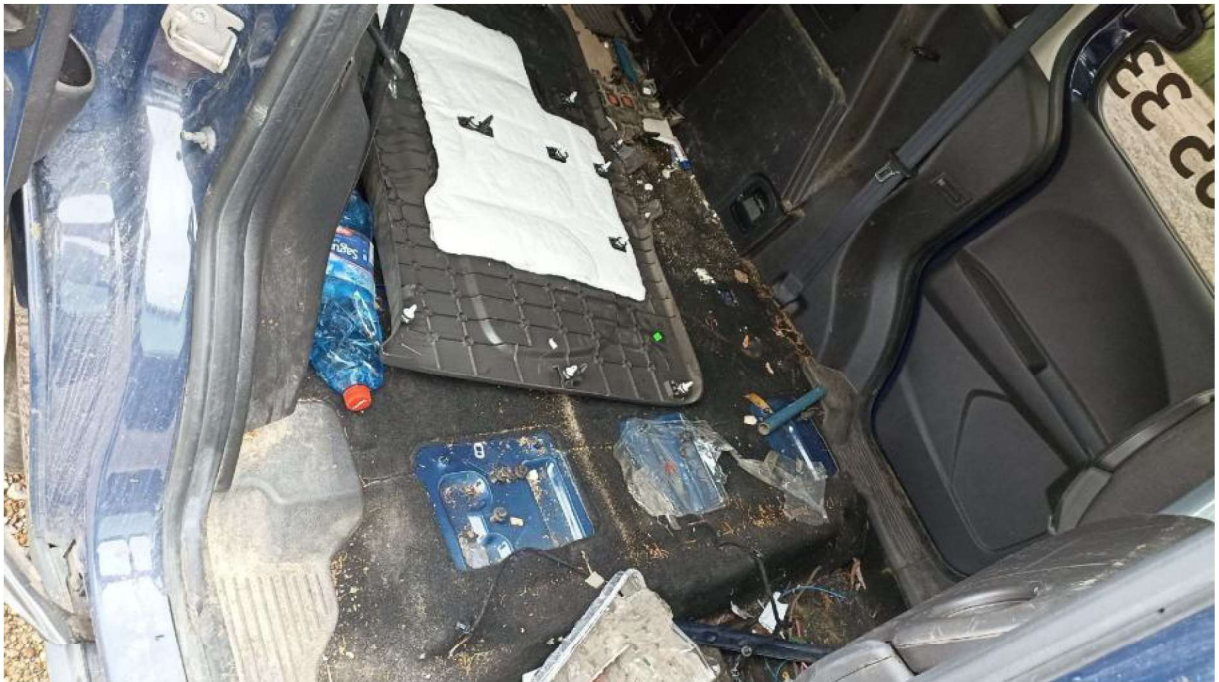

Fot. 62

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Ośłony fotela prz. L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 66

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1