

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

WSO WARNSYSTEME NL Ost

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.06.2025 durch WSO WARNSYSTEME NL Ost
Besichtigungsort	24568 Kaltenkirchen, Porscherling 1 & 3
Besichtigungsdatum	18.06.2025
Referenznummern	61930009

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV2ZZZSKZMX057717		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 2.0 TDI Maxi	Laufleistung abgelesen	137.961 km
Erstzulassung	14.07.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60R16 96H M+S	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60R16 96H M+S	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/60R16 96H M+S	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/60R16 96H M+S	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2)
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. Kupplung defekt	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsanhänger 04.10.2024 bei km 122.079.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar	Ablagefächer in Dachkonsole
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Ausstattung Kombi
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
Außenspiegel schwarz unlackiert	Abdeckung Schiebetürleiste silber
Türgriffe außen schwarz unlackiert	Bodenbelag hinten (Teppich)
Bodenbelag vorn (Teppich)	Dachreling/Dachträger Vorbereitung
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer	Getriebe 6-Gang
Getränkhalter vorn	Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
Heckklappe mit Verglasung	Heckleuchten Standard
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	Innenspiegel abblendbar
Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie/Aufbau: Kombi
Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	Klimaanlage
Lautsprecher (2)	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten hinten LED
Leuchtweitenregelung	Luftzusatzheizung elektrisch
Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Multifunktionsanzeige Plus
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	PKW-Zulassung
Radstand 2970 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
Schiebetür links	Schiebetür rechts
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
Sonnenblenden ohne Spiegel	Stahlfelgen 6,5x16 (schwarz)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Türdichtungen mit Staubschutz	Türverkleidung Kunststoff
Verbandkasten und Warndreieck	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)	✓	Lautsprecher (6)	✓
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	✓	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Einparkhilfe hinten	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓	Radioempfang digital (DAB+)	✓
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	✓	Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"	✓
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Sonderlackierung Candy-weiss	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	✓
Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24)

Motorhaube Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 33, Bild 34)

Seite links

Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 27, Bild 28)

Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30)

Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 31, Bild 32)

Seite rechts

Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)

Heck

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)

Interieur

Armaturenbrett, beklebt, entkleben (Bild 35)

Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 15)

Kombiinstrument, Fehlermeldung/en, auslesen / prüfen

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Technik

Standheizung Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Getriebe Kupplung, beschädigt, ersetzen (Bild 13)

Sonstiges

Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 14)

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Salow, Denny

Der Sachverständige, 01.07.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

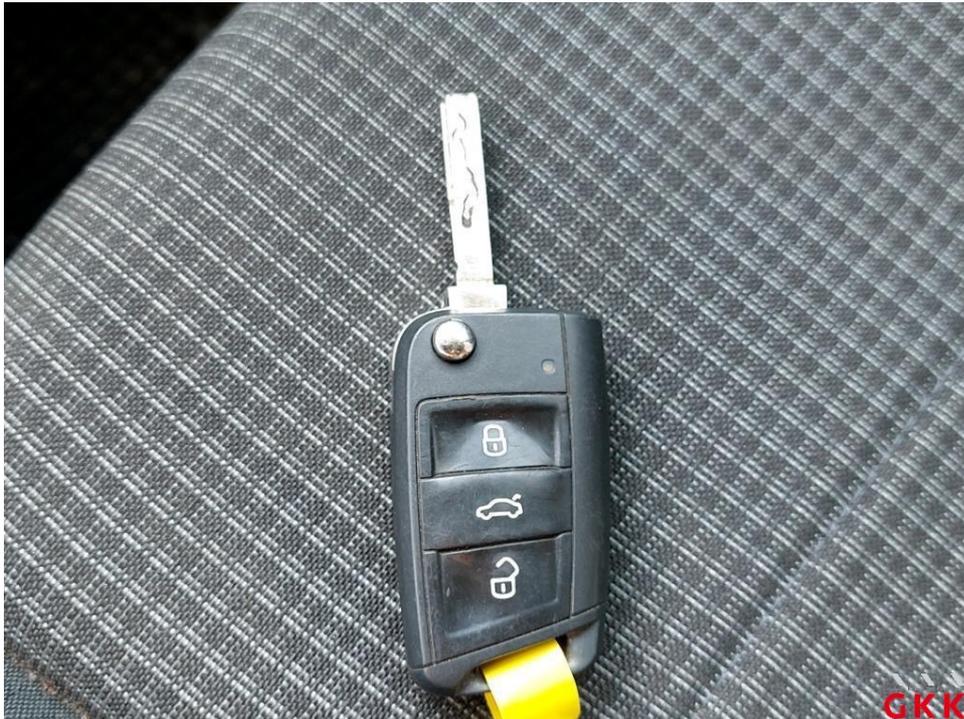


Bild 5

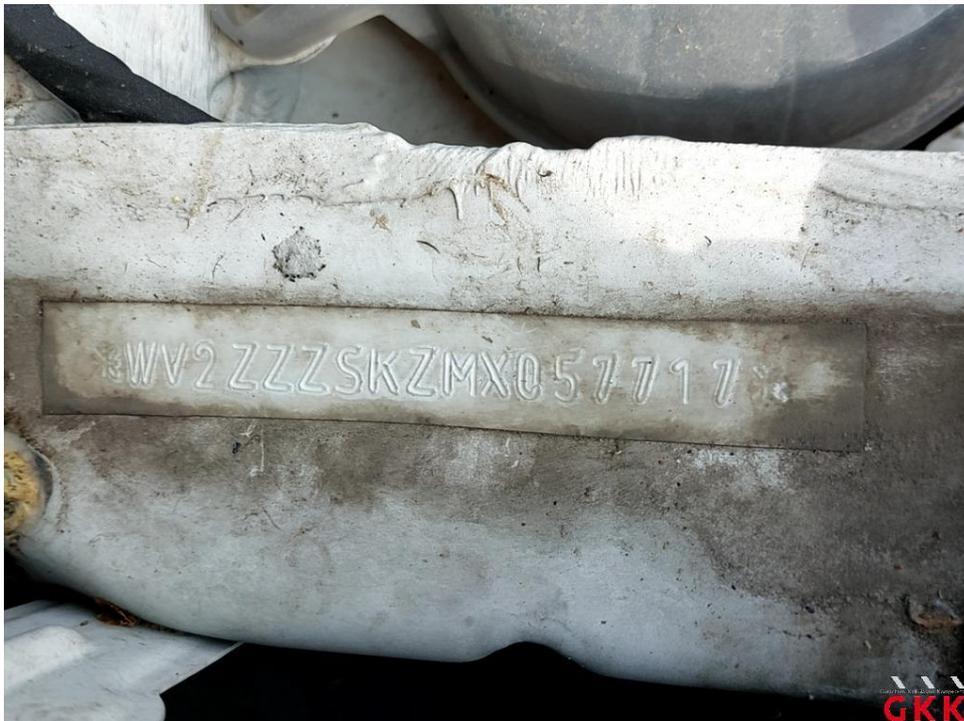


Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

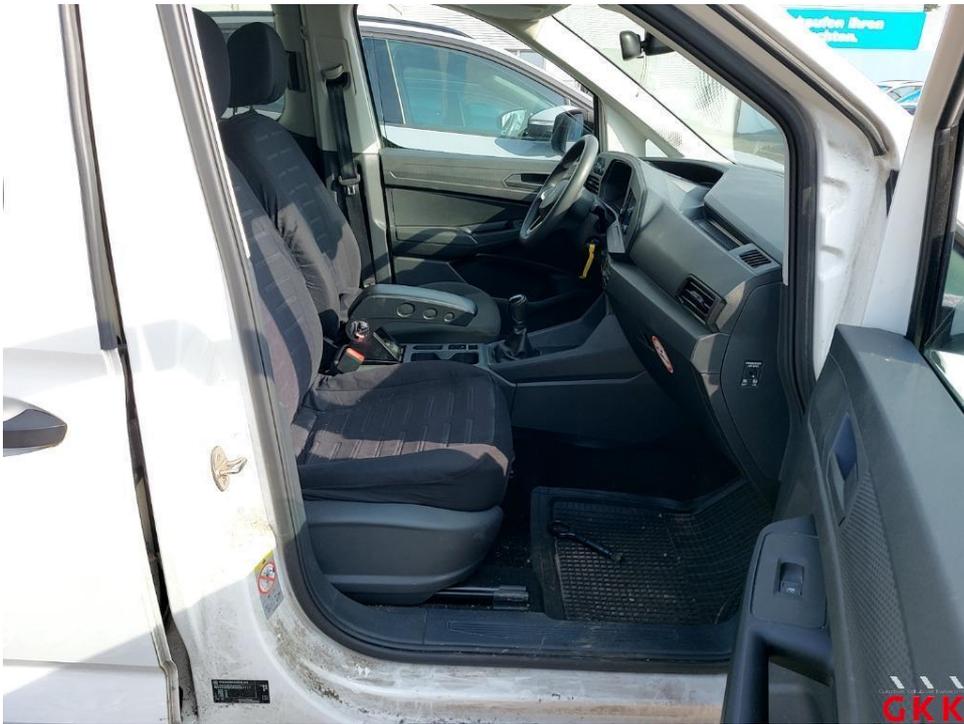


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Getriebe, Kupplung, beschädigt, ersetzen



Bild 14 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 16 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

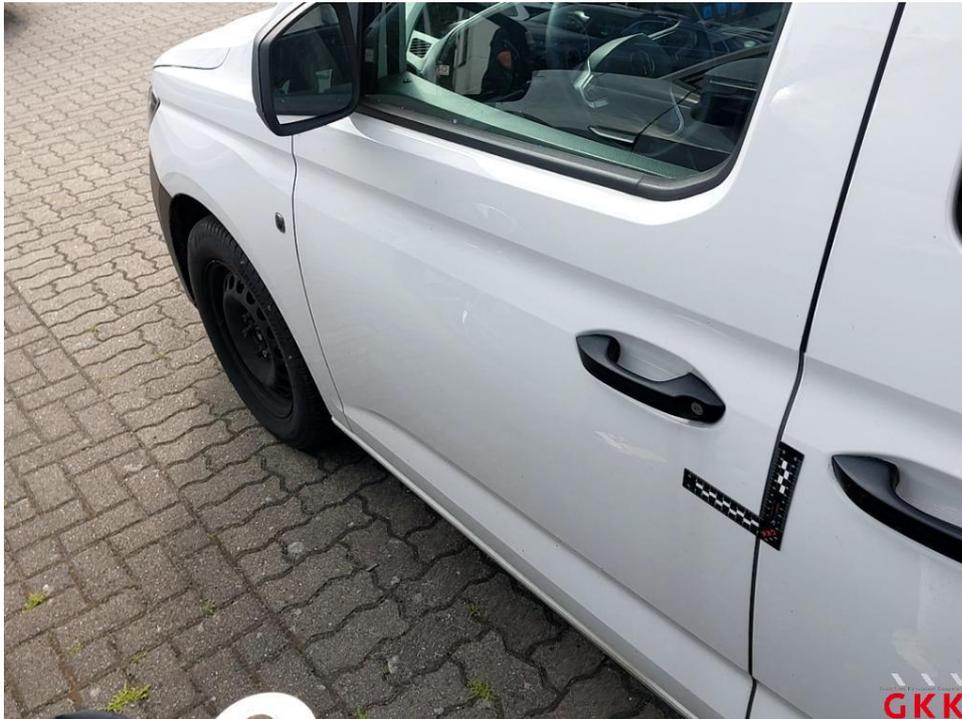


Bild 27 Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 28 Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 29 Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 32 Tür hinten links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Motorhaube, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 34 Motorhaube, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 35 Armaturenbrett, beklebt, entkleben