

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001939943
Besichtigt am: 06.05.2025 11:53
Berichts-Nr: 8297951
FIN: TMBEP6NJ5MZ053056



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / ASR
Erstzulassungsdatum:	22.04.2021
Laufleistung:	22.514 km
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	3.997 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.732 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.615 kg
Radstand:	2.470 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Fahrzeugausstattung

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" (für MQ)	DAB - Digitaler Radioempfang
"CLEVER"	Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachspoiler
"FRONT ASSIST" für ACC	Dämpfung hinten,Sportausführung
"HIGH-LIGHT ASSISTANT"(aut.Licht- schalt.+"TUNNEL LIGHT"+"Comming/ Leaving Home",für Tagfahrlicht	Dämpfung vorn
"KESSY" - Zentralverriegelung mit Motoranlass/Abschaltfunktion ohne Schlüssel (ohne SAFE Funktion)	Dekor-Einlagen "ANTHRACITE GLOSSY"
"KESSY" ohne SAFE Funktion	Diversity - Scheibenantenne
"MAXI DOT"	Drehstromgenerator 140 A
2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
5-Gang-Schaltgetriebe	Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorne + hinten
Abfallkorb	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Fensterheber vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)	Embleme
Ablagekästen im Kofferraum	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 46 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausstattung 3	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie 320A (49Ah)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bedienelement für Radio und Telefon	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußmatten vorn und hinten
Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BSD + RTA (Blind Spot Detection + Rear Traffic Alert Low)	Gewichtsbereich 1 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Care Connect + Infotainment Online	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 3 Jahre	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
CLEVER DEU BEST OF	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse verstärkt
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

Hochton-Fanfare	Ohne Grundträger
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Halter
Innenleuchte (Ausf.1)	Ohne Individualeinbau
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kältemittel R1234yf	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Ladeboden
Kindersitzverankerung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kofferraumnetz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Komfortsitze vorn	Ohne Schmutzfänger
Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar	Ohne Seitenschutzleiste
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sonder-Maßnahmen
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Steckdose
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "ARONIA" 7J x 16" 4 Stk. (platinum glanzgedreht)	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Make-up-Spiegel, links	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Regenschirm	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	Panoramaglasdach
Mittelkonsole (Satin schwarz für Monte Carlo)	Plattformgruppenklasse 3
Modul Boden hinten Ausführung 3	Privater Notruf Emergency Call
Multifunktionslenkrad	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigation "AMUNDSEN"	Radstand
Navigationssystem "AMUNDSEN"	Raucherausführung, Ascher vorn
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 215/45 R16 86H
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	RSE Light 2.0 + "SMART LINK +"
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Adapter	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Anhängavorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne farbabhängige Teile	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

Scheinwerfer vorn (Bi-LED Modul) + LED Tagfahrlicht + LED
Corner Funktion, Linkslenker
Schriftzugsatz T-koda (silber), ohne Typbezeichnung
Scala/Kamiq

SD-Karte (Europa)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Soundpaket

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert

Stoßfänger Standard

Tankdeckel mit Eiskratzer

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremse hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zweiseitiger Kofferraumbodenbelag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	8,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	8,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	7,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	7,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	8,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2024

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Panoramadach	Sprung	Ersetzen
2	Heckklappe	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
4	Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
7	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	A-Säule links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
11	Ablagefach Gehäuse	Kratzer	Smart Repair
12	Reflektor	Gebrochen	Ersetzen
13	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
14	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6NJ5MZ053056

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

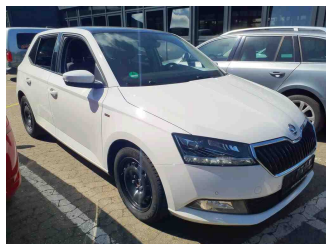


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

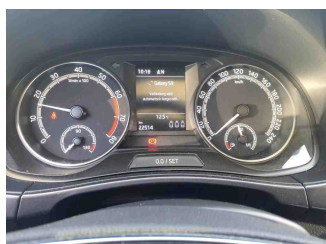

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

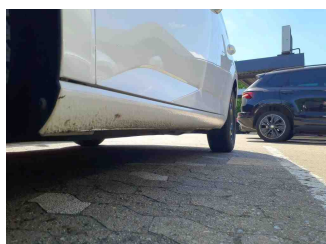

Seitenansicht - Schweller links

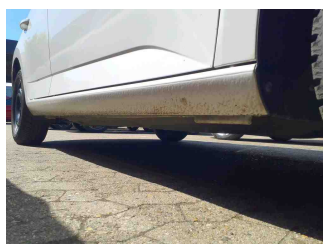

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

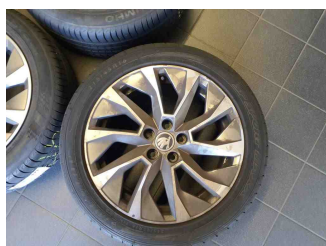


Räder - Rad beiliegend #1

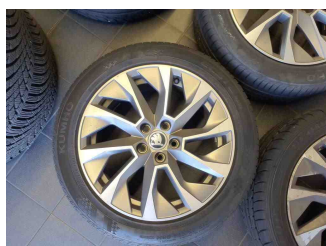

Räder - Rad beiliegend #2

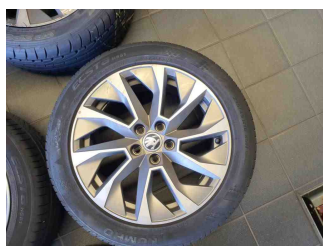


Räder - Rad beiliegend #3

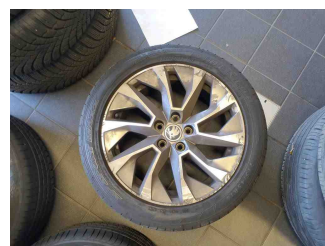


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

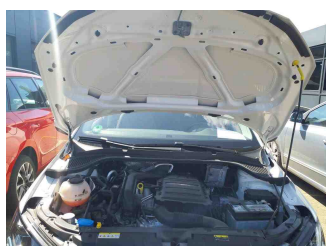

Fahrzeug - Motorraum offen

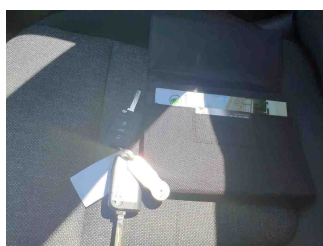

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025




Fahrzeug - abgegebene ZB1

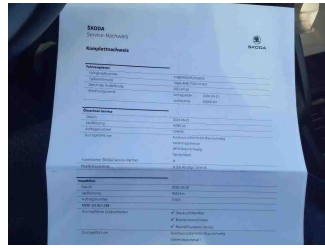

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

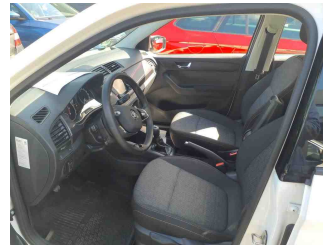

Innenraum - vorne

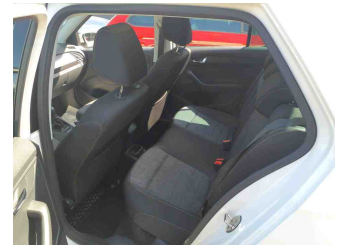

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Panoramadach - Sprung - Ersetzen



2 - Heckklappe - Deformiert - Ersetzen und lackieren

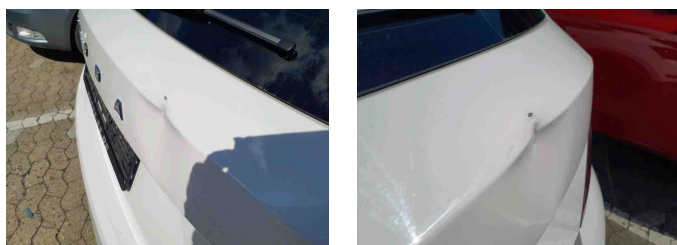

3 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden


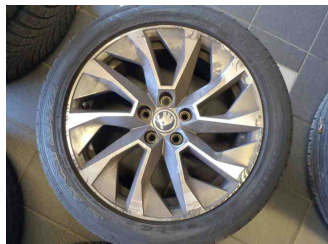


7 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden


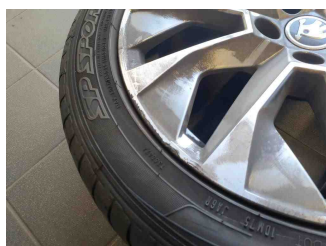


8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


9 - A-Säule links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

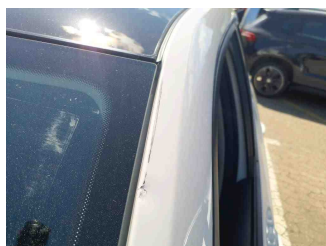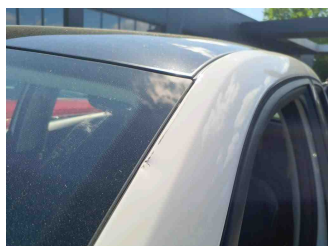

10 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

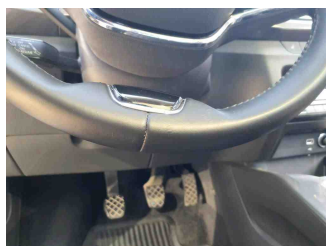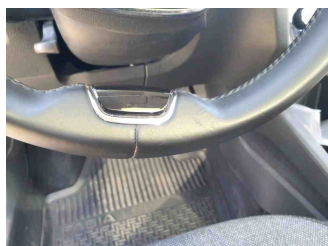

11 - Ablagefach Gehäuse - Kratzer - Smart Repair

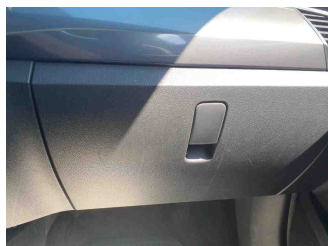



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8297951
vom: 06.05.2025

12 - Reflektor - Gebrochen - Ersetzen



13 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen



14 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

