

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215377/6/25-11401	Data raportu	17-06-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/42045/25/06/10	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0EXXWPCEGL39350
Marka, model	FORD Mondeo Hatchback 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Bi-Turbo Tit...
Numer rejestracyjny	SK714KC
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/154 kW
Stan licznika	284 373 km
Data 1. rej./rok prod.	12-10-2016/2016
Data nast. bad. techn.	04-11-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Listwy progowe - wykończone w kolorze aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia, Lakier metalik, Pakiet Titanium, System nawigacji satelitarnej CD/SD, Ford SYNC 3, DAB+, TMC, wyświetlacz, BT, zwyw. pomocy, 8 głośn., Zawieszenie sportowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	235/55 17 103V	4,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	235/55 17 103V	4,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	235/55 17 103V	4,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	235/55 17 103V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uchwyt linki	połamana(y)	WY	0.1
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.6
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka progu zewn. L	pęknięcie	WY	0.3
5	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.6
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	3.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
12	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
13	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
14	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
15	Błotnik tylny , część górna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
16	Błotnik tylny , część górna R	ślady korozji	NA	0.5
17	Pokrywa tylna	odbarwienie, rysa/odprysk	NA	0.5
18	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
19	Spojler czołowy, boczny R	rysa/odprysk		
20	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
21	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
22	Próg L	rysa/odprysk		
23	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk		
24	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4


Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu

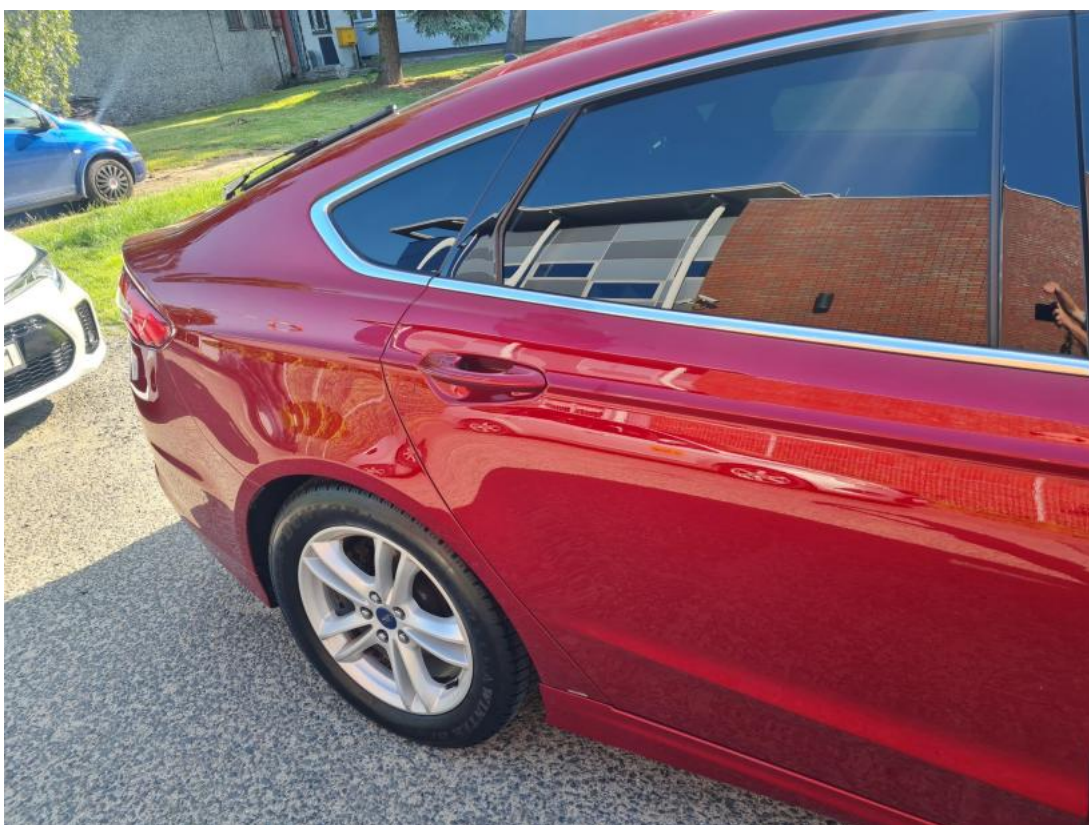

Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa




Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa

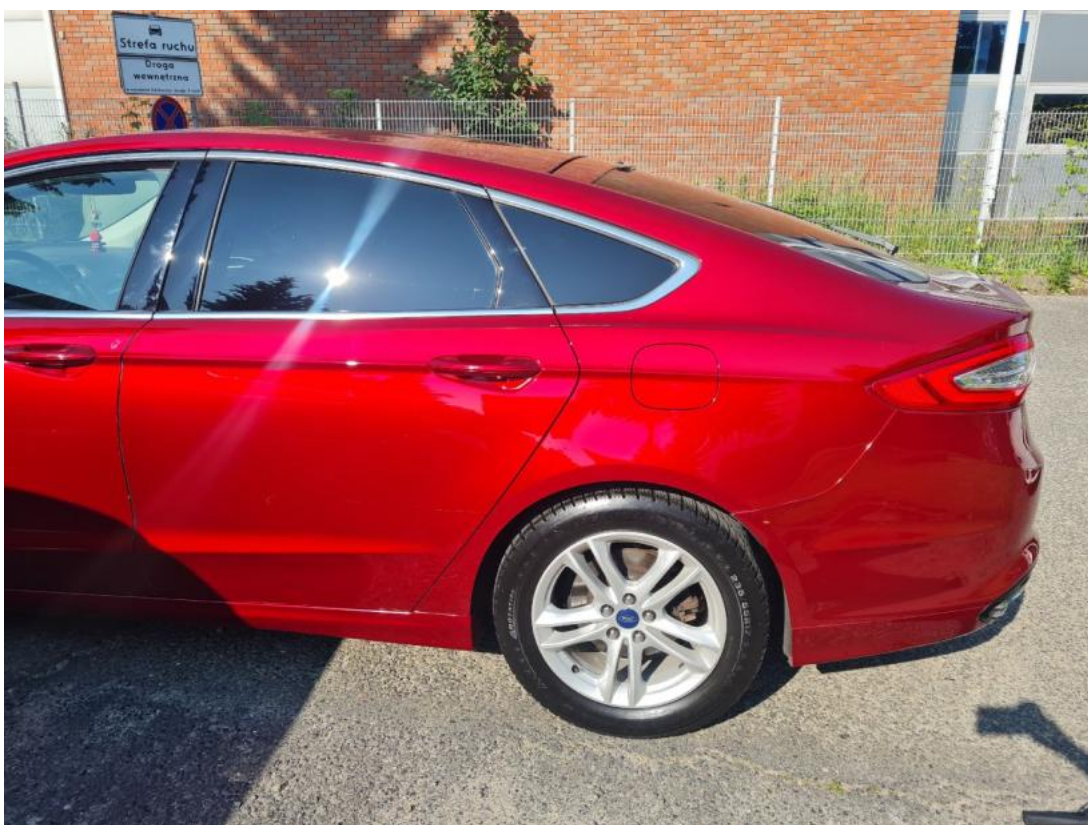

Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

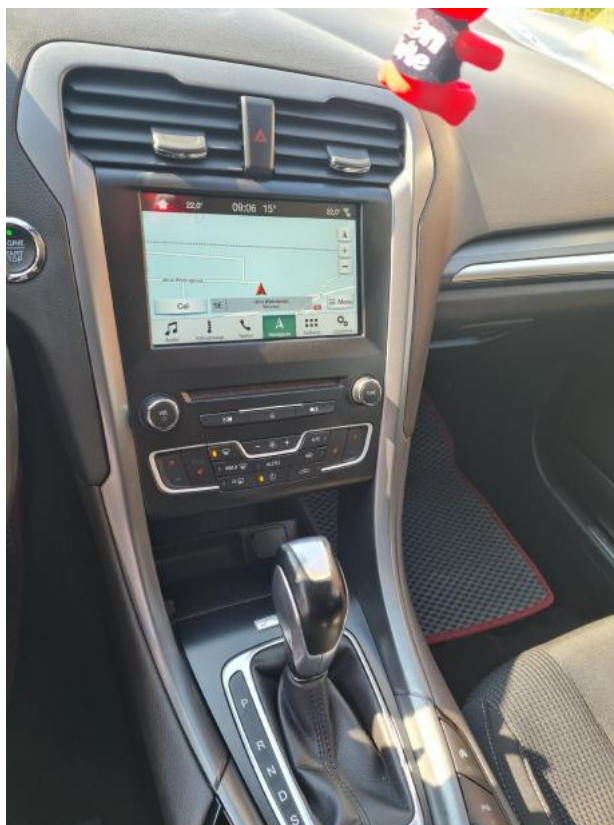

Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

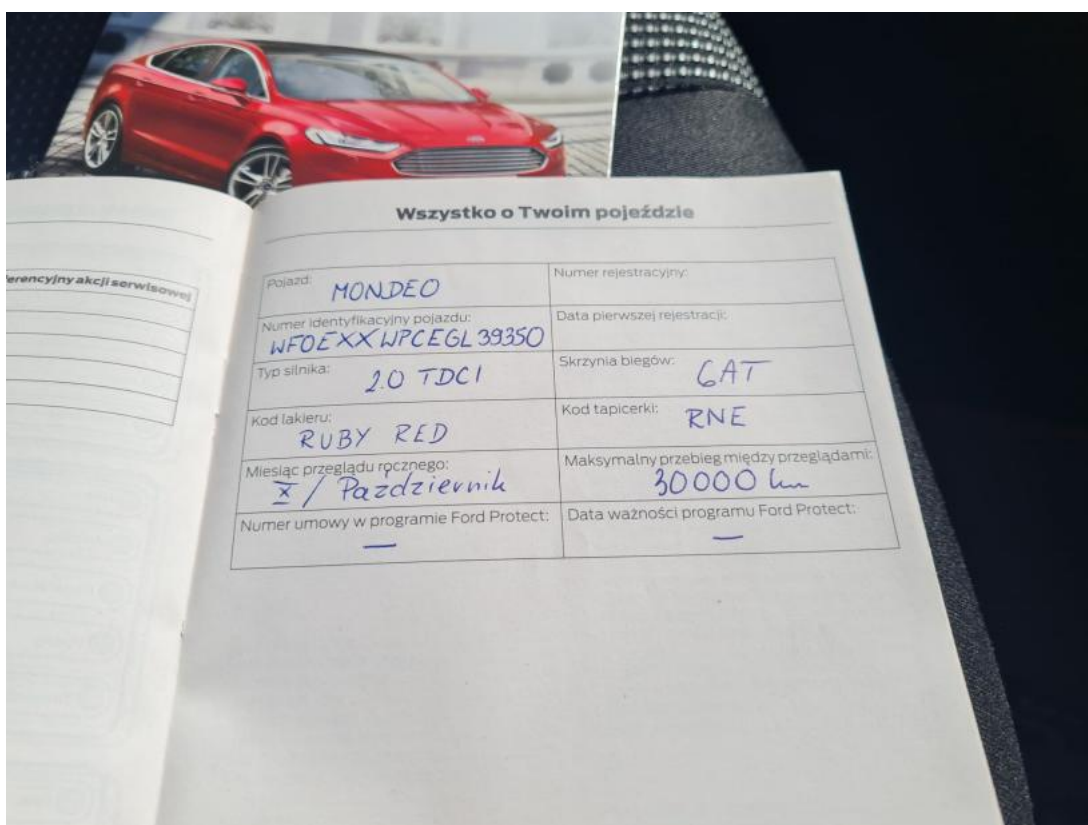

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

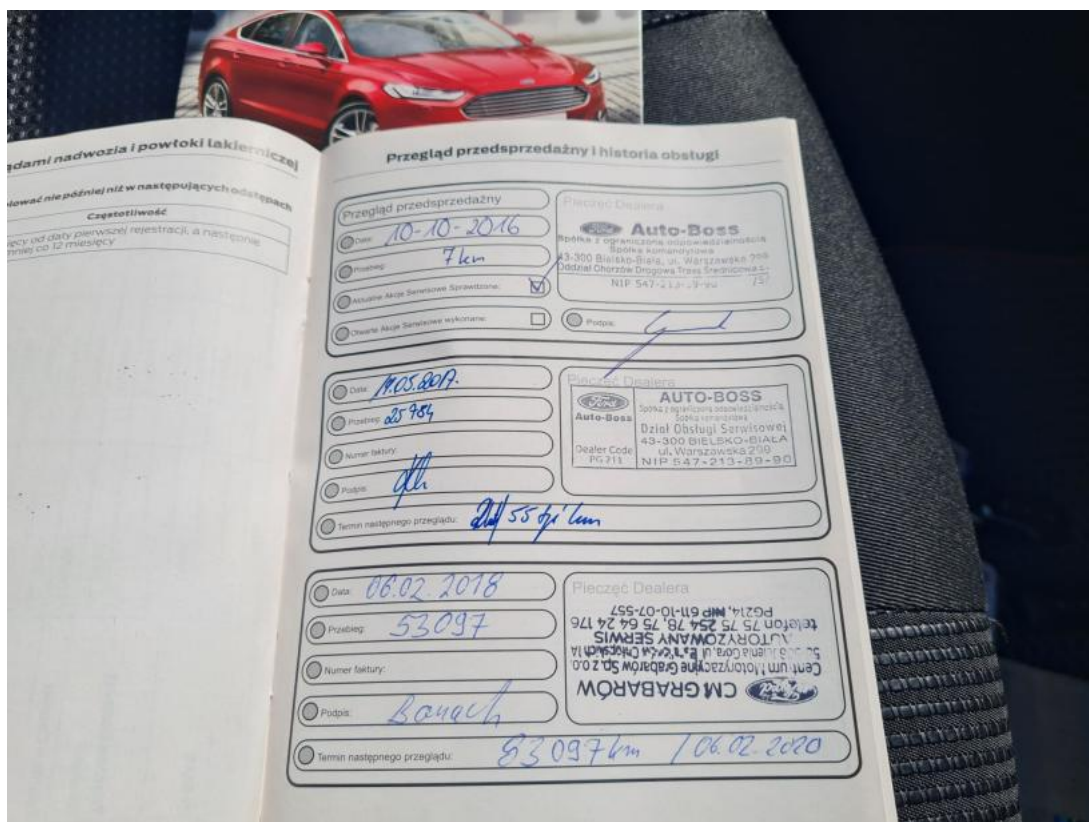

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

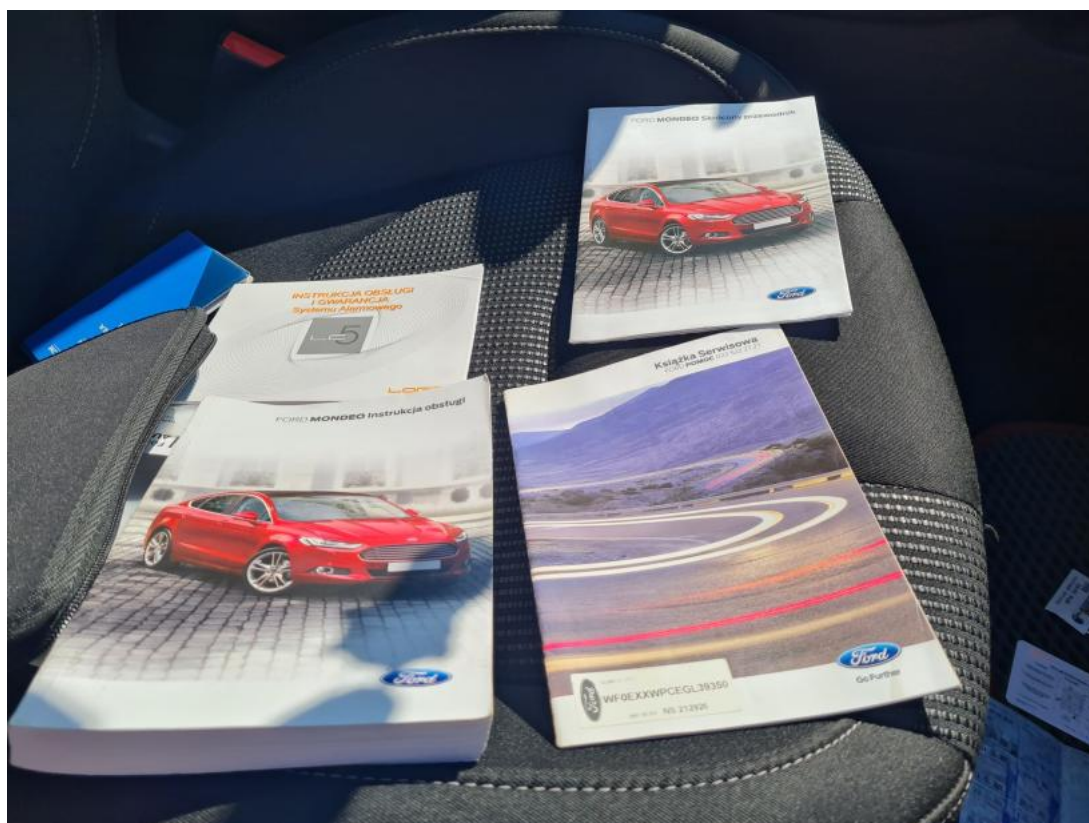

Fot. 36


Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu

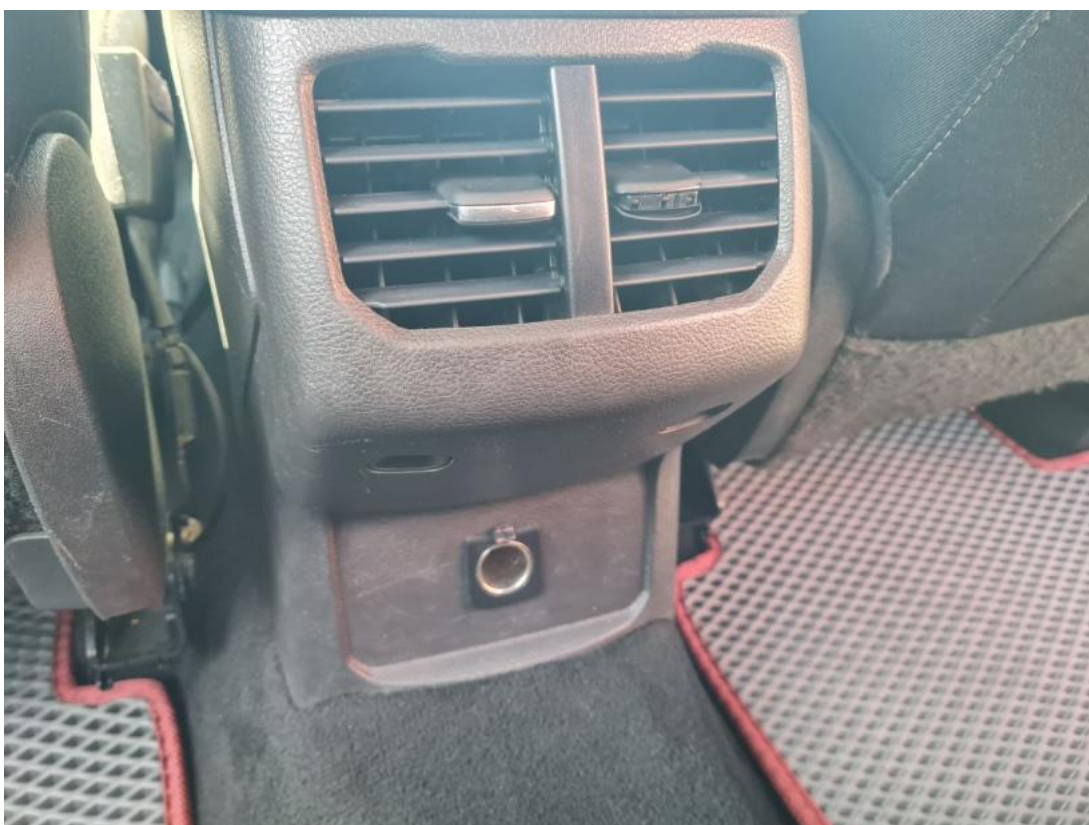

Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

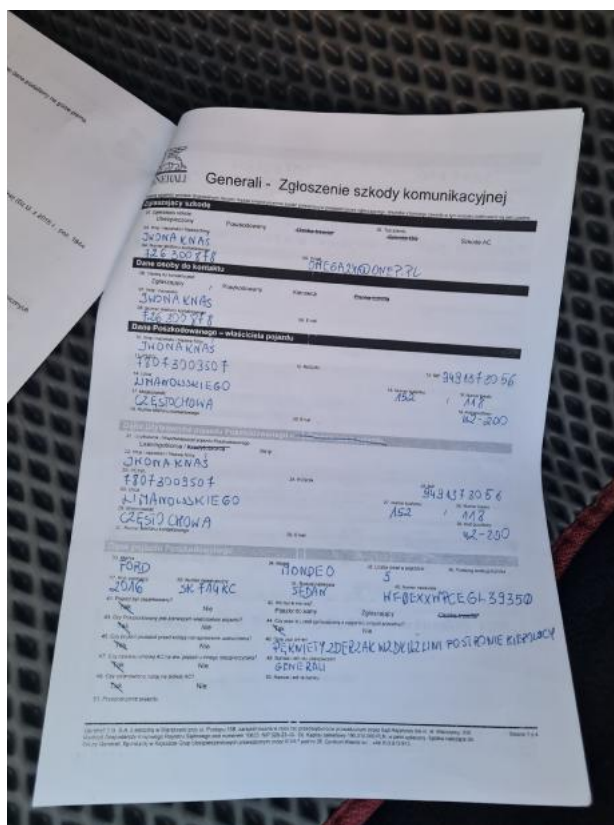

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu

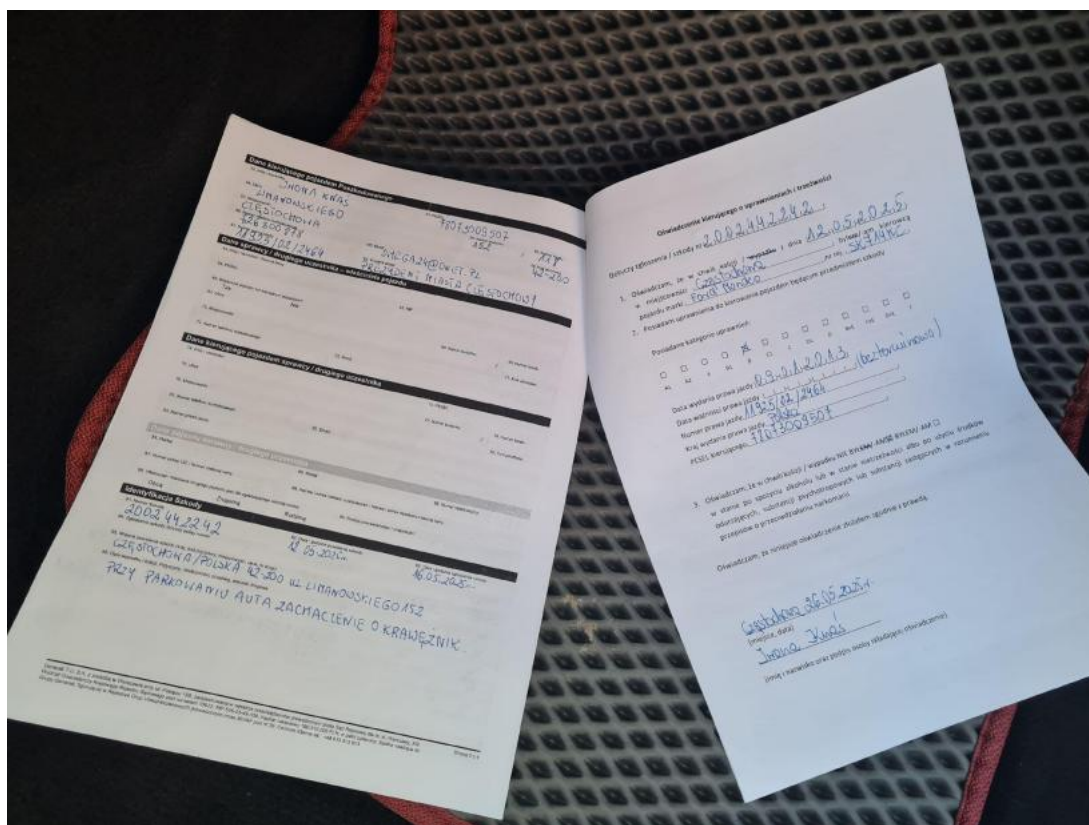

Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 52

Szyba czołowa() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Słupek przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78


Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

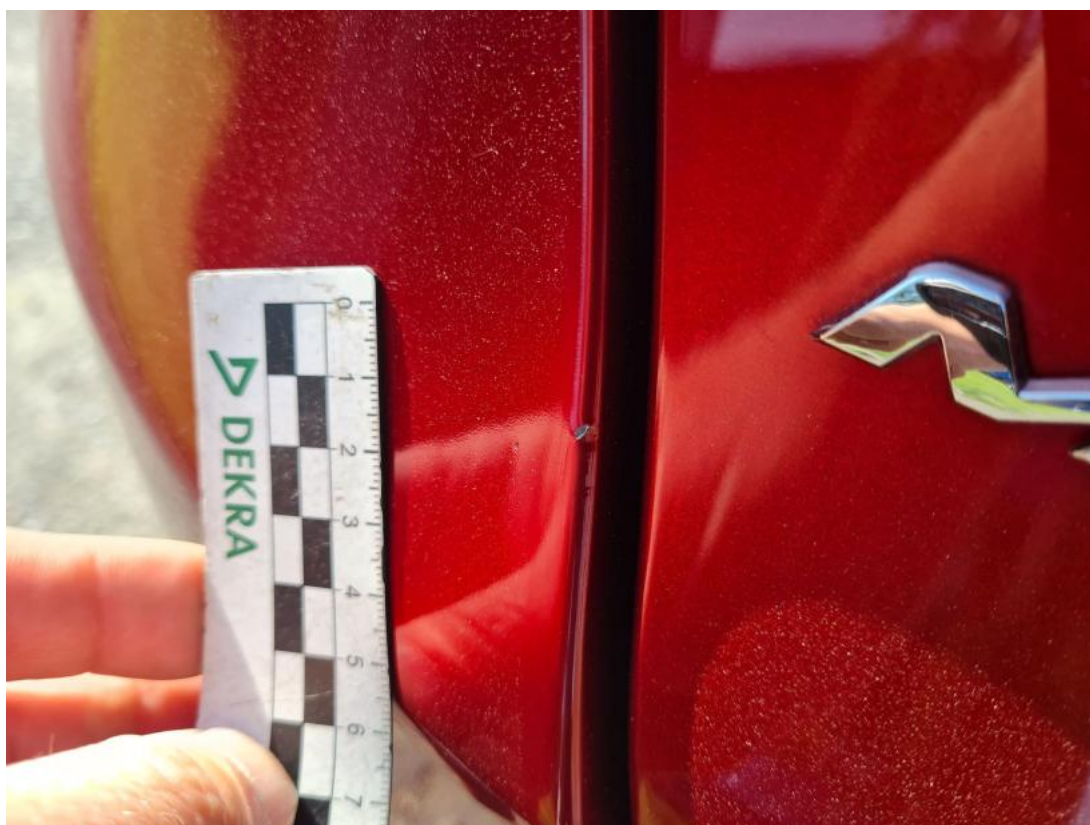

Fot. 80

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 90

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Dach - Inne 1



Fot. 92

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 96


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

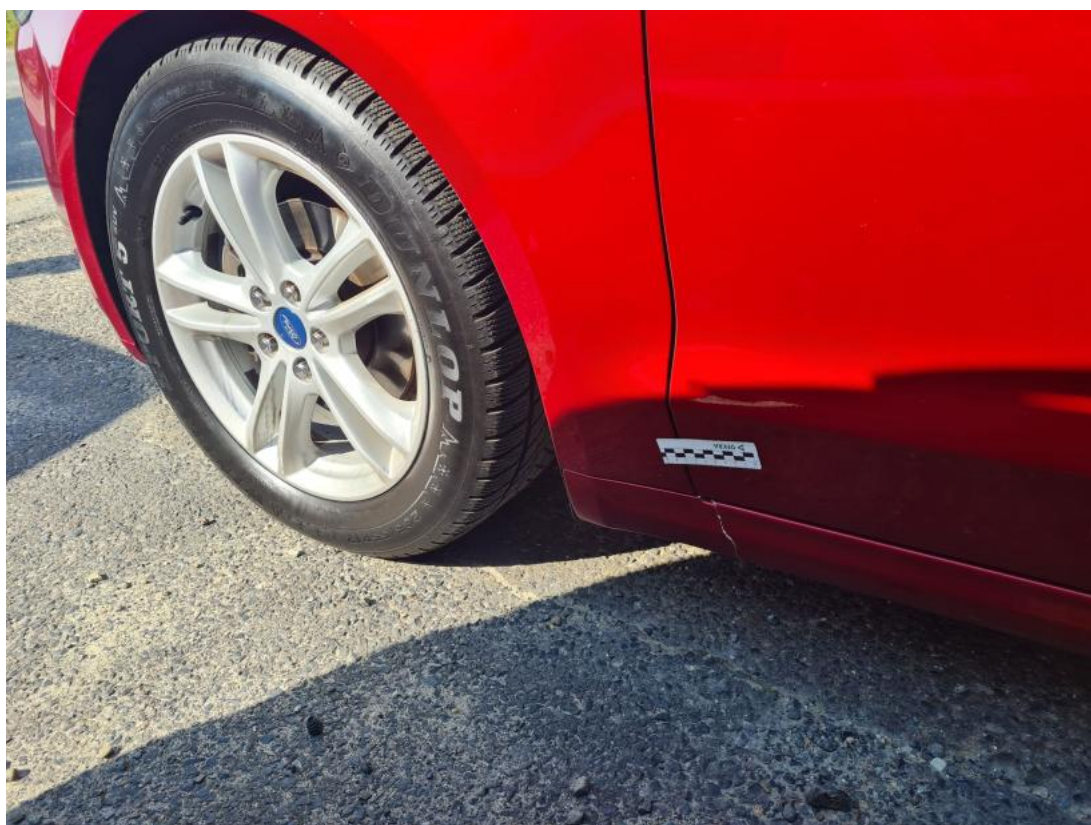

Fot. 98

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 102

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3