

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06040/6/25-15201	Data raportu	18-06-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypułek mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/42417/25/06/11	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L6WYF1BG9582173
Marka, model	OPEL Combo Van 2.0 CDTI E...
Typ, wersja	Combo Tour Van 2.0 CDTI L2H1
Numer rejestracyjny	WD9369K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/99 kW
Stan licznika	151 487 km
Data 1. rej./rok prod.	20-01-2016/2015
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., ABS, Airbag kierowcy, Drzwi boczne lewe przesuwne oszklone, Drzwi przesuwne z prawej strony, przeszkłone, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Instalacja radiowa, Kłapa tylna przeszkłona, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Mech. regulacja położenia kierownicy, Osłona przestrzeni bagażowej, Schowki w przednich drzwiach, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Czujnik parkowania z tyłu, Klimatyzacja, Lakier metalik, Radio RDS CD+4 głośniki, Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym, Zamek centralny, Hak holowniczy składany, Podwyższony dach

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	POINT S, WINTERSTAR 4 VAN	195/60 R16 99T C	5,0 mm
	lewe	POINT S, WINTERSTAR 4 VAN	195/60 R16 99T C	4,5 mm
tylna	prawe	POINT S, WINTERSTAR 4 VAN	195/60 R16 99T C	4,5 mm
	lewe	POINT S, WINTERSTAR 4 VAN	195/60 R16 99T C	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	2.8
2	Tapicerka drzwi, przód R	głębokie, zarysowanie	WY	0.5
3	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	1.2
4	Błotnik tylny kpl. L	zarysowanie, liczne, wgniecenie, ślady korozji	NA	2

5	Wnęka koła wewnętrzna L	liczne, wgniecenie	NA	3
6	Wnęka koła wewnętrzna R	liczne, wgniecenie	NA	3
7	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	1.5
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	liczne, wgniecenie	NA	1.5
9	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13


Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

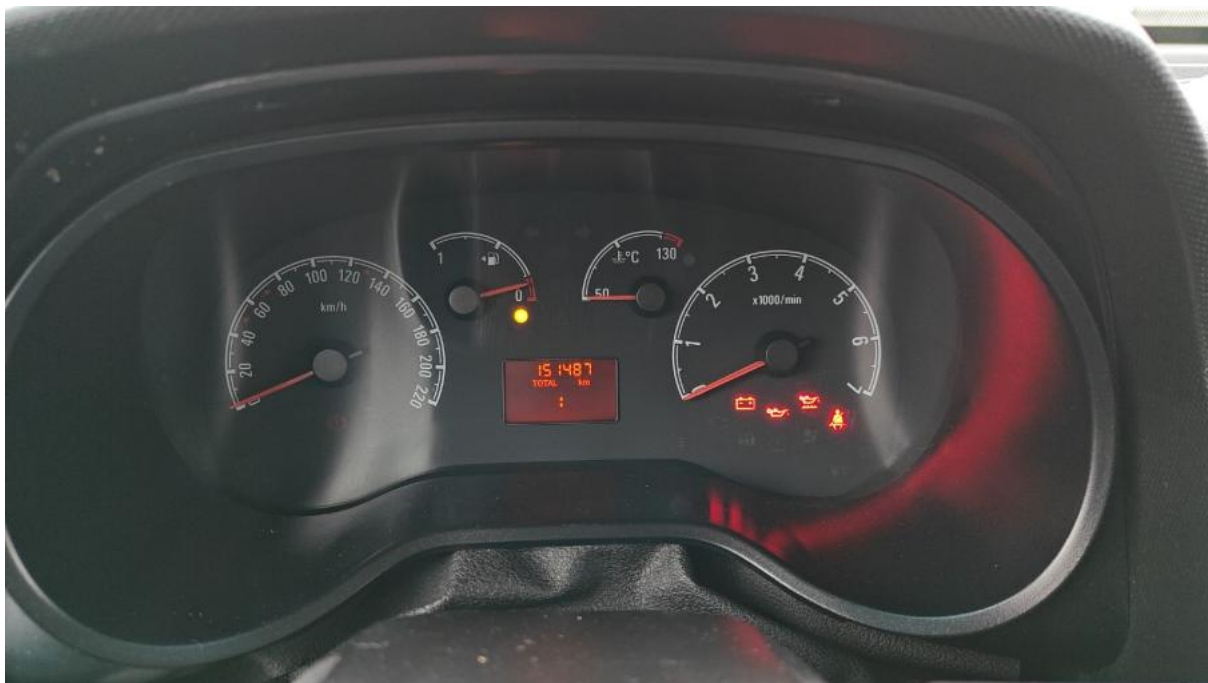

Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40


Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

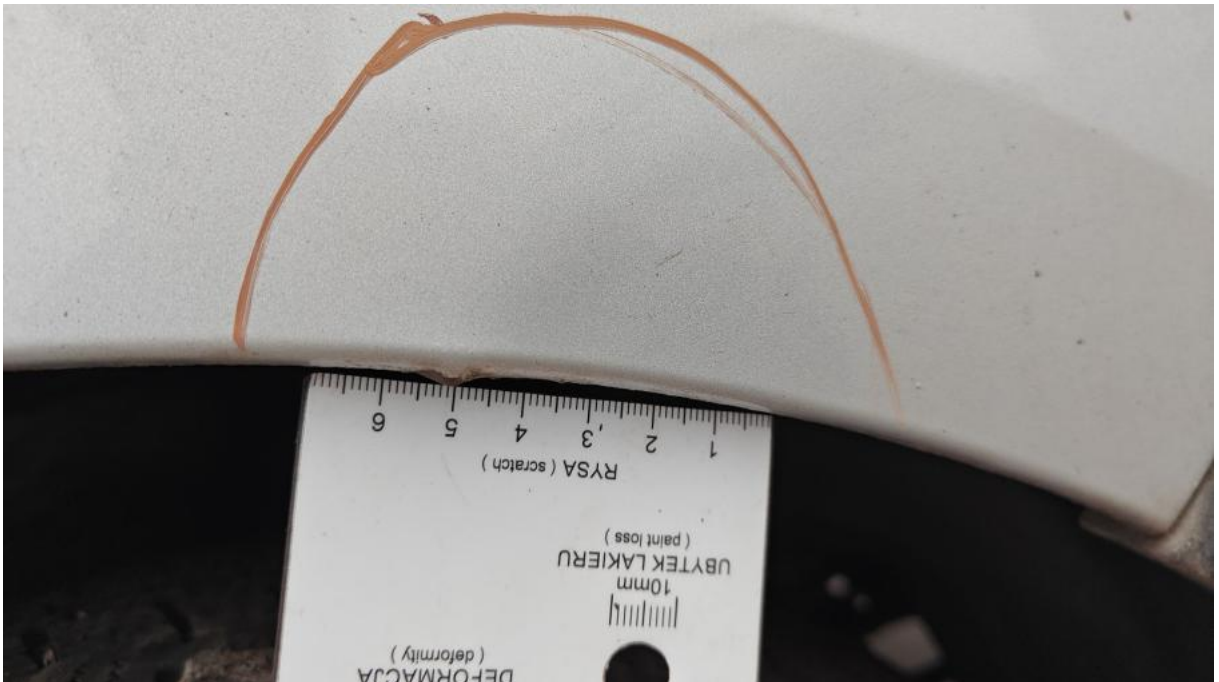

Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

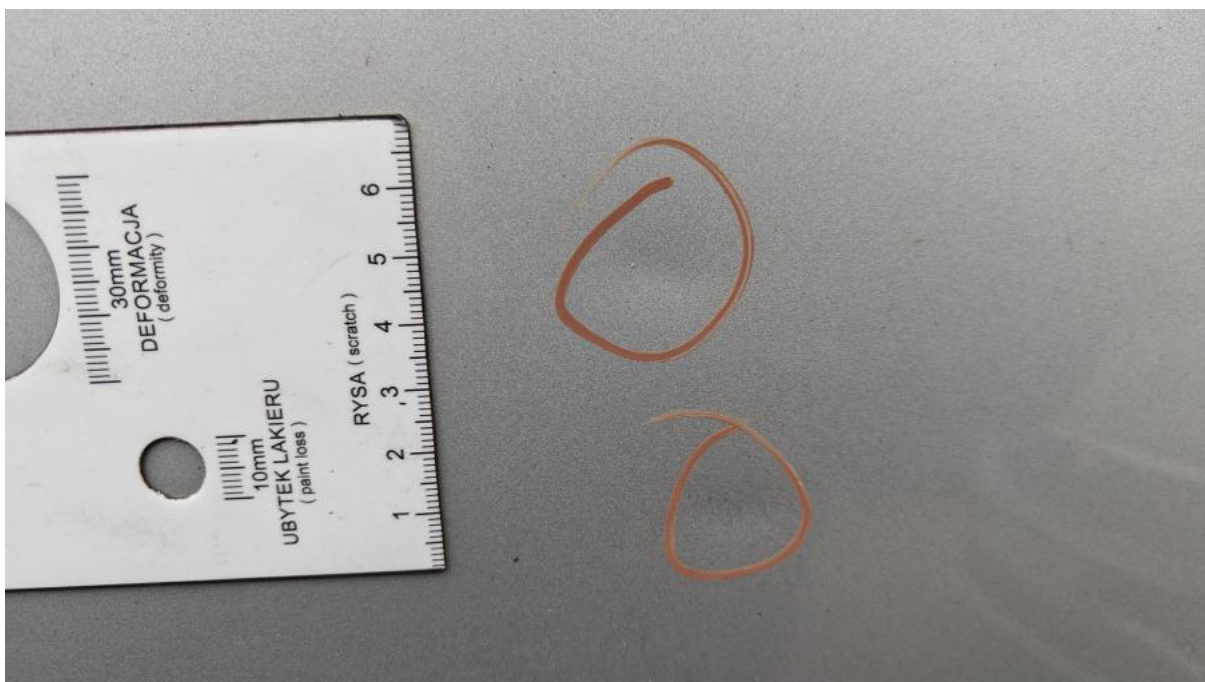

Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

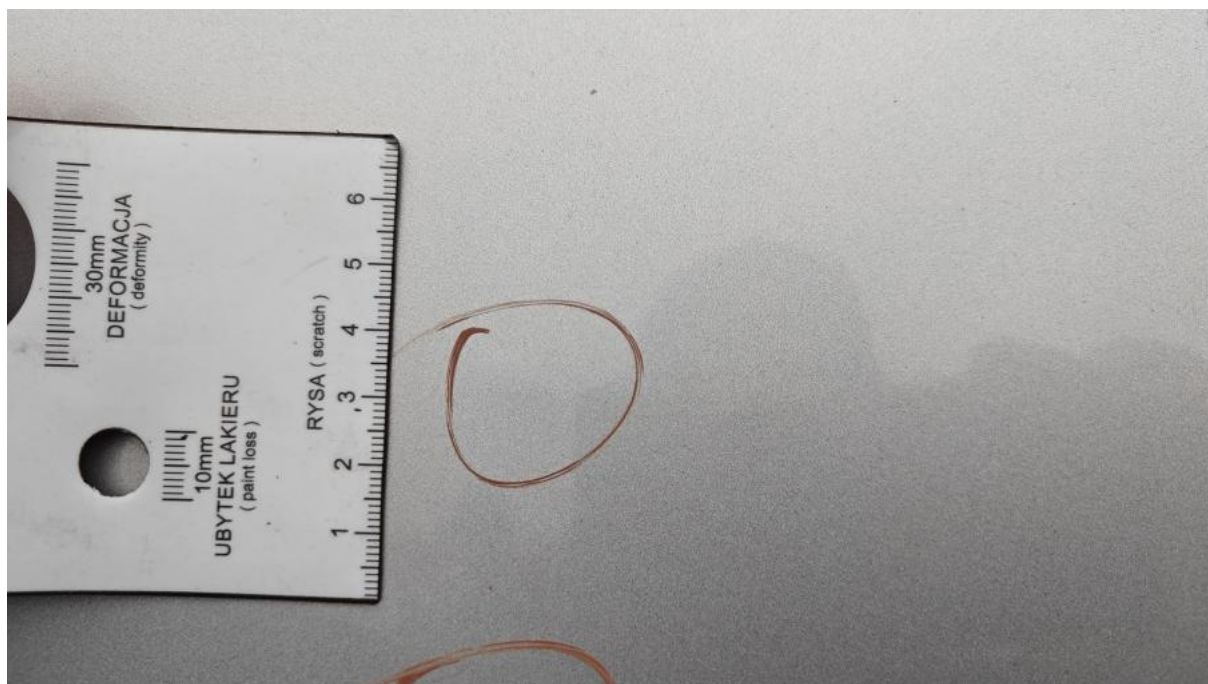

Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52


Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

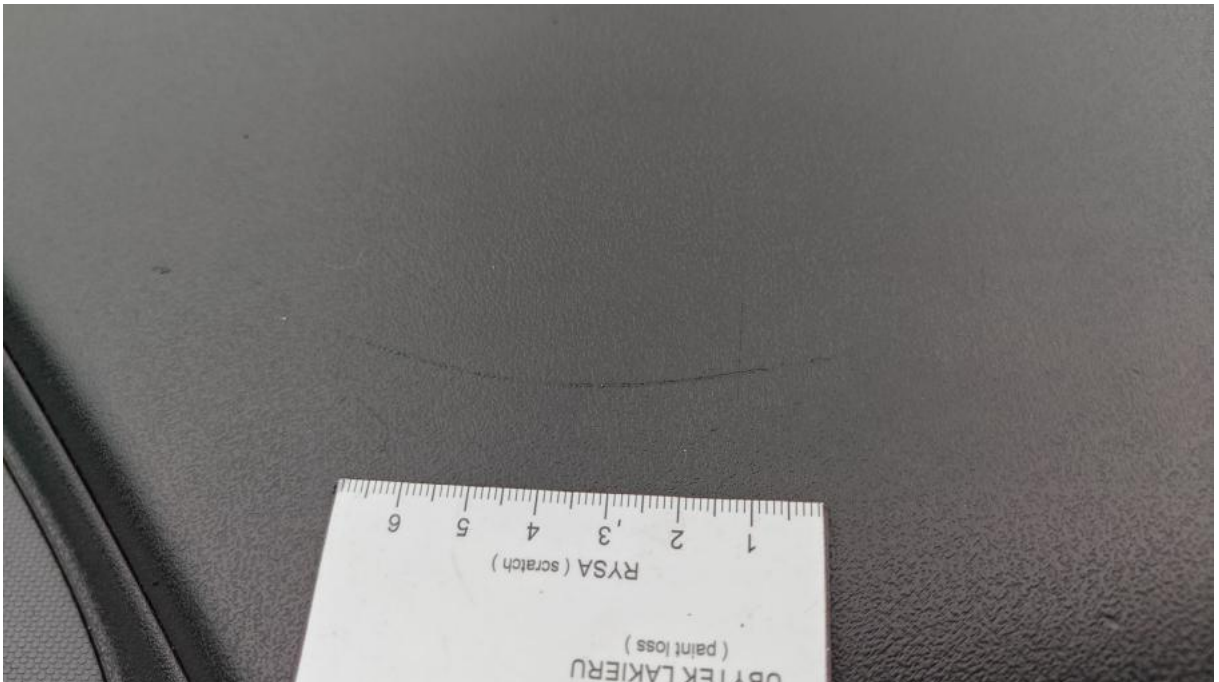

Fot. 54

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58


Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

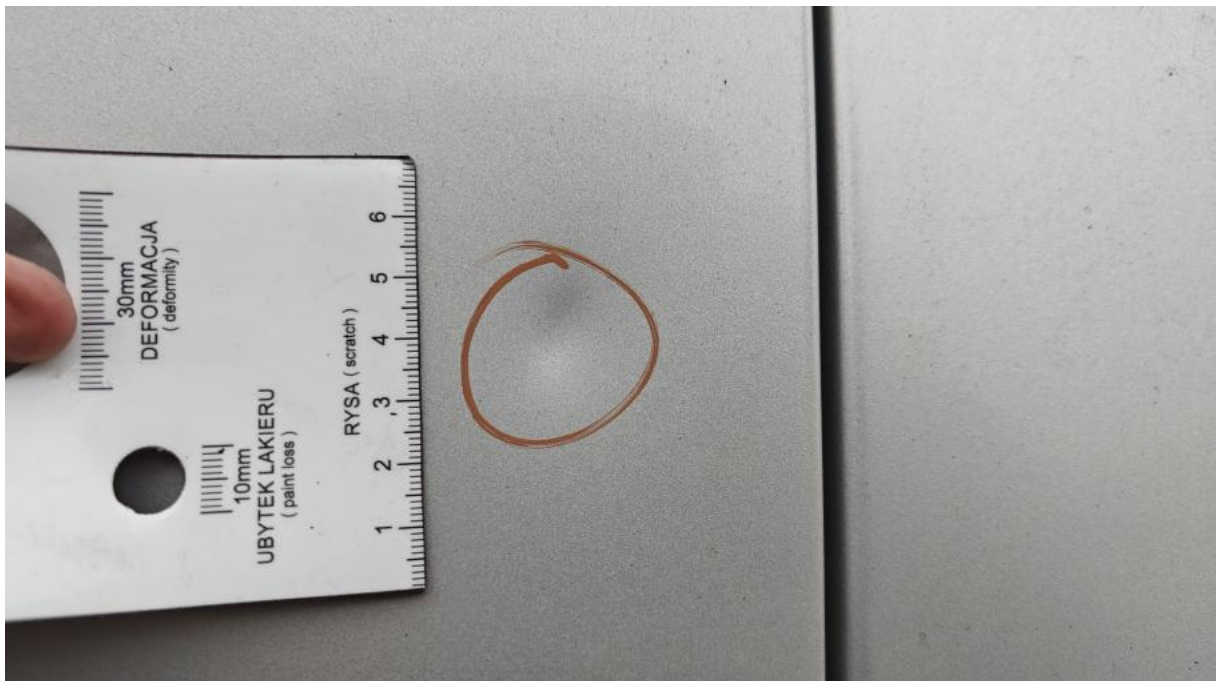

Fot. 60

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Fot. 62

Drzwi tyłu lewe - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

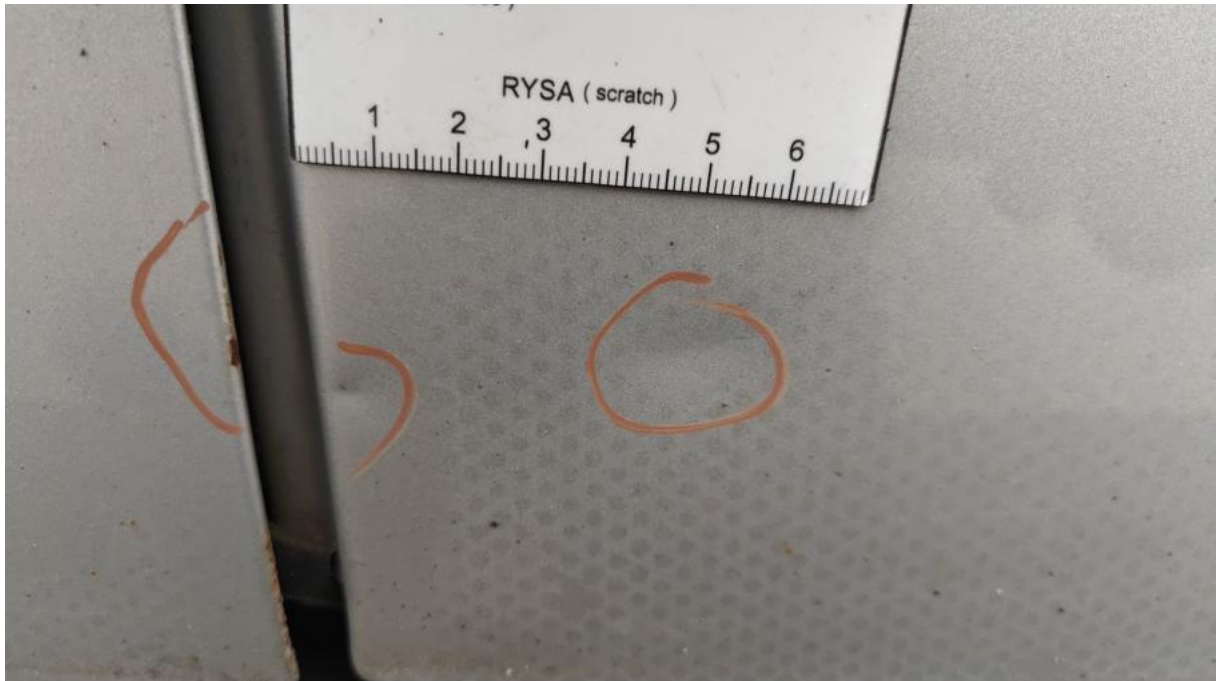

Fot. 65

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Drzwi tyłu prawe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1