

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001953171
Besichtigt am: 16.05.2025 15:33
Berichts-Nr: 8365049
FIN: WVVZZZ3CZNE048632

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	25.03.2022
Laufleistung:	173.524 km
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feuerlöscher
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Business	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachhimmel in Titanschwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Titanschwarz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten, Basis 1	

Kältemittel R1234yf
 Kategorie 0
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kindersicherung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortsitze vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit Individualeinbau
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Modellpflege KW 45
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
 Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wegfahrsperre elektronisch
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhen-einstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Variant	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 01.2026
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Dachholm links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE048632

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

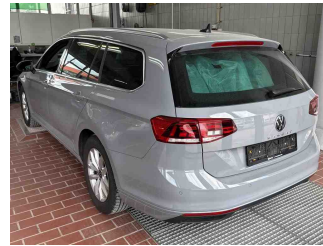


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

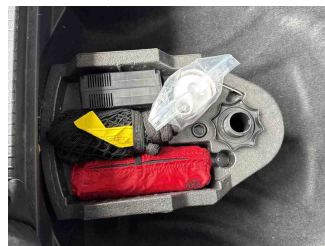

Equipment - Bordwerkzeug

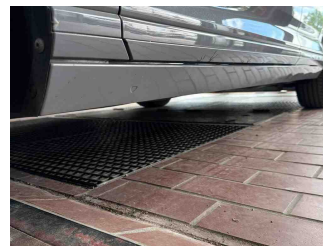


Seitenansicht - Schweller links

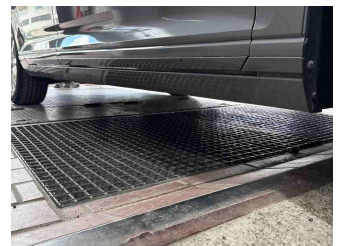


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

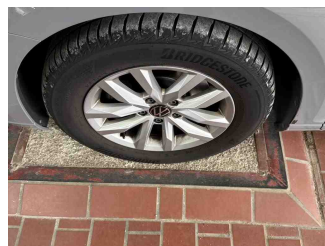


Räder - Rad montiert vorne links

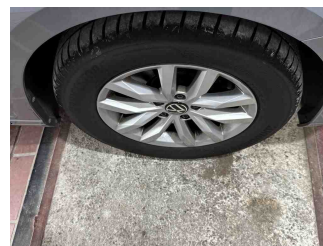


Räder - Rad montiert vorne rechts

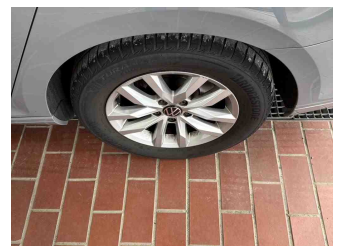


Räder - Rad montiert hinten links

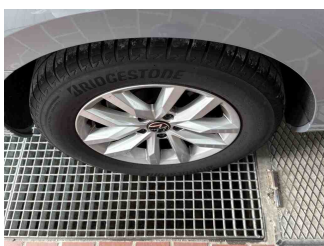


Räder - Rad montiert hinten rechts

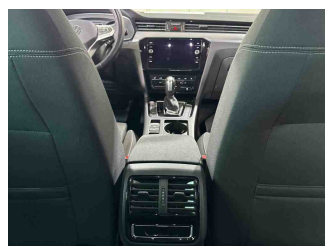

Innenraum - Mittelkonsole

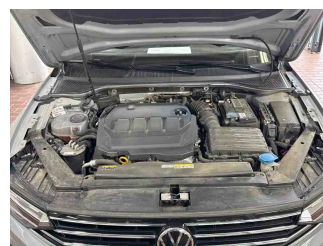

Fahrzeug - Motorraum offen

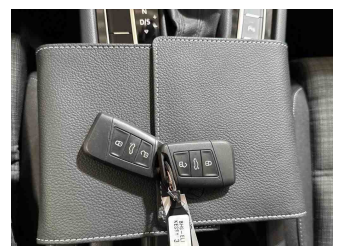

Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8365049
vom: 16.05.2025



Innenraum - Kofferraum

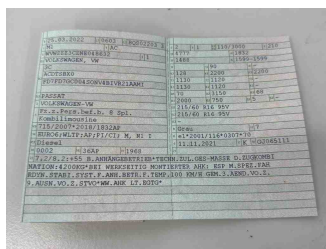


Fahrzeug - abgegebene ZB1

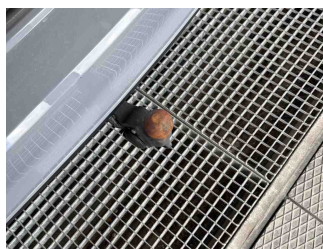


Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

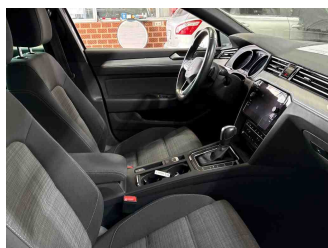


Innenraum - vorne

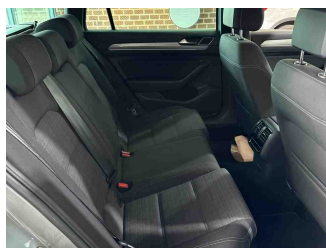

Innenraum - hinten

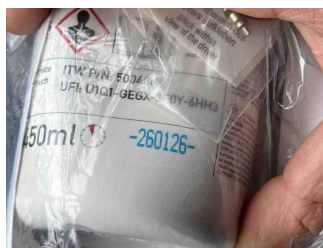

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

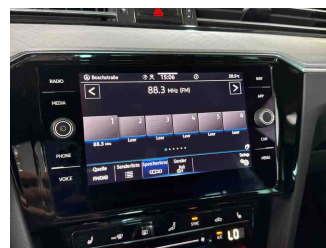

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Reifen hinten rechts einseitig abgefahren, 2 Reifen erneuern.

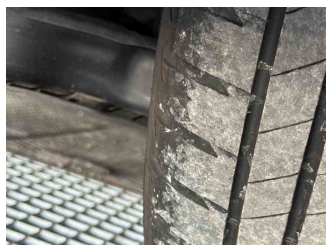
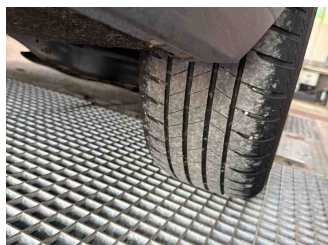


2 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen

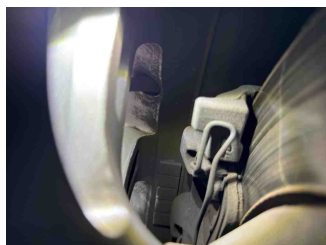
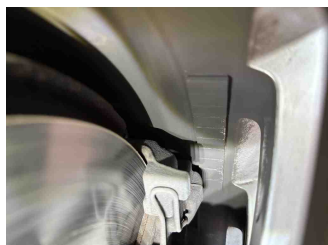


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

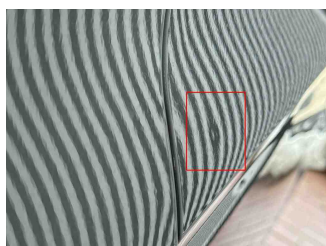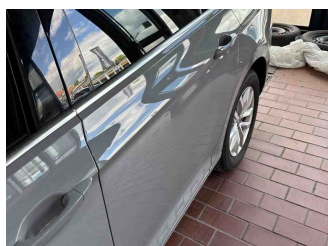



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

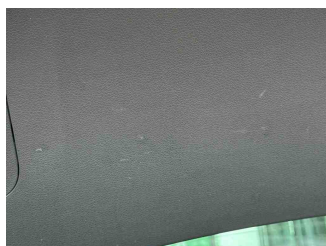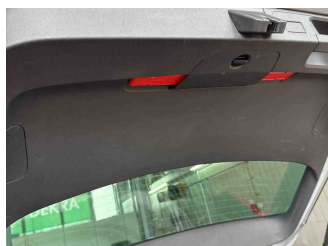



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

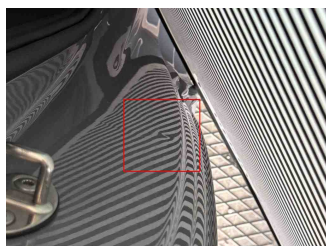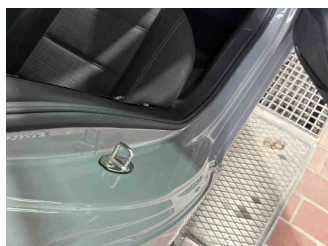

5 - Dachholm links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

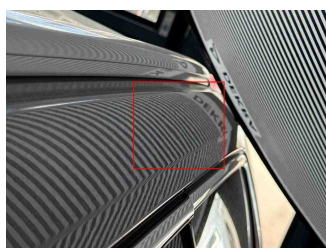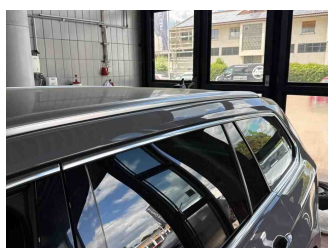

6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

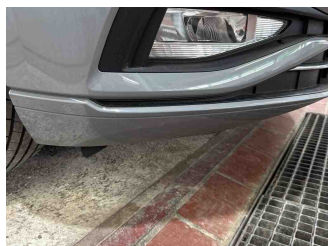

7 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

