

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001898995
Besichtigt am: 03.04.2025 08:28
Berichts-Nr: 8128813
FIN: WAUZZZGA5PA013621

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	29.12.2022
Laufleistung:	36.155 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
5 Türen	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
6 Lautsprecher	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohre	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrersitz manuell höhen-einstellbar
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Fensterheber
Anfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Parken	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi connect Notruf & Service	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Batterie 420A (70Ah)	Heckleuchten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainmentsrechner
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bremsbelagverschleißkontrolle	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling, Entfall	Kein Selbstabholer
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kennzeichenträger vorn
Digitaler Radioempfang	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --	Komfortklimaautomatik
Einparkhilfe plus	Komfortschlüssel, ohne Safelock



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Stabilisator hinten
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationspaket	Ohne Windschott
Nebelschlussleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Progressivlenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Q2
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Räder der Serie
Ohne Anhängervorrichtung	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Audi drive select	Radschrauben Standard
Ohne Beledering	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
Ohne Lichtassistent	Sondersteuerung I/VP
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Multifunktionskamera	spezielles Typschild EU
	Stabilisator vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Skript

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Flügeltür hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	274,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	176,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA5PA013621

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(03.04.2025 08:28) Engine top cover missing Miles will replace cover after inspection



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

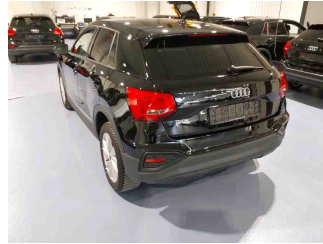

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

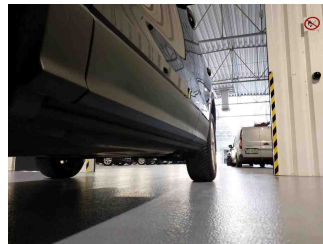

Seitenansicht - Schweller links

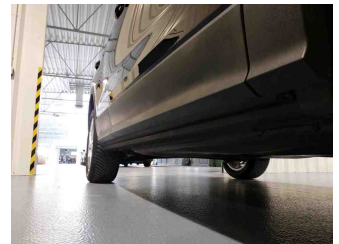

Seitenansicht - Schweller rechts

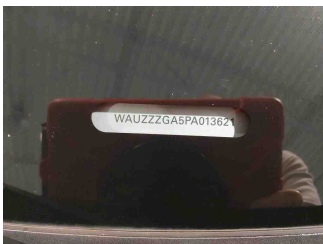

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

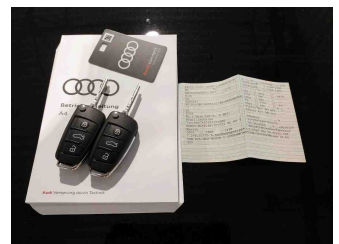

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

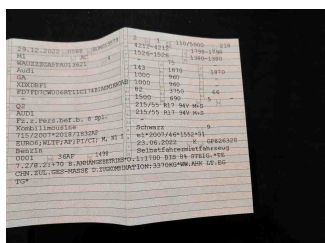

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025




Lackstärke Tür vorne rechts

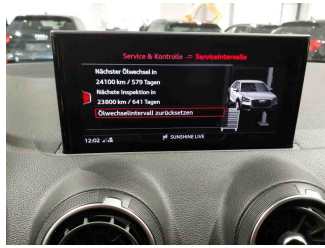


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

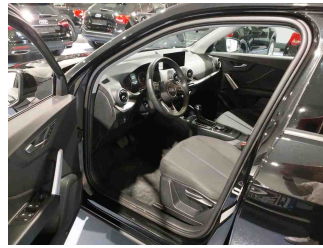


Innenraum - vorne

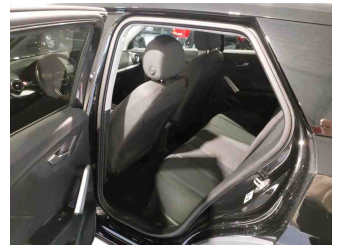

Innenraum - hinten

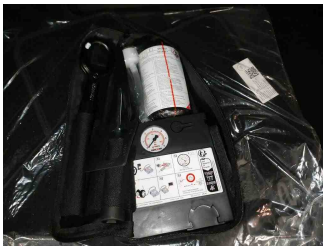

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


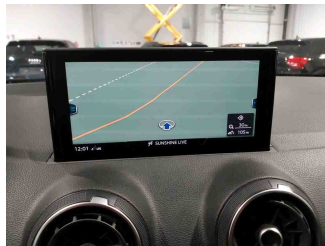


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Flügeltür hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

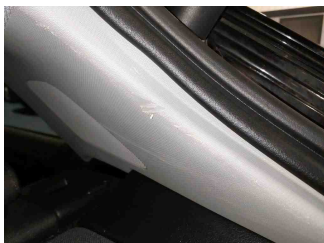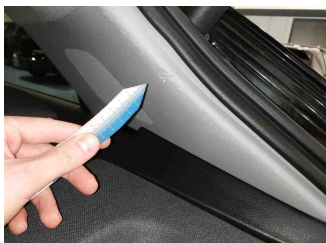


2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren


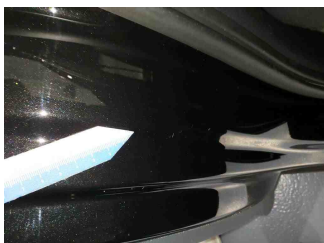


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

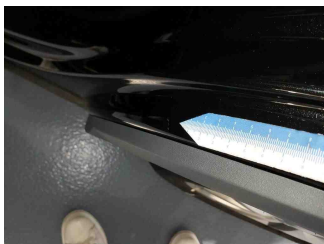

2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

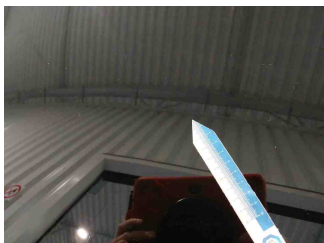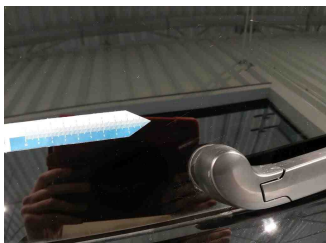




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8128813
vom: 03.04.2025



3 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

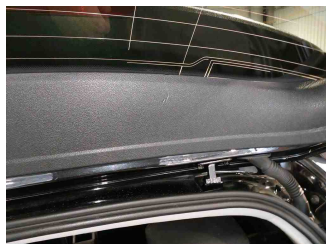



4 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

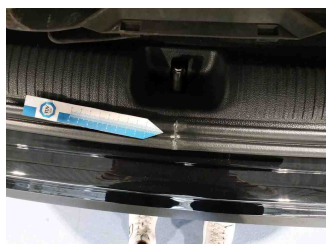

5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

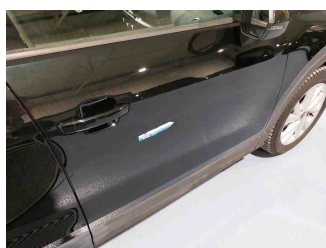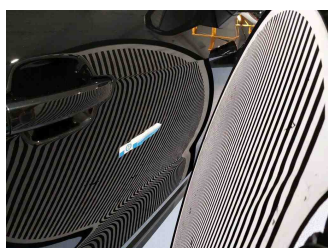

6 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

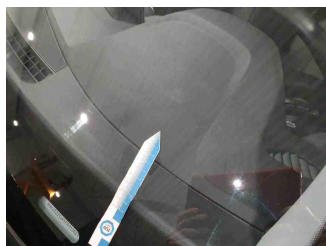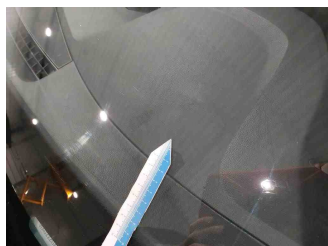

7 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

