

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001951041
Besichtigt am:	15.05.2025 11:06
Berichts-Nr:	8353597
FIN:	WVWZZZ3CZNE039741



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	09.03.2022
Laufleistung:	68.851 km
Farbe:	Pyritsilber Metallic
Farbe Dach:	Pyritsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dämpfung hinten,Basis 2
"IQ.DRIVE"-Paket	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Soho" 7 J x 17 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ambientebeleuchtung "Plus"	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	e-Sound
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrprofilwahl
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrprofilwahl
Batterie 520A (92Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Dachhimmel in Mistralgrau	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dachreling silber eloxiert mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt	Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTE

Head-up-Display

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr	Variante Hybrid
Regensensor	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Regionscode " ECE " für Radio	Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Verkehrszeichenerkennung
Reifenkontrollanzeige	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Schalthebelknopf in Leder	Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehnen-einstellung
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	Wartungsintervallverlängerung
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	Wechselstrom-Ladedose
Schriftzugsatz "GTE"	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhen-einstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Soho 7 J x 17 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfand Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Umweltbonus	
Variant	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	275,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	200,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	200,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	220,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	425,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE039741

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

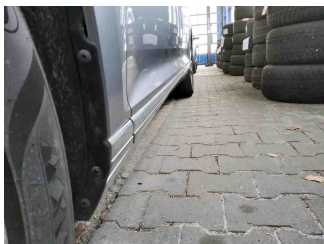


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

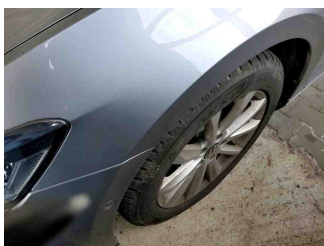


Räder - Rad montiert vorne
links

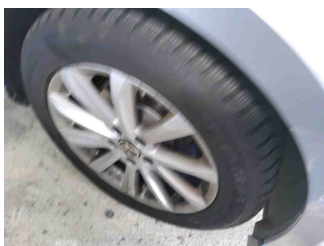

Räder - Rad montiert vorne
rechts

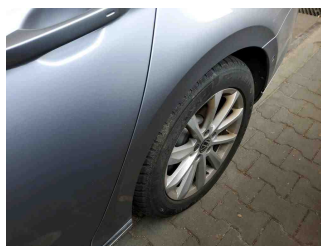


Räder - Rad montiert hinten
links

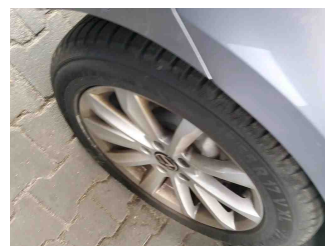


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

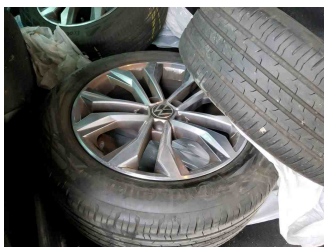

Räder - Rad beiliegend #2

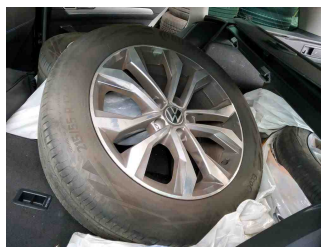


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

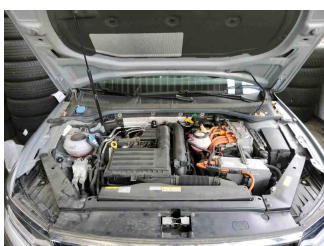


Fahrzeug - Motorraum offen

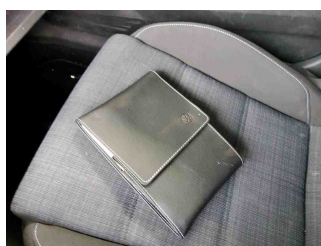


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

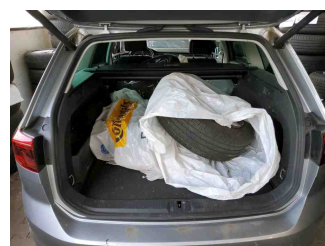


Innenraum - Kofferraum

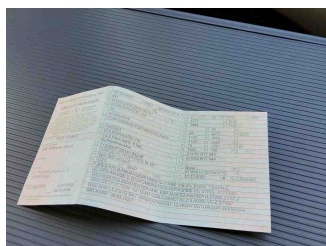


Fahrzeug - abgegebene ZB1

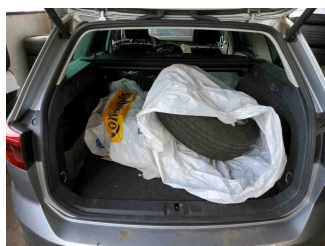

Räder - eingelegt im Fahrzeug

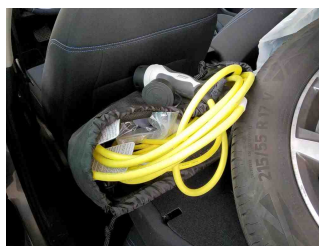

Equipment - Ladeequipment

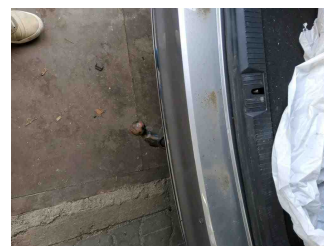

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne rechts

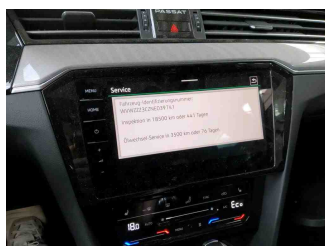

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

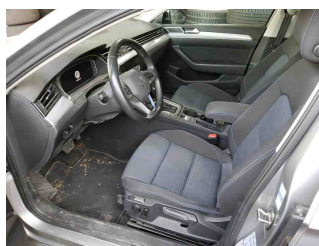

Innenraum - vorne

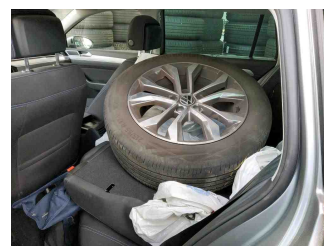

Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

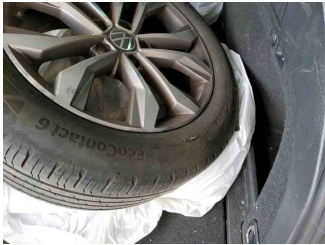



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

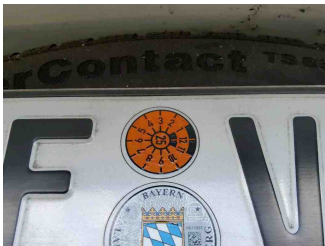


4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

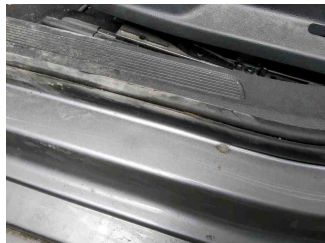
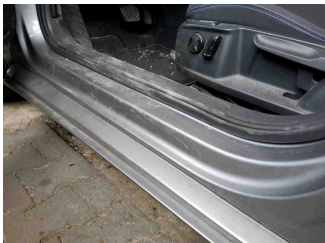


GEBRAUCHSSPUREN


1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

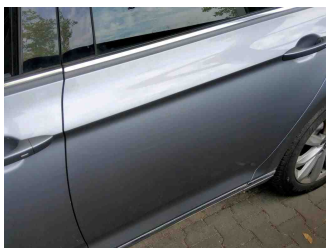



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

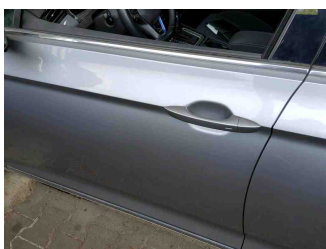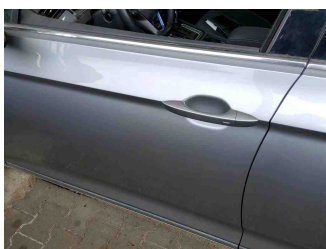

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

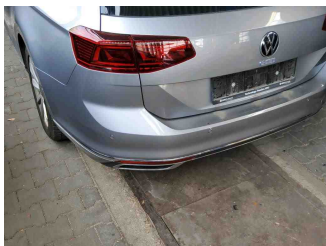

4 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

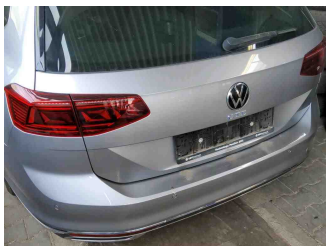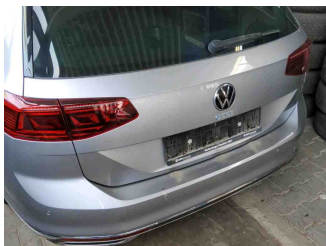

5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

