

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001960456
Besichtigt am:	23.05.2025 14:28
Berichts-Nr:	8405444
FIN:	WVGZZZ5NZNM027431



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	28.02.2022
Laufleistung:	167.004 km
Farbe:	Platinum Grey Metallic
Farbe Dach:	Platinum Grey Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.010 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	23.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	162.872 km

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Drehstromgenerator 140 A
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Allradantrieb 4MOTION	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel rechts, konvex	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	ergoActive Sitze vorn
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Batterie 420A (70Ah)	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fahrprofilauswahl
Bergabfahrassistent	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Betriebsspannung 12 V	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bordwerkzeug	Fertigungsablauf Mexiko

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
 Fußgängererkennung
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäcknetz
 Gepäckraumabdeckung
 Gepäckraumauskleidung in Textil
 Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
 Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
 Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
 Head-up-Display
 Innenspiegel automatisch abblendend
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlergrill
 Kurzcheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten dunkelrot
 Leergewichtsbereich Standard
 Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
 Mittelarmlehne vorn
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladedose
 Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
2	Türverkleidung hinten links	Deformiert	Ersetzen
3	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Stoßfängerzierblende hinten links	Deformiert	Ersetzen
5	Reifen hinten links	Deformiert	Ersetzen
6	Fußmatten	Verschlissen	Ersetzen
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Türverkleidung vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
9	Heckklappenverkleidung	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.890,41
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.746,92
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.971,70
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.609,03

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM027431

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

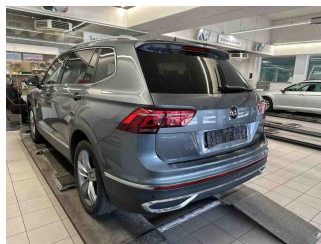


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

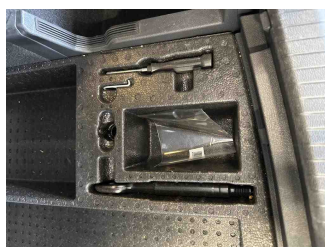

Equipment - Bordwerkzeug

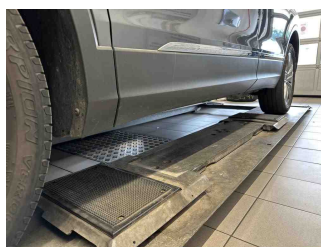


Seitenansicht - Schweller links

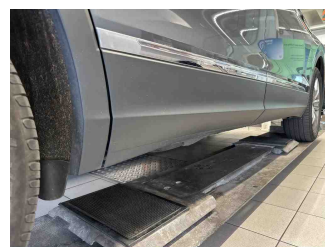


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

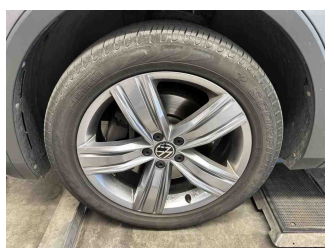


Räder - Rad montiert vorne
links

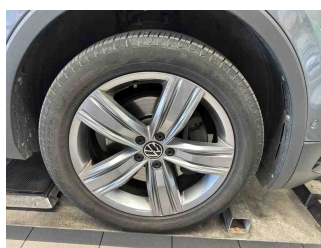

Räder - Rad montiert vorne
rechts

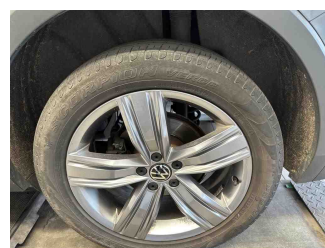


Räder - Rad montiert hinten
links

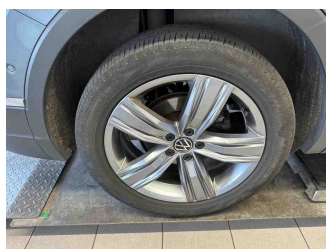


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

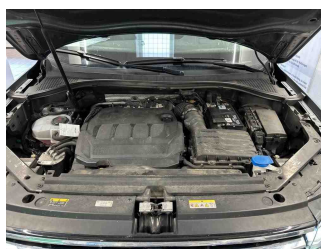


Fahrzeug - Motorraum offen

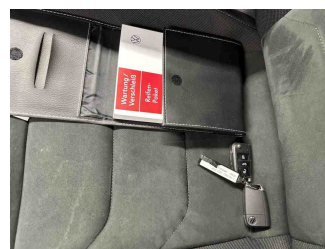


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

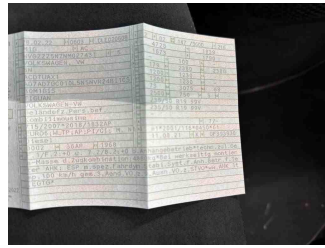


Fahrzeug - abgegebene ZB1

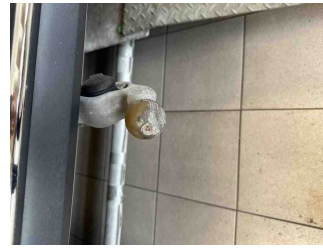


Equipment - Anhängerkupplung

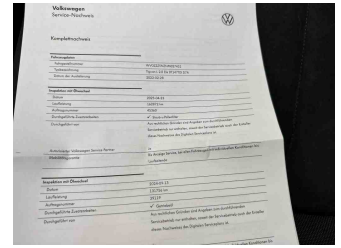

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

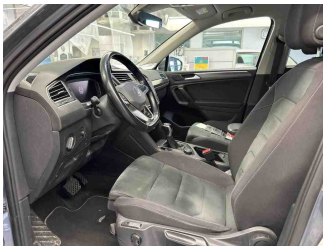

Innenraum - vorne

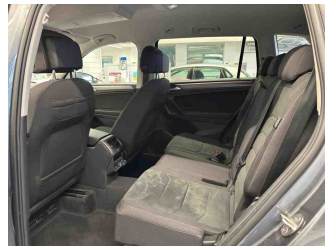

Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Türverkleidung hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

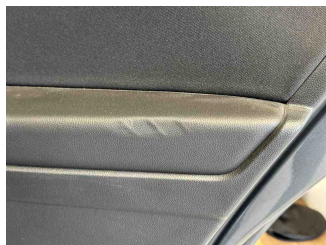


2 - Türverkleidung hinten links - Deformiert - Ersetzen





3 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

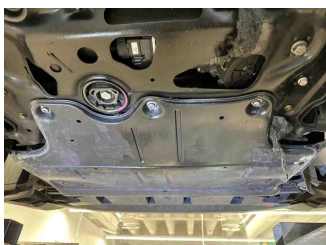


4 - Stoßfängerzierblende hinten links - Deformiert - Ersetzen

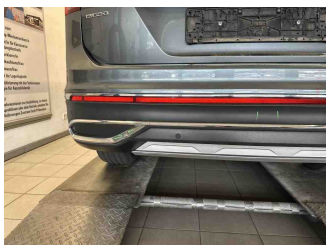


5 - Reifen hinten links - Deformiert - Ersetzen

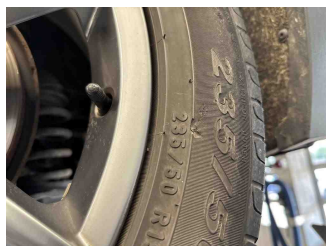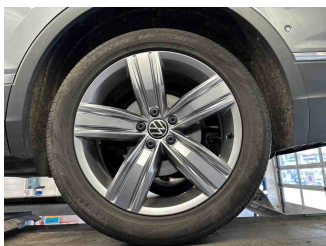


6 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen

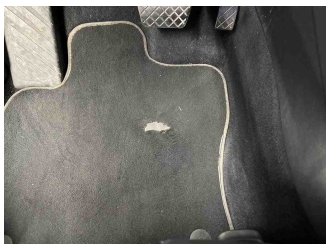


7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

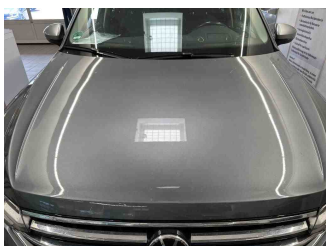

8 - Türverkleidung vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen


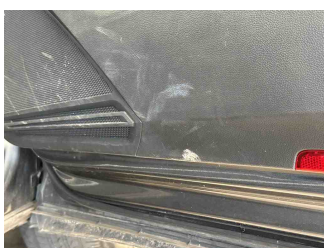


9 - Heckklappenverkleidung - Verschmutzt - Reinigen

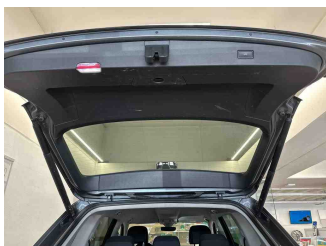


GEBRAUCHSSPUREN



1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

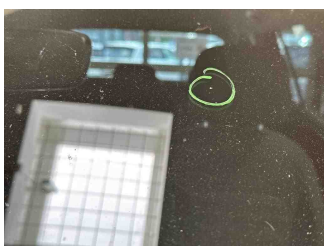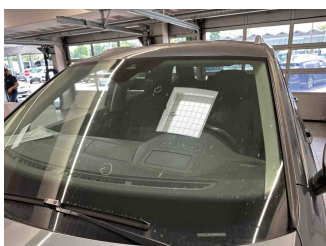

2 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

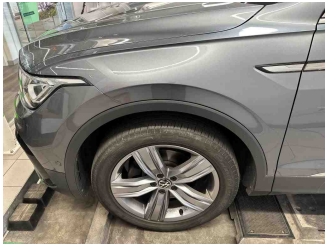

3 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

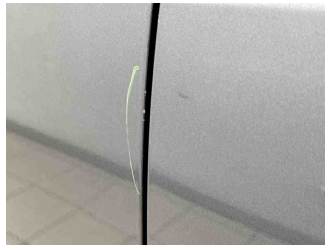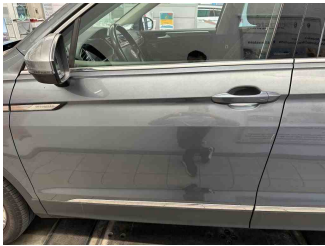

4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

