

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215508/6/25-11401	Data raportu	30-06-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/45130/25/06/23	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJR7NX0MY139898
Marka, model	SKODA Octavia IV Kombi 20-24
Typ, wersja	Octavia 1.5 TSI e-Tec Style DSG
Numer rejestracyjny	PO2UR68
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	318 562 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	28-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych, Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor STYLE, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J z ogumieniem, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych oraz chromowana listwa zderzaka przód, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Reflektory główne LED Top Matrix, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Nawigacja COLUMBUS (10", 2 gniazda USB-C (ładowanie i transfer danych), radio internetowe, Pakiet Selection

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 18 95Y	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 18 95Y	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 18 95Y	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 18 95Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 500
2	Próg lewy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.3
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
6	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Próg R	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
13	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

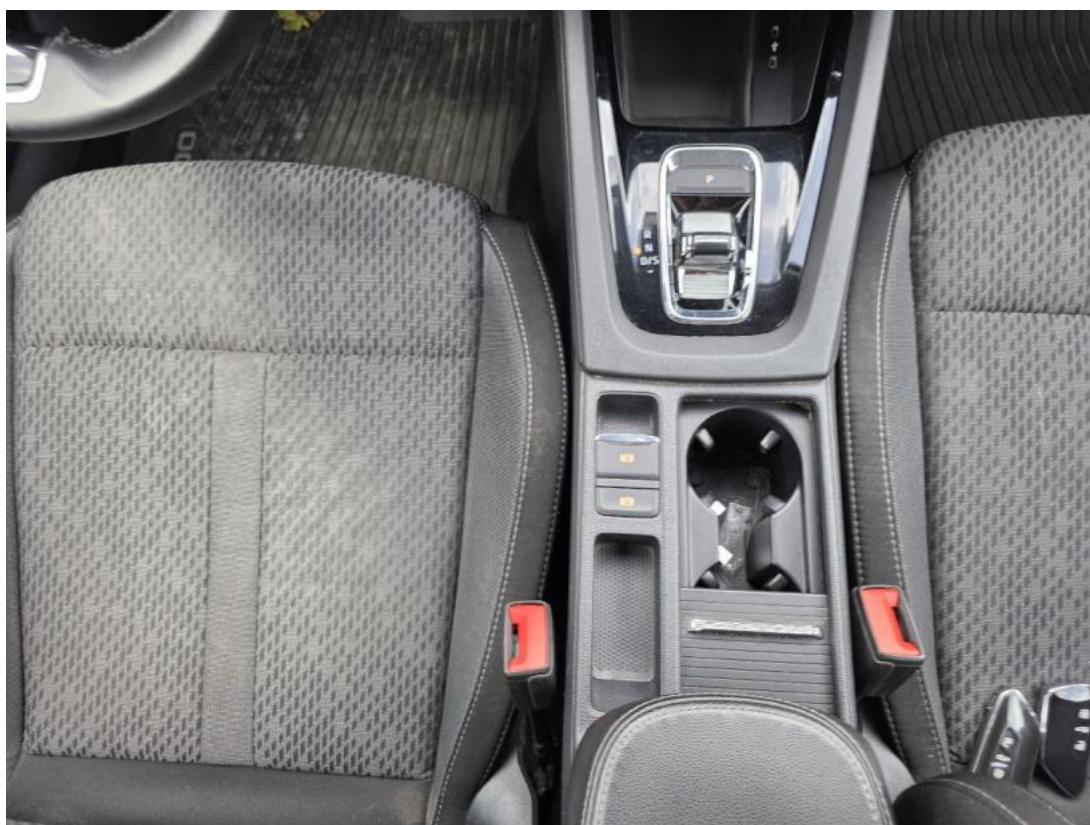

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

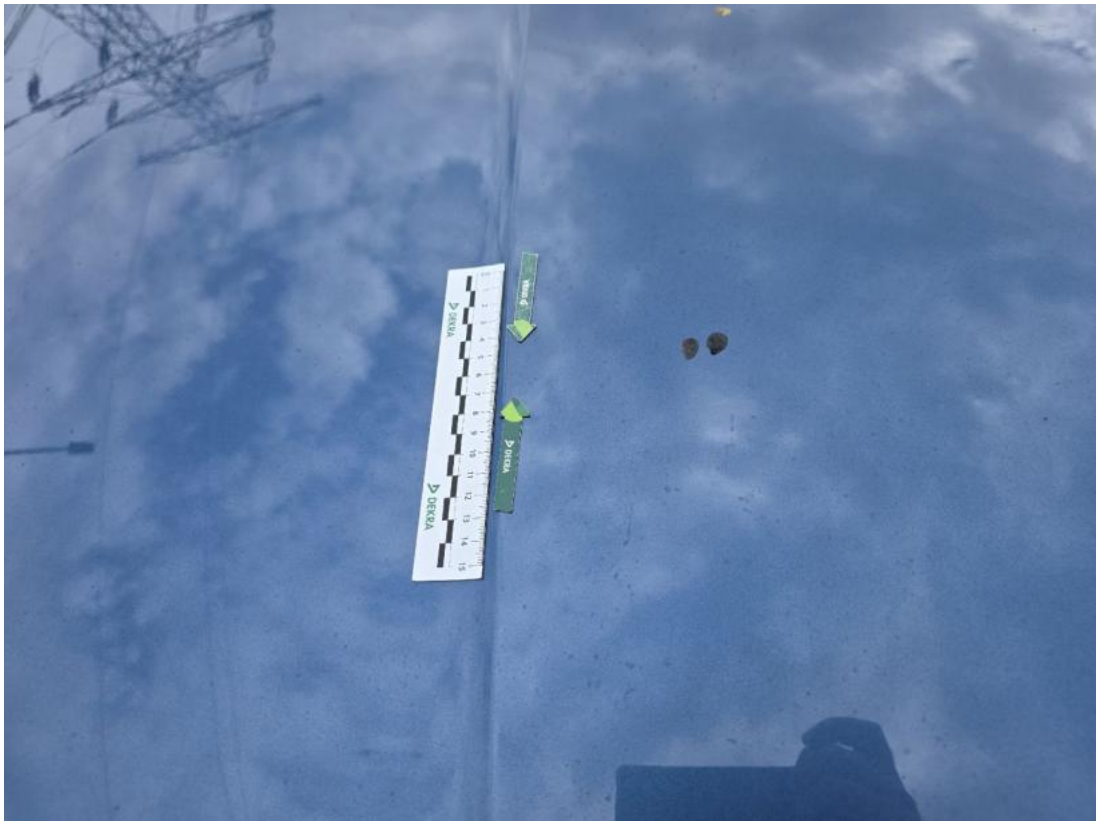

Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 84

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 86

Kanapa tyl. - Inne 1