

WVWZZZ3HZJE532670

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	139.842 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	-5 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	ARTEON	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3HZJE532670	<b>Leistung / Hubraum</b>	206 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	02.08.2018	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	06/2024, 114.062 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Karosserie	C-Säule rechts - Kratzer - auslegen / polieren
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	ARTEON	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	139.842 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3HZJE532670	<b>Erstzulassung</b>	02.08.2018

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	131 µm
2	Dachholm links	138 µm
3	Dachholm rechts	118 µm
4	Heckklappe/-tür	133 µm
5	Kotflügel links	124 µm
6	Kotflügel rechts	116 µm
7	Motorhaube	129 µm
8	Schweller links	74 µm
9	Schweller rechts	75 µm
10	Seitenwand links	124 µm
11	Seitenwand rechts	133 µm
12	Tür hinten links	120 µm
13	Tür hinten rechts	122 µm
14	Tür vorne links	129 µm
15	Tür vorne rechts	118 µm

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

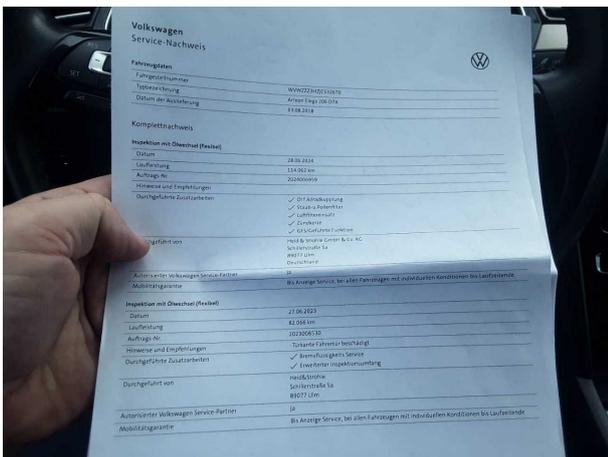


Abbildung 15: Dokumente

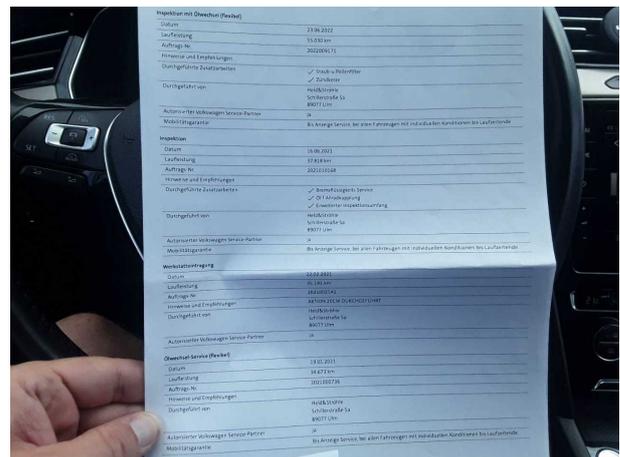


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Sonstiges

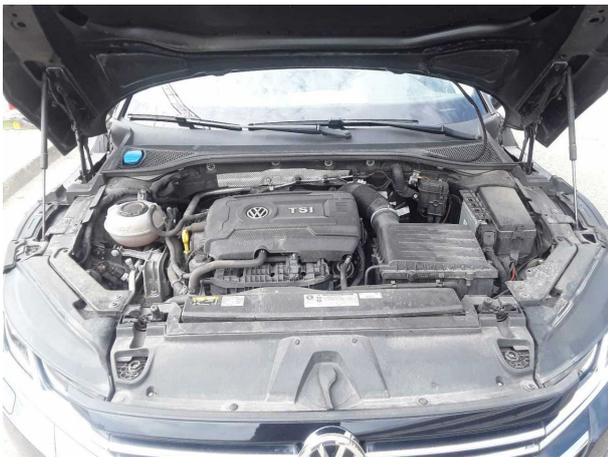


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

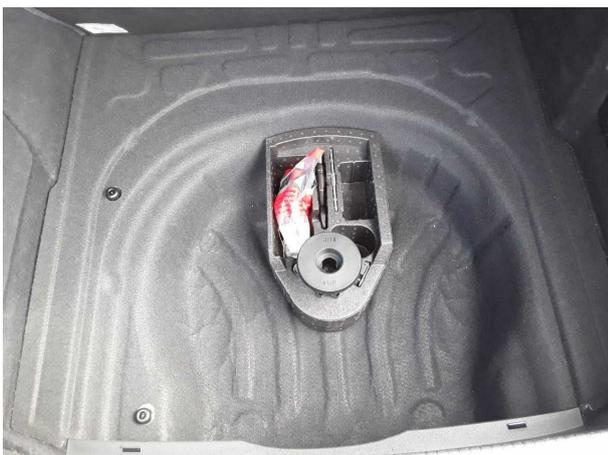


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



**Abbildung 31:** Sonstiges



**Abbildung 32:** Sonstiges



**Abbildung 33:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #4:** Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung