



WVWZZZ7NZHV238623

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	235.004 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	20.900 km
Typ/Modell	SHARAN	HU (Bericht lag vor)	05/2026
Fahrgestellnummer	WVWZZZ7NZHV238623	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	26.05.2017	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	02/2025, 225.851 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dach - Lackmangel - lackieren
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radblendensatz komplett (3x Nabendeckel)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 99V	Continental	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	SHARAN	Laufleistung (abgelesen)	235.004 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ7NZHV238623	Erstzulassung	26.05.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	95 µm
2	Dachholm links	107 µm
3	Dachholm rechts	120 µm
4	Heckklappe/-tür	105 µm
5	Kotflügel links	116 µm
6	Kotflügel rechts	120 µm
7	Motorhaube	119 µm
8	Schweller links	105 µm
9	Schweller rechts	100 µm
10	Seitenwand links	109 µm
11	Seitenwand rechts	120 µm
12	Tür hinten links	108 µm
13	Tür hinten rechts	127 µm
14	Tür vorne links	114 µm
15	Tür vorne rechts	115 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

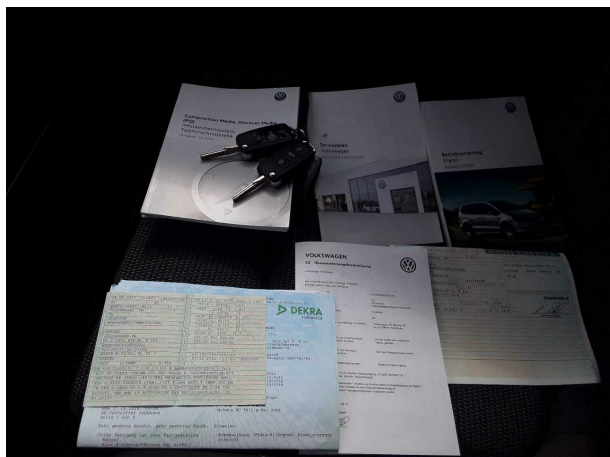


Abbildung 13: Dokumente

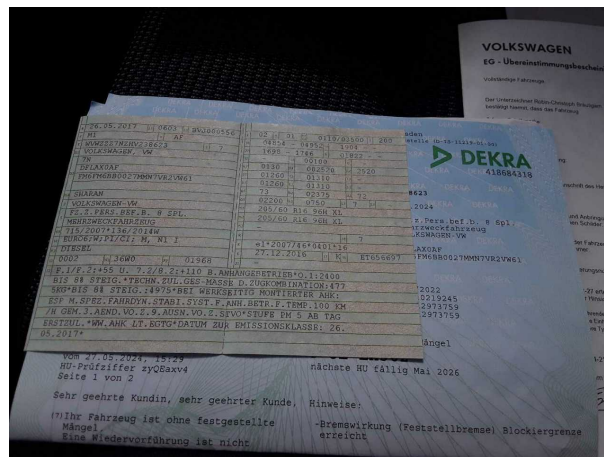


Abbildung 14: Dokumente

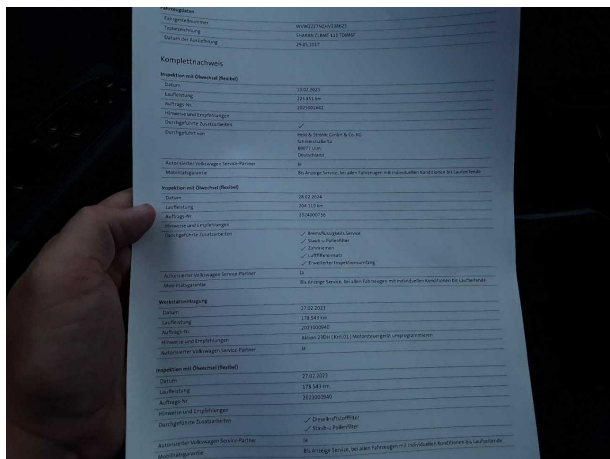


Abbildung 15: Dokumente

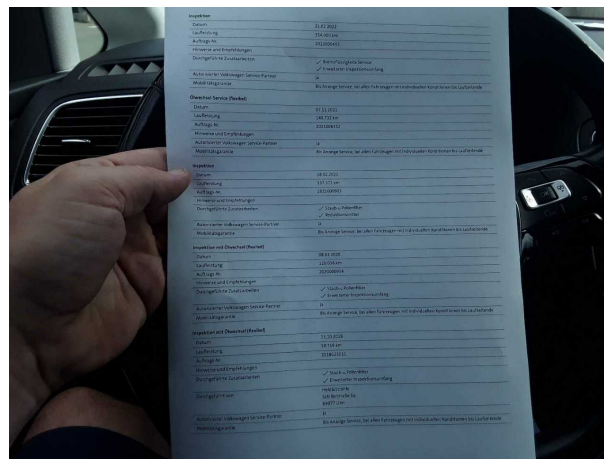


Abbildung 16: Dokumente

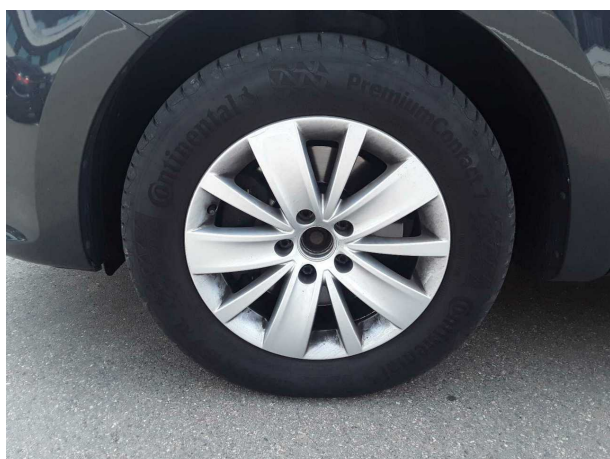


Abbildung 17: Montierte Bereifung

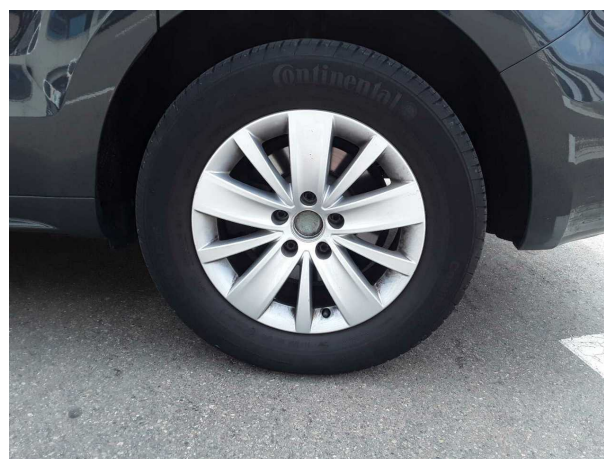


Abbildung 18: Montierte Bereifung

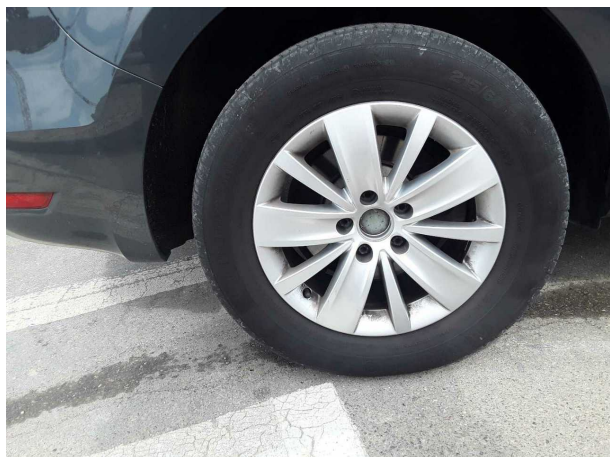


Abbildung 19: Montierte Bereifung

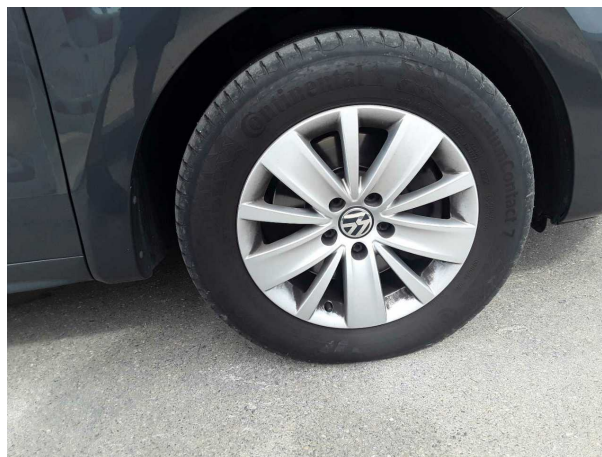


Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Sonstiges

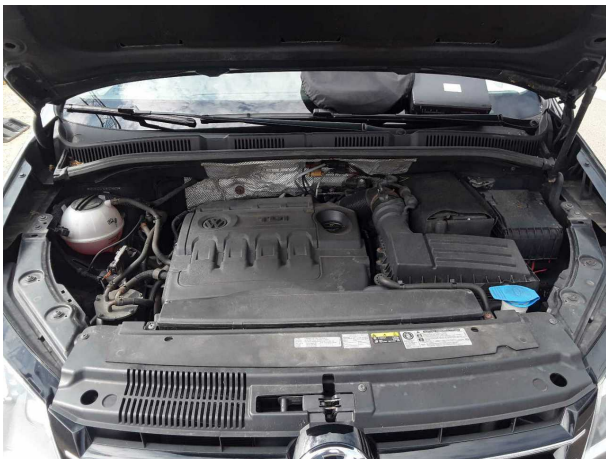


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

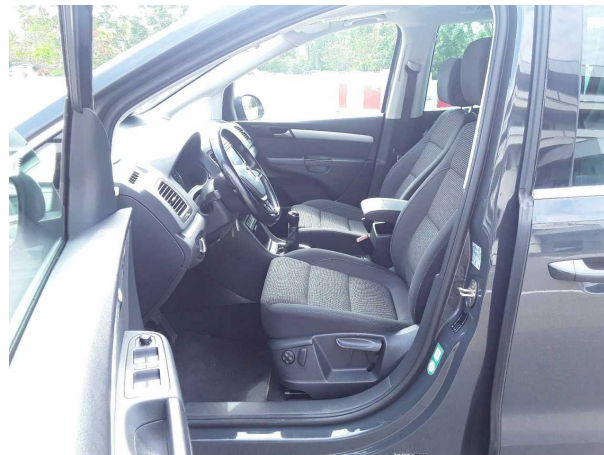


Abbildung 32: Sonstiges

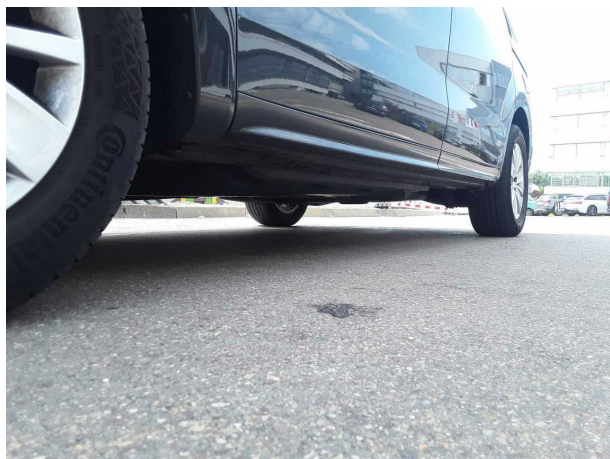


Abbildung 33: Sonstiges

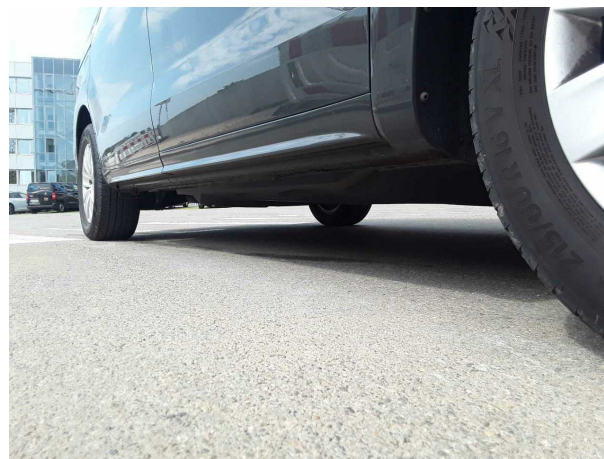


Abbildung 34: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - lackieren




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - lackieren

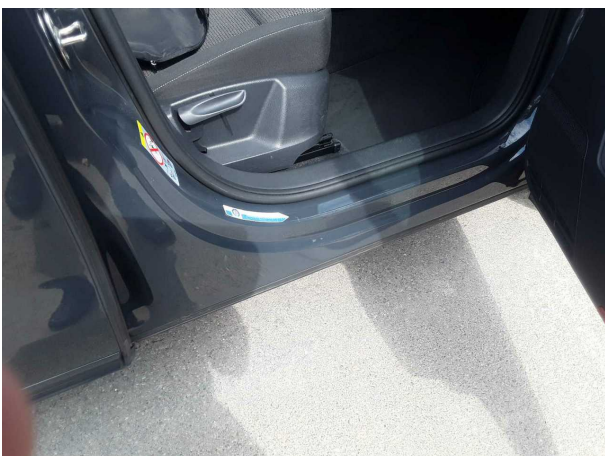


Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

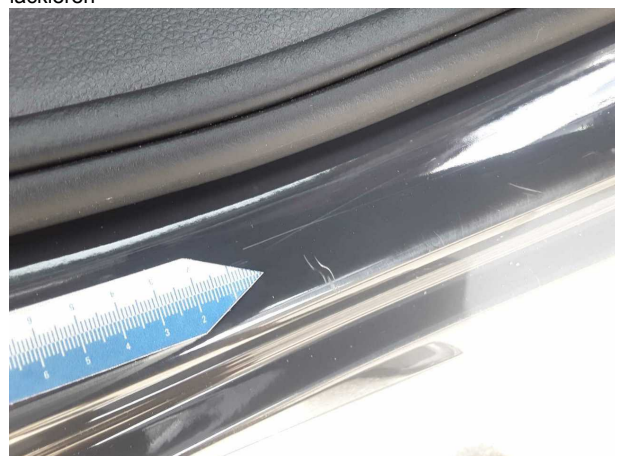


Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

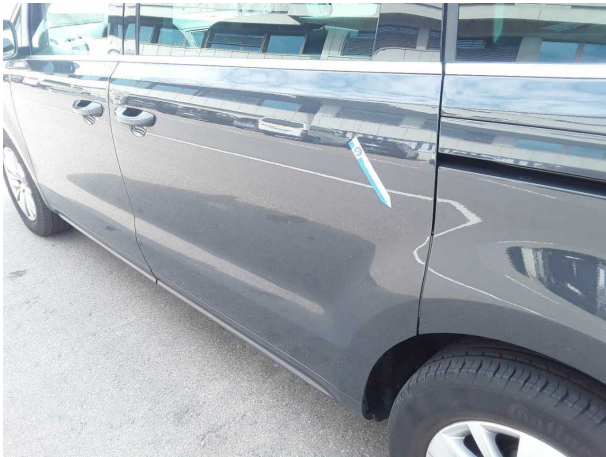

Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

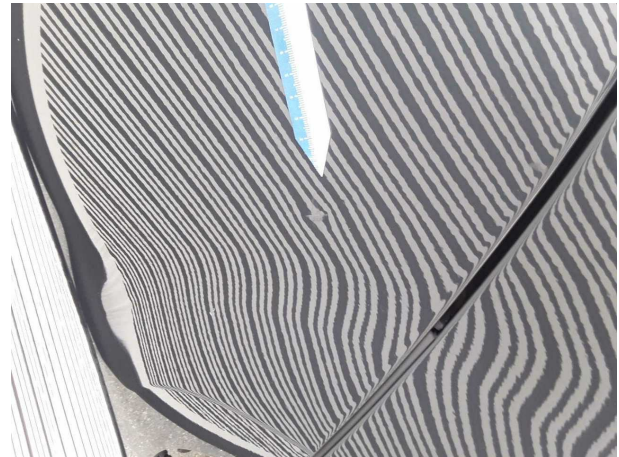

Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren

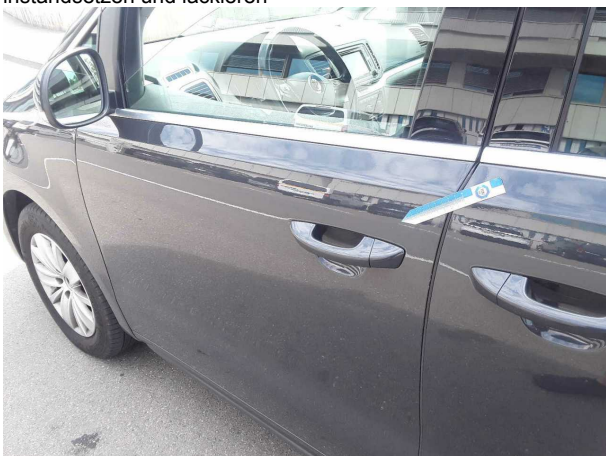

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

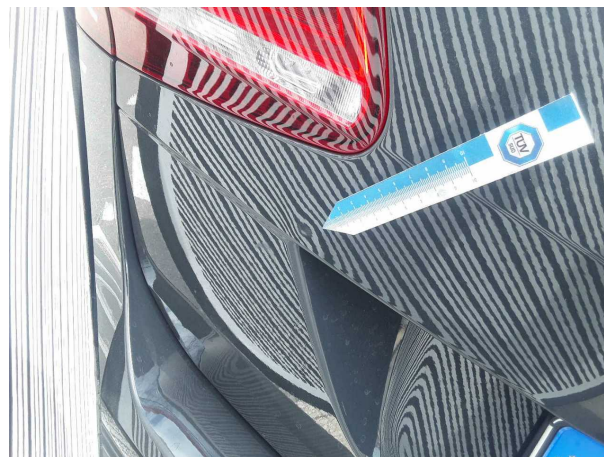

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen