

**WAUZZZ4G9HN056006**

## Angaben zum Fahrzeug

| Halter            |                     | Besichtigungszustand     |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Kennzeichen       |                     | Laufleistung (abgelesen) | 286.611 km         |
| Hersteller        | Audi                | Restlauf bis Service     | 157 Tag(e)         |
| Typ/Modell        | A6 Avant            | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 10/2025            |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZ4G9HN056006   | Leistung / Hubraum       | 200 kW / 2.967 ccm |
| Erstzulassung     | 26.10.2016          | Polster/Farbe            | Stoff / Schwarz    |
| Letzte Wartung    | 05/2022, 119.692 km | Lackierung               | Weiß               |
| Kraftstoffart     | Diesel              | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung   |
|-----|-------------------|--|
| 1   | Vorderachse       | Radlager rechts - verschlissen - erneuern                                |
| 2   | Bremsanlage       | Bremsscheiben und Beläge hinten - verschmutzt - erneuern                 |
| 3   | Motor             | Motor (Folgekosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen      |
| 4   | Unterlagen        | Serviceheft - entspricht nicht den Herstellervorgaben                    |
| 5   | 2.Radsatz         | 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - Wertminderung                        |
| 6   | Rad/Reifen        | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 7   | Fahrzeugdach      | Dachholm rechts (Zierleiste) - Korrosion - Wertminderung                 |
| 8   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren                   |
| 9   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - verformt - erneuern                                    |
| 10  | Fahrzeugdach      | Dachholm links (Zierleiste) - Korrosion - Wertminderung                  |
| 11  | Fahrzeugdach      | Dach - verkratzt / verschürft - lackieren                                |
| 12  | Fahrzeugdach      | Antennenstab - verkratzt / verschürft - lackieren                        |

### Gebrauchsspuren

| Nr.  | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|--|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden   |
|-----|--|
| 1   | Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 11.03.2024 |

### Festgestellte Nachlackierungen



| Nr. | Ort  |
|-----|--|
| 1   | Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R17 97Y | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/55 R17 97Y | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R17 97H | Michelin   | Winterreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/55 R17 97H | Michelin   | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

### Ersatz

| Typ    | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|--------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Notrad | 145/60 R20 105M | Hankook    | Sommerreifen | 3           |             |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

### Bemerkungen

- Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt ungewaschen.

Die Klimaanlage sowie das Getriebe waren nur eingeschränkt prüfbar.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor.

Vorbehaltlich Folgekosten



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |            |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Hersteller</b>        | Audi              | <b>Besichtigungszustand</b>     |            |
| <b>Typ/Modell</b>        | A6 Avant          | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 286.611 km |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WAUZZZ4G9HN056006 | <b>Erstzulassung</b>            | 26.10.2016 |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort               | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1   | Dachholm rechts   | 225 µm  |
| 2   | Kotflügel rechts  | 208 µm  |
| 3   | Seitenwand rechts | 522 µm  |
| 4   | Tür hinten rechts | 219 µm  |
| 5   | Tür vorne rechts  | 204 µm  |

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde aus den angegebenen Unterlagen von dritter Stelle übernommen. Ein Abgleich am Fahrzeug konnte nicht durchgeführt werden. Alle Angaben beziehen sich daher auf die zur Verfügung gestellten Unterlagen.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

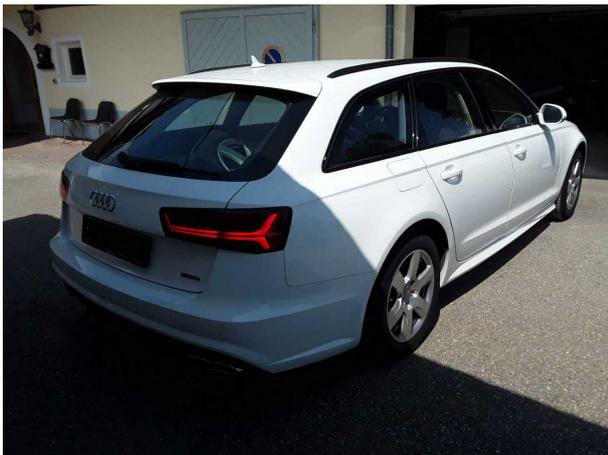


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

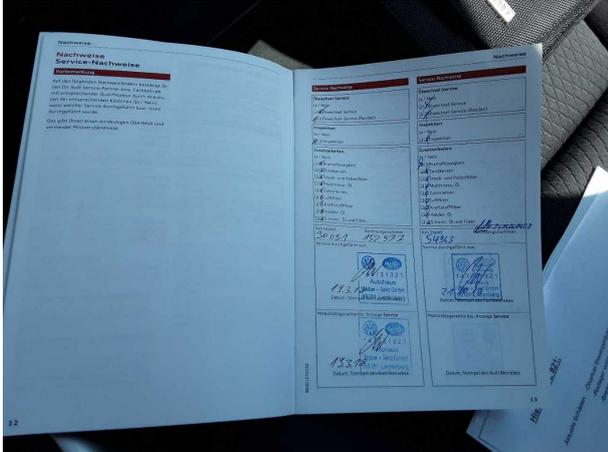


Abbildung 13: Dokumente

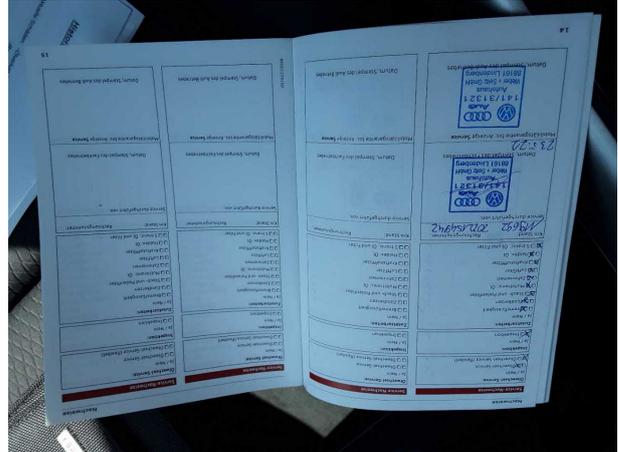


Abbildung 14: Dokumente

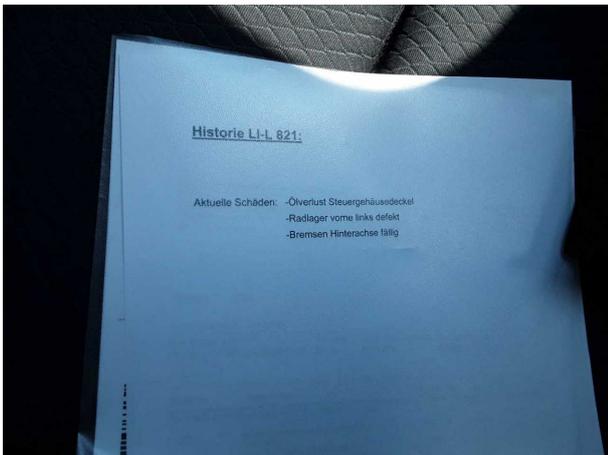


Abbildung 15: Dokumente

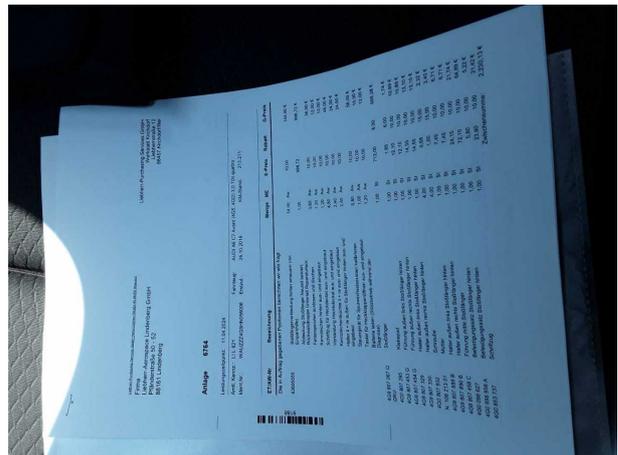


Abbildung 16: Dokumente

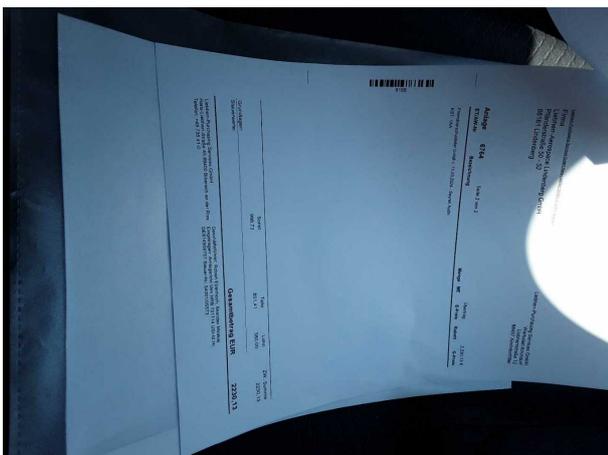


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Zierleis... - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Zierleiste) - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #10:** Fahrzeugdach: Dachholm links (Zierleiste) - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #10:** Fahrzeugdach: Dachholm links (Zierleiste) - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #11:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #11:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Antennenstab - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Antennenstab - verkratzt / verschürft - lackieren