



**TMBLM7NS0M8006554**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	226.120 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	12.000 km
<b>Typ/Modell</b>	KODIAQ	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	09/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBLM7NS0M8006554	<b>Leistung / Hubraum</b>	176 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	26.08.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Leder / Schwarz-Rot
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	2.Radsatz	Reifensatz komplett (beschädigt und) - verschlissen - erneuern
3	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verschlissen - Wertminderung
5	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Brandloch - erneuern
13	Verkleidungen/Abdeckungen	Einstieg vorn links - Brandloch - erneuern
14	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
15	Verkleidungen/Abdeckungen	Bodenbelag vorn links - Löcher - Smart Repair
16	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/50 R19 99H	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R20 101V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	1mm - 1mm	i.O.	
2	255/40 R20 101V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	KODIAQ	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	226.120 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBLM7NS0M8006554	<b>Erstzulassung</b>	26.08.2020

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	110 µm
2	Dachholm links	105 µm
3	Dachholm rechts	111 µm
4	Heckklappe/-tür	106 µm
5	Kotflügel links	115 µm
6	Kotflügel rechts	129 µm
7	Motorhaube	120 µm
8	Schweller links	79 µm
9	Schweller rechts	76 µm
10	Seitenwand links	108 µm
11	Seitenwand rechts	115 µm
12	Tür hinten links	124 µm
13	Tür hinten rechts	133 µm
14	Tür vorne links	116 µm
15	Tür vorne rechts	113 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

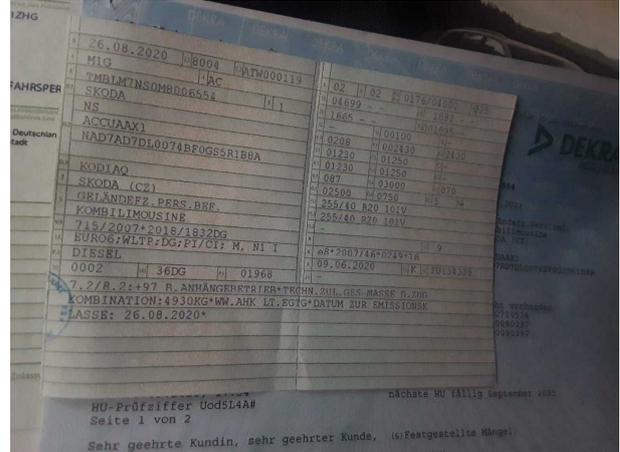




Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



**Abbildung 31:** Sonstiges



**Abbildung 32:** Sonstiges



**Abbildung 33:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** 2.Radsatz: Reifensatz komplett (beschädigt und) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #2:** 2.Radsatz: Reifensatz komplett (beschädigt und) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verschlissen - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verschlissen - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

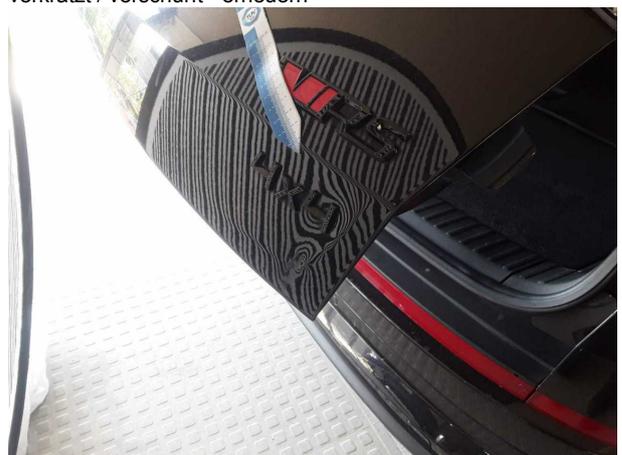

**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #9:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #12:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #12:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #13:** Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #13:** Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #14:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #14:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatte... beschädigt - erneuern



**Beschädigung #15:** Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - Löcher - Smart Repair



**Beschädigung #15:** Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - Löcher - Smart Repair