

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215406/6/25-11401	Data raportu	18-06-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/41068/25/06/06	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1MA000X58797119
Marka, model	RENAULT Master dCi 170 Ene...
Typ, wersja	Master dCi L3H3 Pack Clim
Numer rejestracyjny	WD6932R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/125 kW
Stan licznika	204 310 km
Data 1. rej./rok prod.	27-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	18-12-2025
Nadwozie	FPO 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem, obrotowym stolikiem i schowkiem w siedzisku, Gniazdo 12V, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Komputer pokładowy, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, System Start-stop, System kontroli toru jazdy (ESC), Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej, Zamek centralny, Czujniki parkowania, tylny, Lusterko martwego pola Wide View, Regulator ogranicznik prędkości, System multimedialny Media Nav Evolution, Zbiornik paliwa 105 litrów, Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wykończone na całej wysokości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRISTAR, POWERVAN 2	225/65 16 112T	3,0 mm
	lewe	TRISTAR, POWERVAN 2	225/65 16 112T	3,0 mm
tylna	prawe	BEST DRIVE, BEST DRIVE	225/65 16 112R	1,5 mm
	lewe	TRISTAR, POWERVAN 2	225/65 16 112T	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1.1
2	Nadkole wewn., przód L	ubytki materiału	WY	0.2
3	Nadkole wewn., przód R	ubytki materiału	WY	0.2
4	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	nietrzymały montaż, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
5	Ośłona silnika	brak	WY	0.2
6	Dodatkowe Światło stop kpl.	pęknięcie	WY	0.2
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	ślady naprawy, rozerwanie	WY	0.2
8	Tapicerka siedziska 1.rząd R	rozerwanie	WY	0.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
11	Rama drzwi,przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
12	Rama drzwi,przód R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
13	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Ściana boczna część środ. R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
15	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
16	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
17	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
18	Kierunkowskaz boczny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

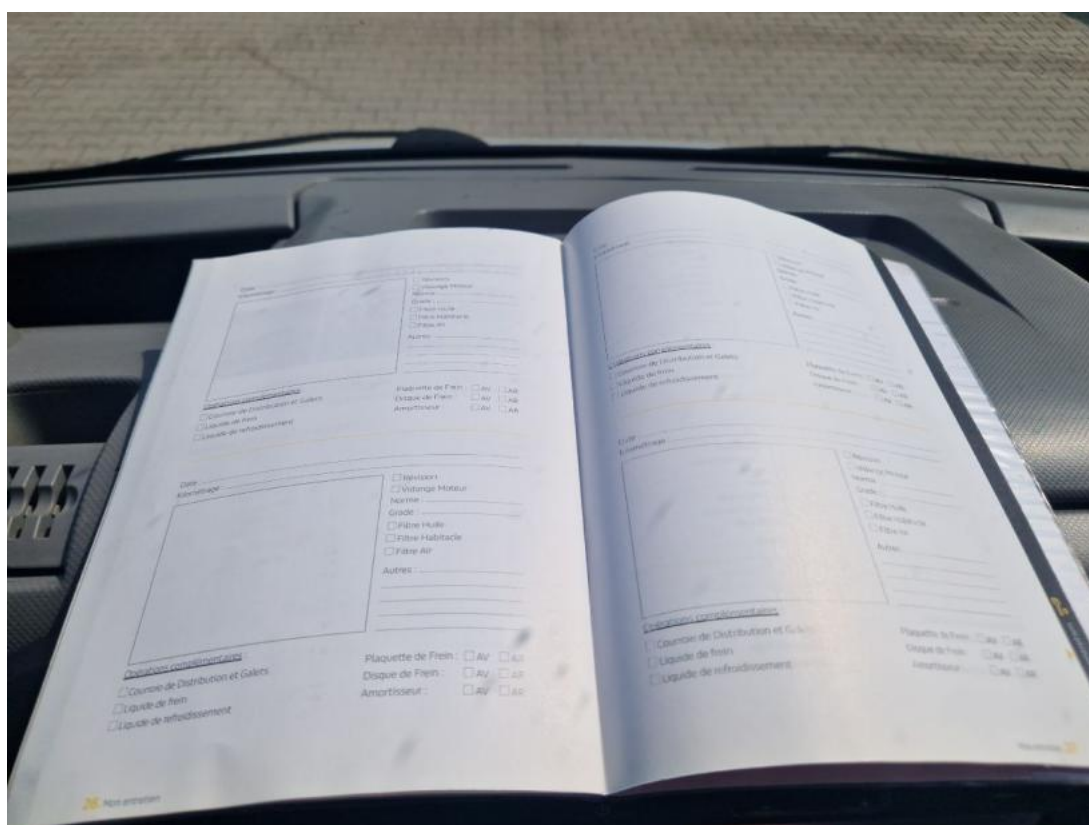

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dodatkowa lampa stopu - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1