

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215338/6/25-11401	Data raportu	13-06-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Wlazło (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39859/25/06/03	Miejsce oględzin	Osiedlowa 365, 37-232 Jawornik Polski, ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EG1J1073466
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S
Numer rejestracyjny	KR8FP85
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	189 257 km
Data 1. rej./rok prod.	25-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	21-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocona, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne, środkowy, Zawieszenie Flex Ride, Zestaw Dobrej Widoczności, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 18 96W	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 18 96W	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 18 96W	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 18 96W	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500
2	Drzwi tylne prawe	150 - 500
3	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wady lak., rysa/odprysk, rozerwanie	WY	2.2
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
3	Tapicerka oparcia 1.rząd R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.9
4	Zaślepka haka holowniczego R	rysa/odprysk	NA	0.1
5	Pokrywa przednia	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.8
8	Światnik tylny L	wady lak., rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Światnik tylny R	wady lak., rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
12	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
13	Światnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Światnik przedni R	rysa/odprysk		
15	Dach	rysa/odprysk		
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
19	Próg R	rysa/odprysk		
20	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
21	Pojemnik schowka	zarysowanie		
22	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
23	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
24	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

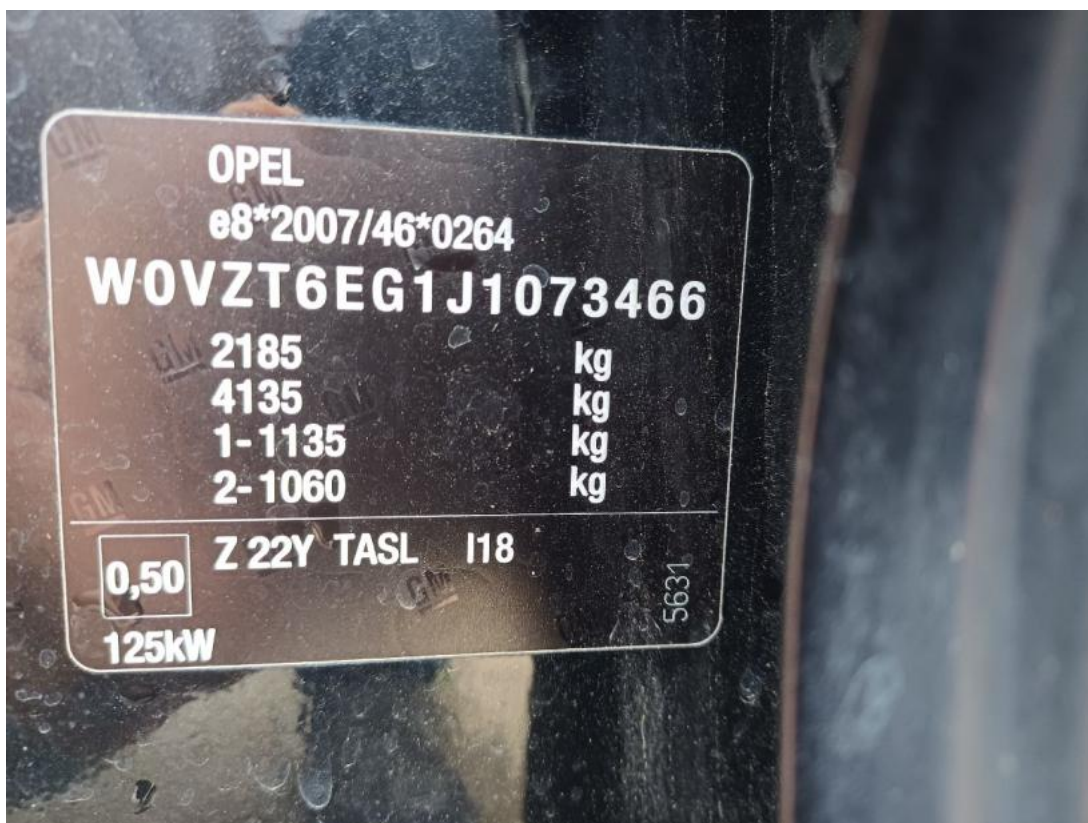

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa

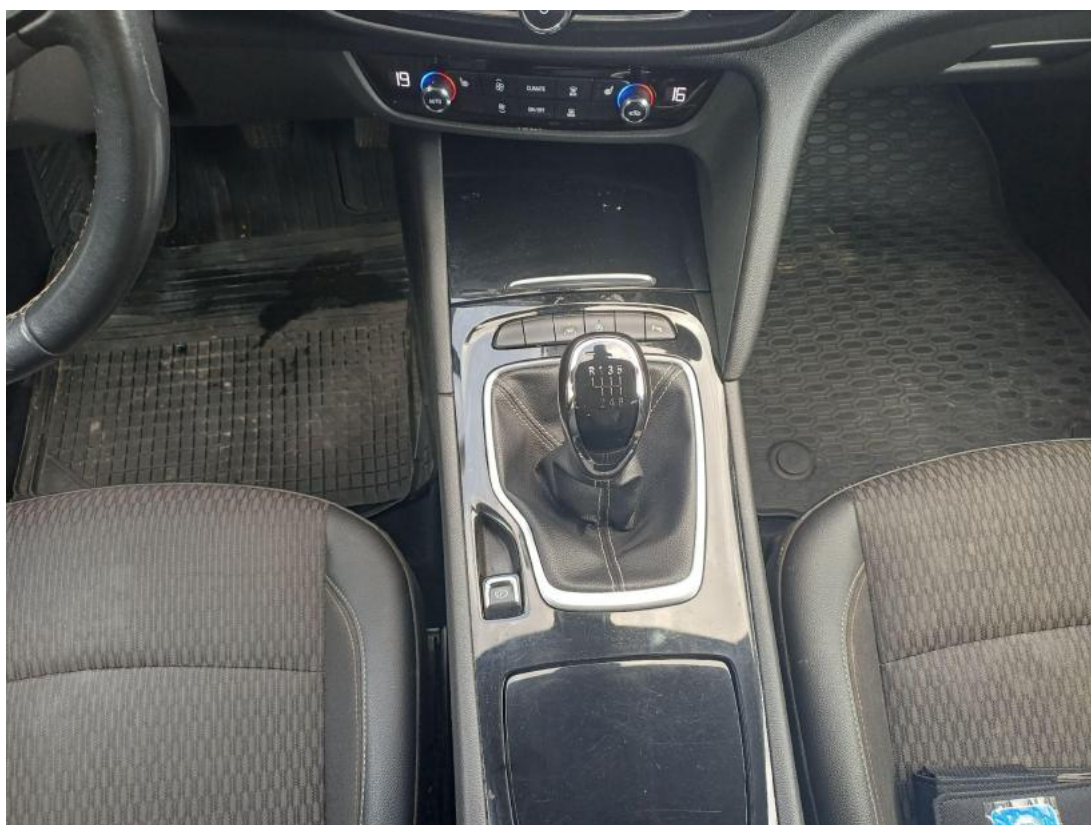

Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

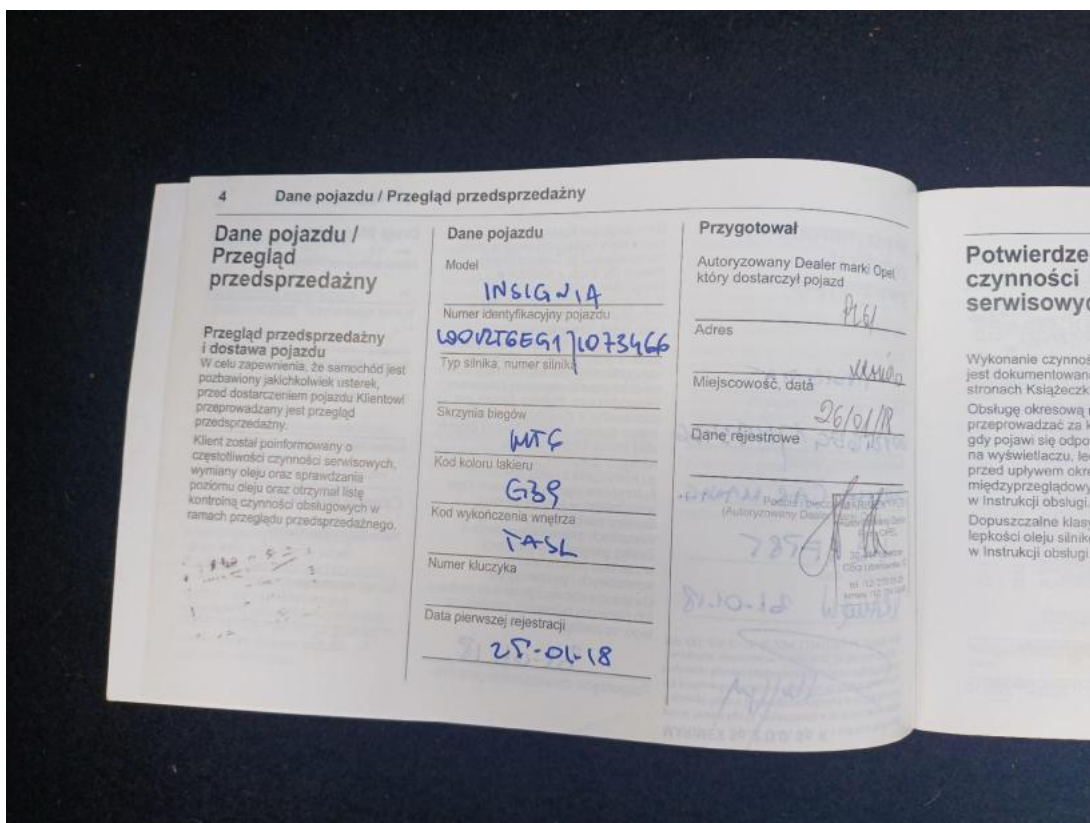

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

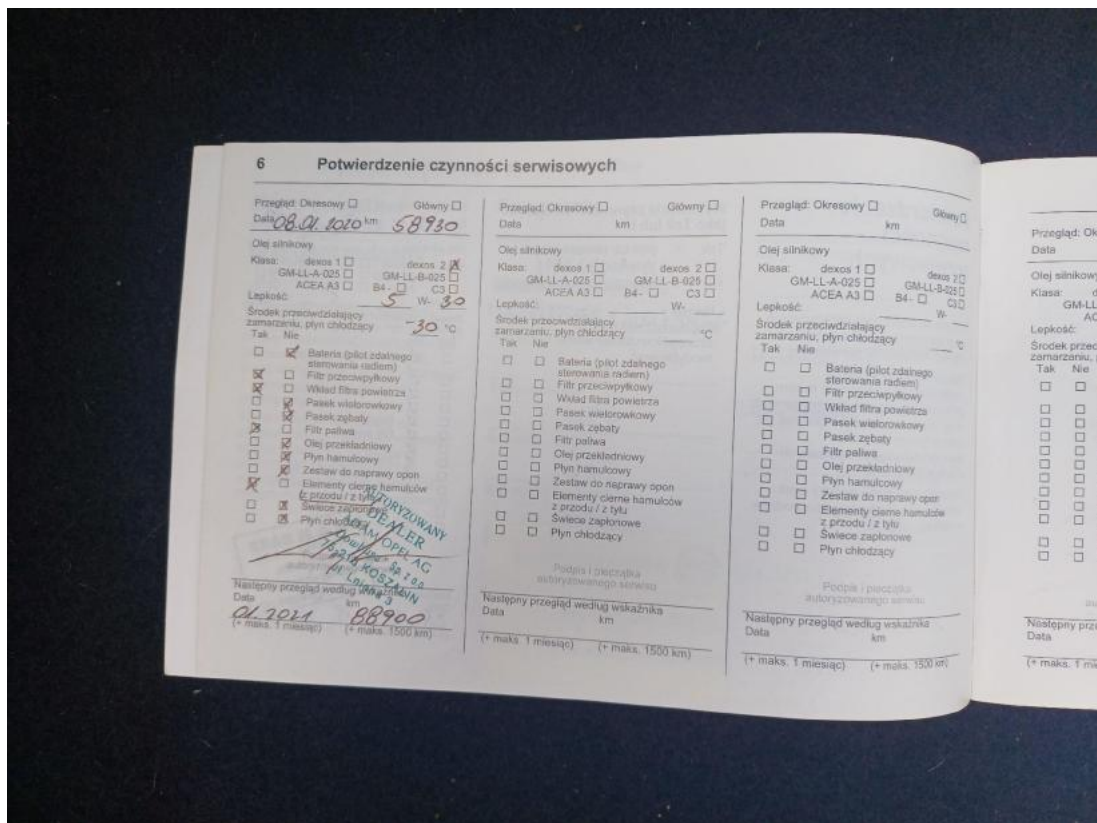

Fot. 15

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 16


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu

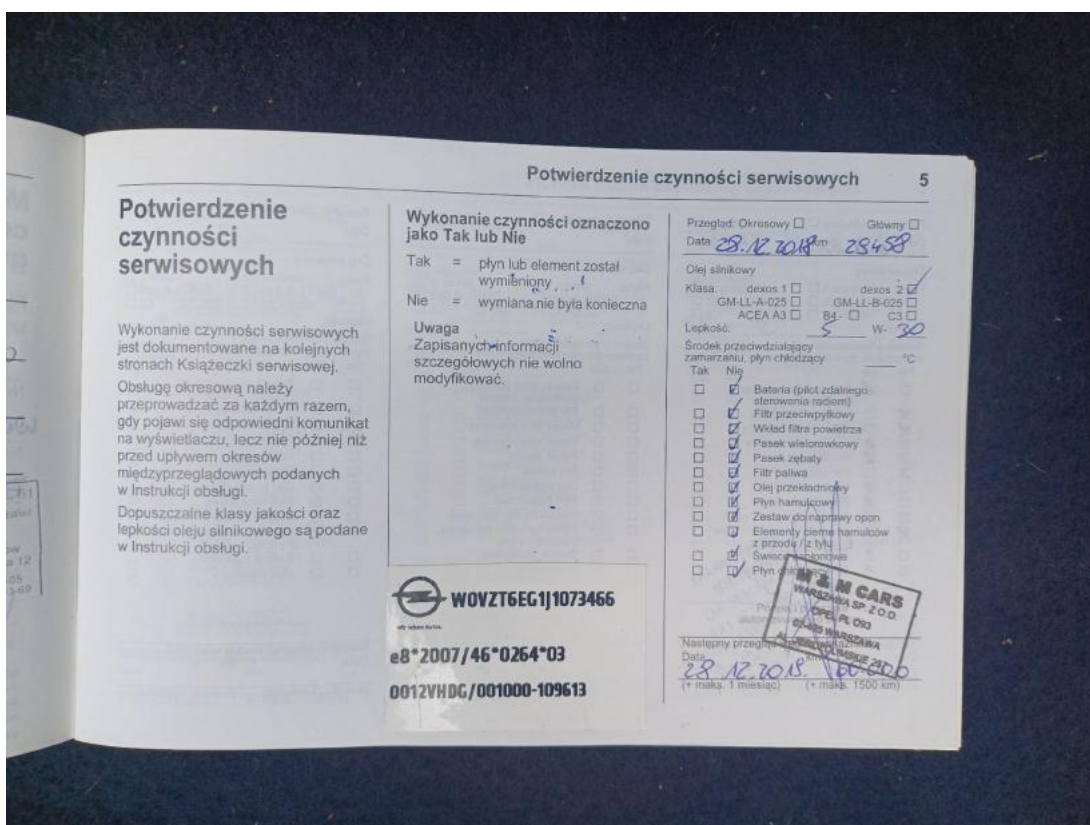

Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

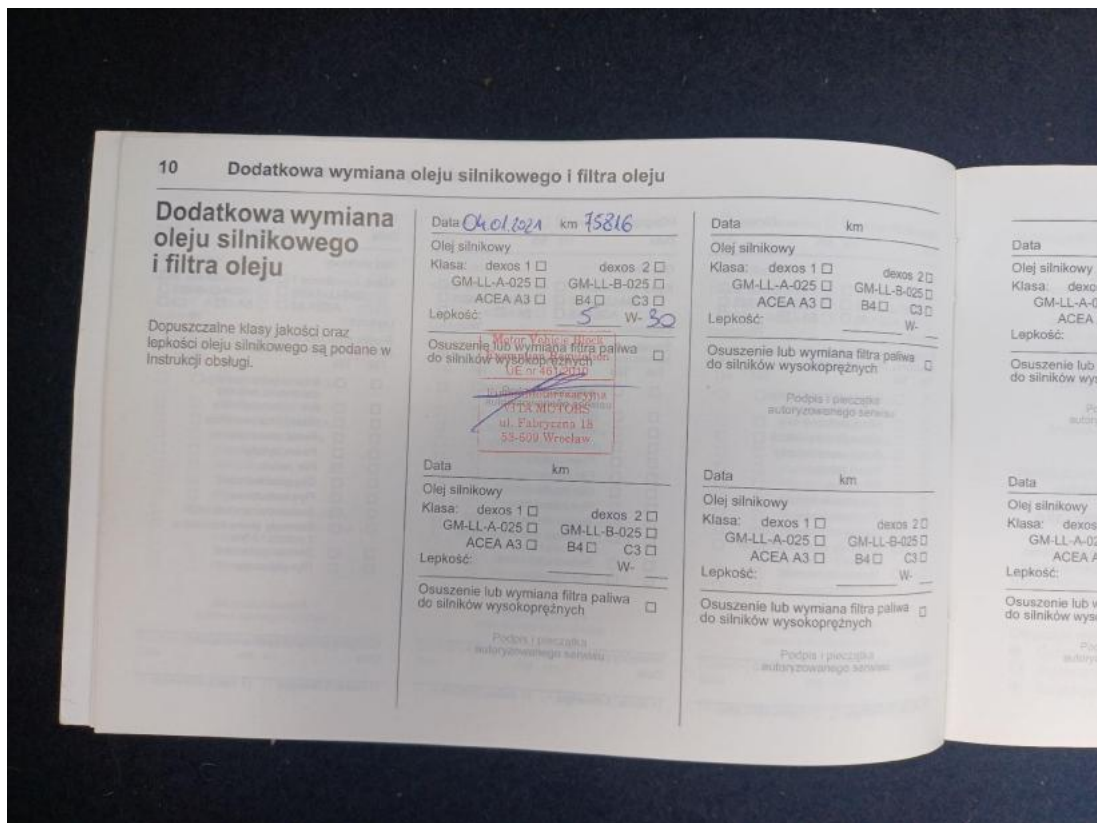

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

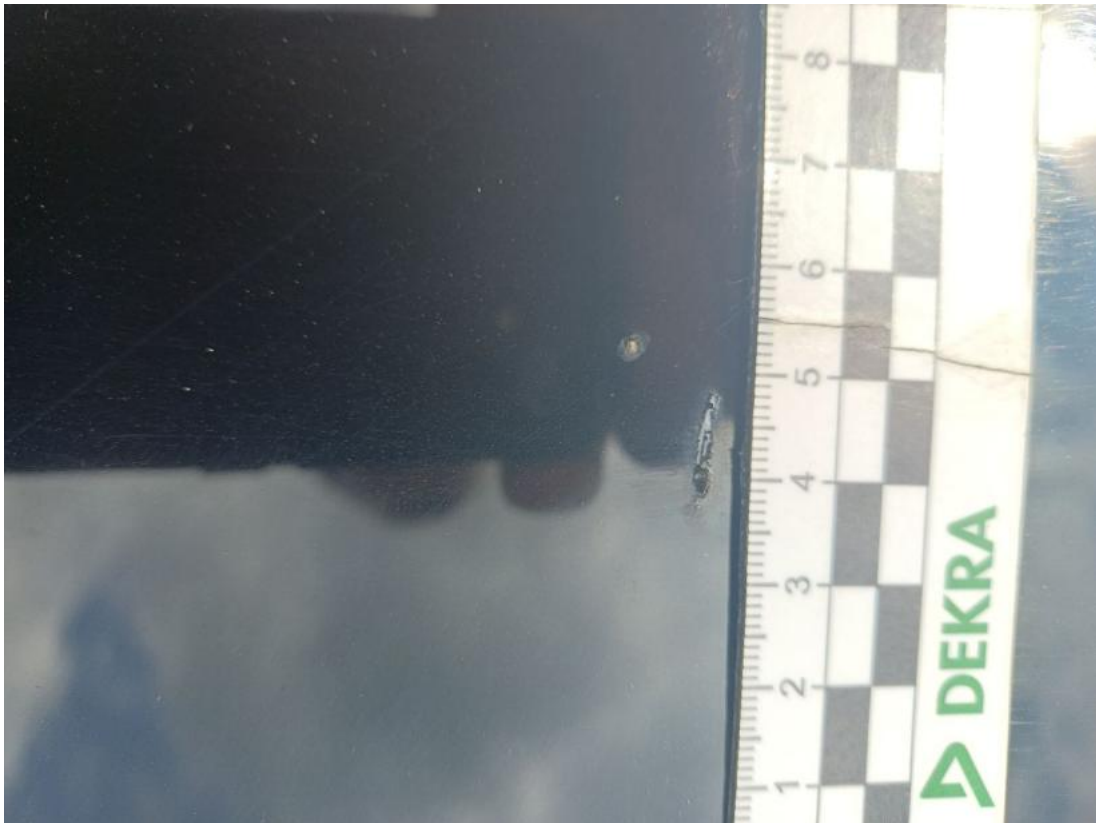

Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak przedni cz Śr - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 64


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

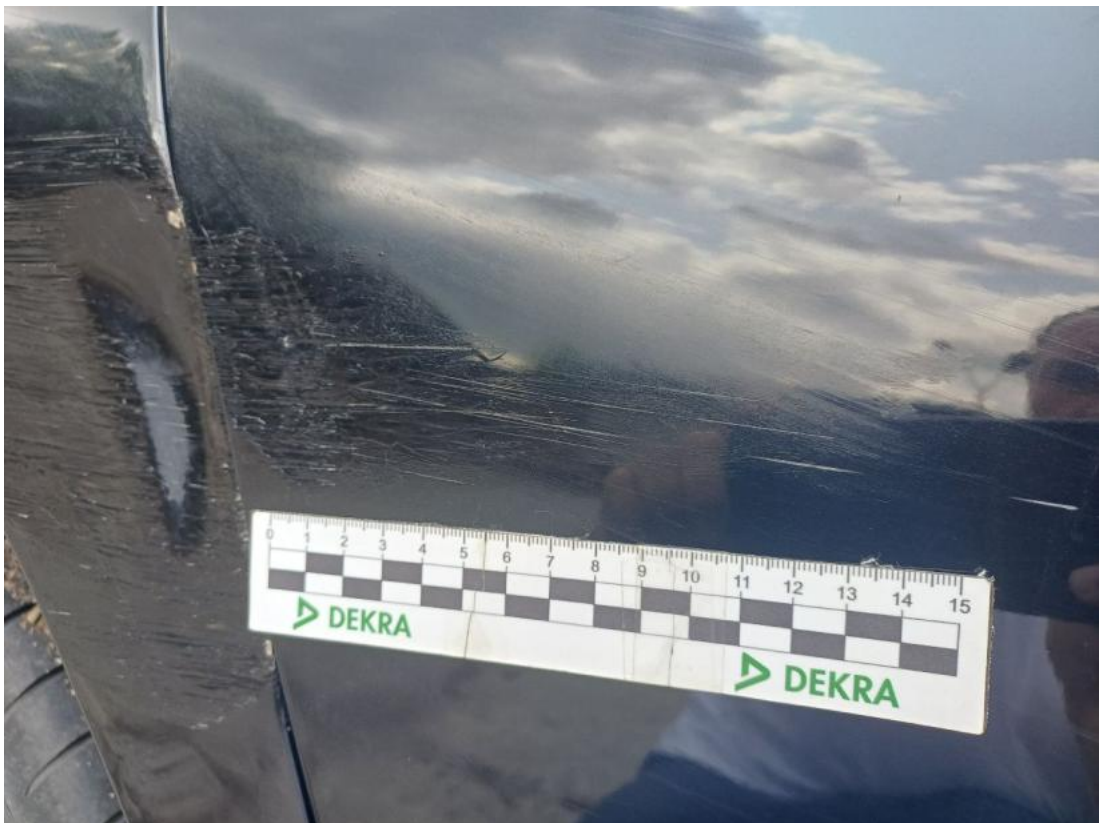

Fot. 66

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 74

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

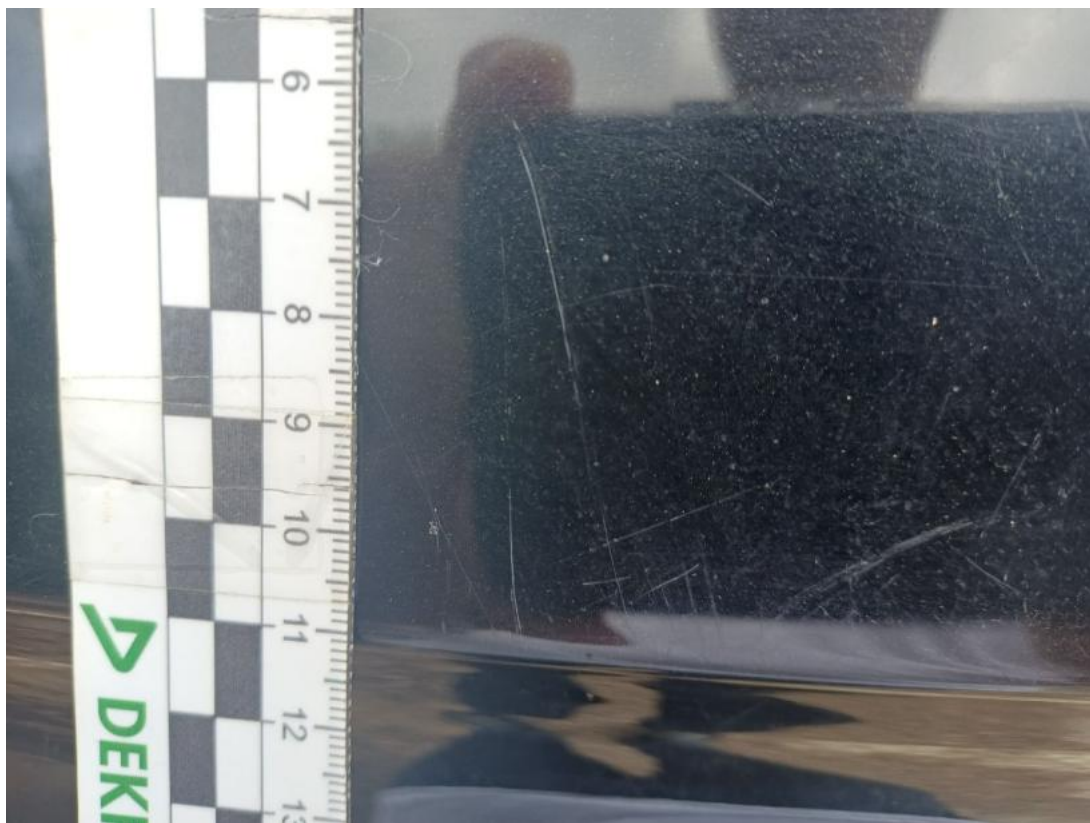

Fot. 75

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Zderzak tylny cz śr() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 98

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 100


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

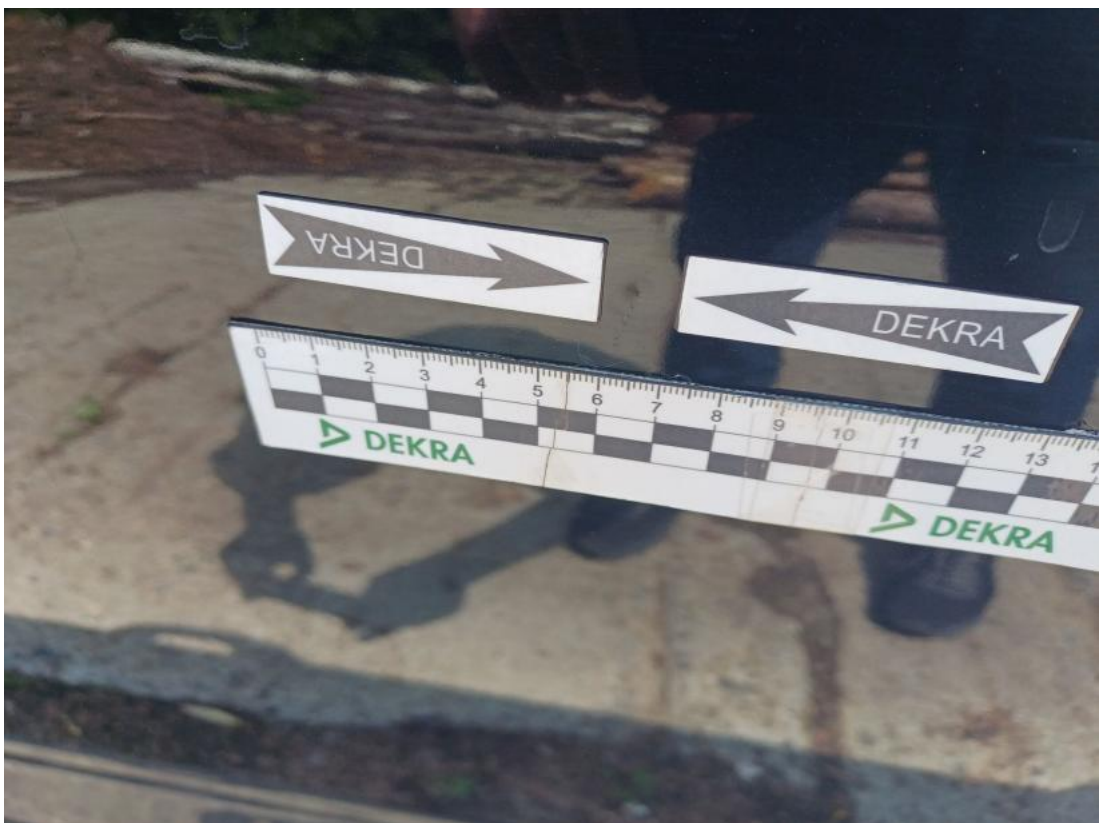

Fot. 102

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 106

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 110

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 112

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 114

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 116

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 118

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 120

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Kanapa tyl.() - Inne 3



Fot. 122

Ostony fotela prz. P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123

Ostony fotela prz. P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 124

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 126

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 128

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129

Ostona p/słoneczna prawa - Rysa/odprysk 1



Fot. 130


Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131

Podsufitka - Inne 1

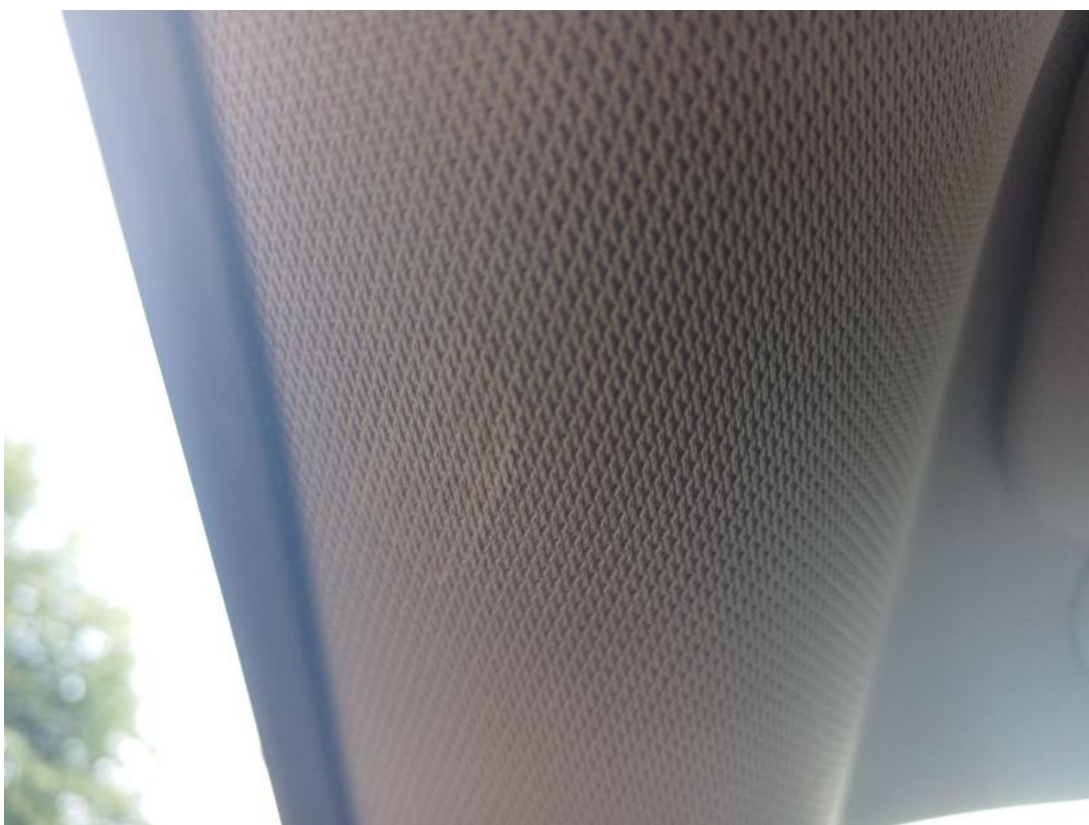

Fot. 132

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 134

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 136

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1