

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	400435/6/25-9573	Data raportu	01-07-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	26-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/44532/25/06/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHB251BAKZ484339
Marka, model	HYUNDAI i20 18-20
Typ, wersja	i20 1.2 Classic Plus
Numer rejestracyjny	WD5062M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1248 ccm/62 kW
Stan licznika	141 867 km
Data 1. rej./rok prod.	04-04-2019/2018
Data nast. bad. techn.	02-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15", z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu), Gniazdo 12V, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 2 głośniki, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk ze sterowaniem zamka centralnego i alarmu, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Oparcie tylne składane i dzielone 60:40, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Radio z ekranem 3,8" + USB, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	185/65 15 88H	7,0 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	185/65 15 88H	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, PRESTO HP2	185/65 15 88H	6,5 mm
	lewe	DEBICA, PRESTO HP2	185/65 15 88H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łtunek przedni lewy	do 150
4	Łtunek przedni prawy	do 150
5	Łtunek środkowy lewy	do 150
6	Łtunek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	2

2	Kierunkowskaz boczny R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Kołpak koła przód R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.1
4	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Próg R	ślady korozji	NA	1
10	Poszycie słupka środkowego L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Błotnik tylny R	ślady korozji	NA	0.5
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
14	Tapicerka siedzenia 2.rząd	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

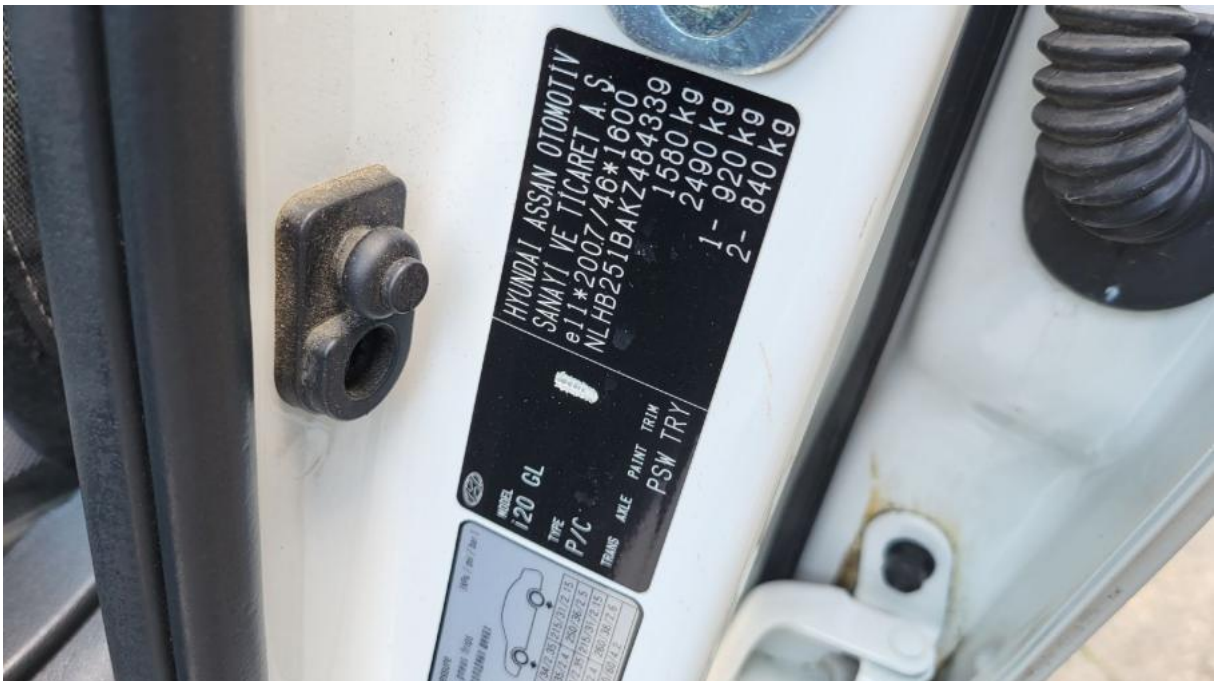

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

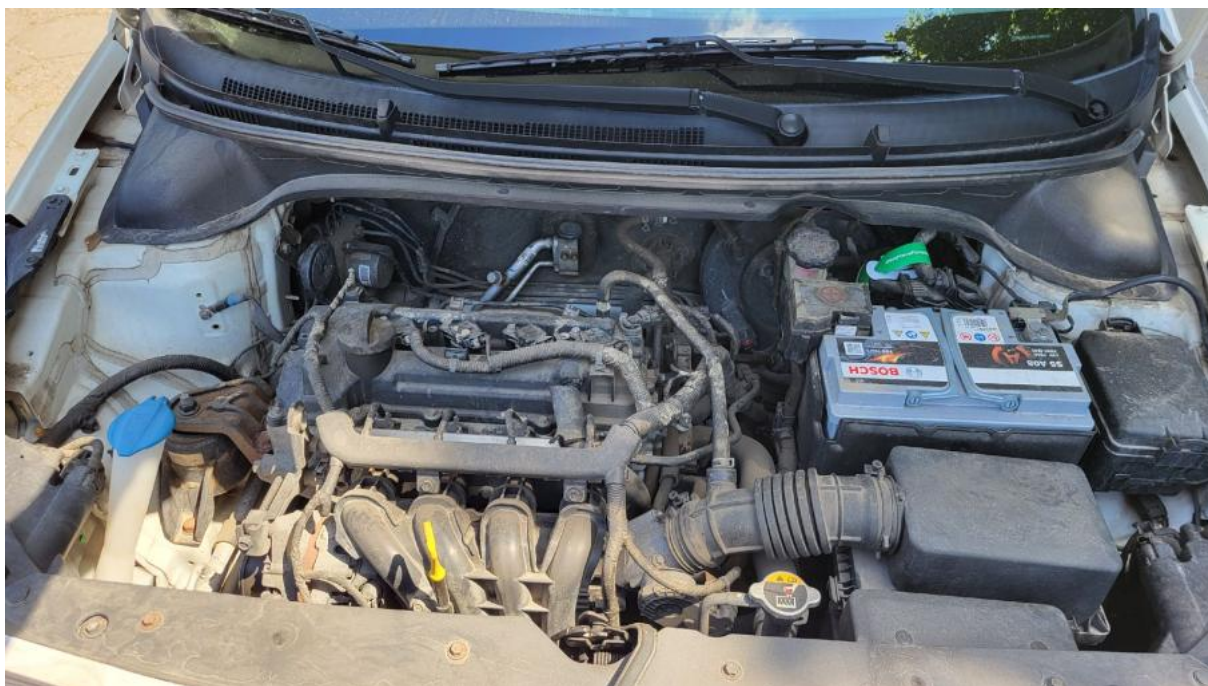

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

Dow. Rej. Str.2 i klucze

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŹNY (PDI)	WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI
Model HYUNDAI i20 1.2 MPI HB	Model HYUNDAI i20 1.2 MPI HB	Definicja gwarancji Samochody Hyundai są produkowane przy tę. W razie konieczności skorzystania z o znanie się z poniższymi informacjami. Pow w całym okresie eksploatacji samochodu konsumenta, lecz uszczelnia je. Na gwaro poniżej. Dla wykorzystania możliwości, jak dro ważne jest zrozumienie i przestrzega i napiszemy.
Nr nadwozia (VIN) NLHBB251BAK24843319	Nr nadwozia (VIN) NLHBB251BAK24843319	Gwarancja Producenta Gwarant zapewniam UŻYTKOWNIKOWI dob warunkiem wykonywania czynności obs gramem przeglądów podanych przez Pro z warunkami gwarancji udzielonej na zak stronach. W razie konieczności uzysk z najbliższym Dealerem Hyundai lub Cer
Data sprzedaży 01-04-2019	Data przeglądu 01-04-2019	Akcje przywilejowe związane z bezpie Firma Hyundai dokłada wszelkich star montażowych podczas produkcji pojaz Niemeniej jednak, w trakcie eksploatacj wego funkcjonowania poszczególnych w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) i
Stan licznika (km) 10	Stan licznika (km) 10	W związku z powyższym, firma Hyu zgłaszania w Autoryzowanych Stacjach strzeżeń dotyczących nieprawidłowio serwisowymi, których skutkiem może od wieku i przebiegu pojazdu.
Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai.	Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai.	W każdym przypadku, w którym mo czeństwo UŻYTKOWNIKA Producent o ry Hyundai zapraszają wówczas Wła Obsługi (ASO) Hyundai w celu wyk sytuacji oczekujemy szybkiej reakcj kanie kontroli i ewentualnych prac
Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 879-25-75-889, REGON: 357046037 Centrum Motoryzacyjne Toruńska 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5 (21)	Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 879-25-75-889, REGON: 357046037 Centrum Motoryzacyjne Toruńska 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5 (21)	


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

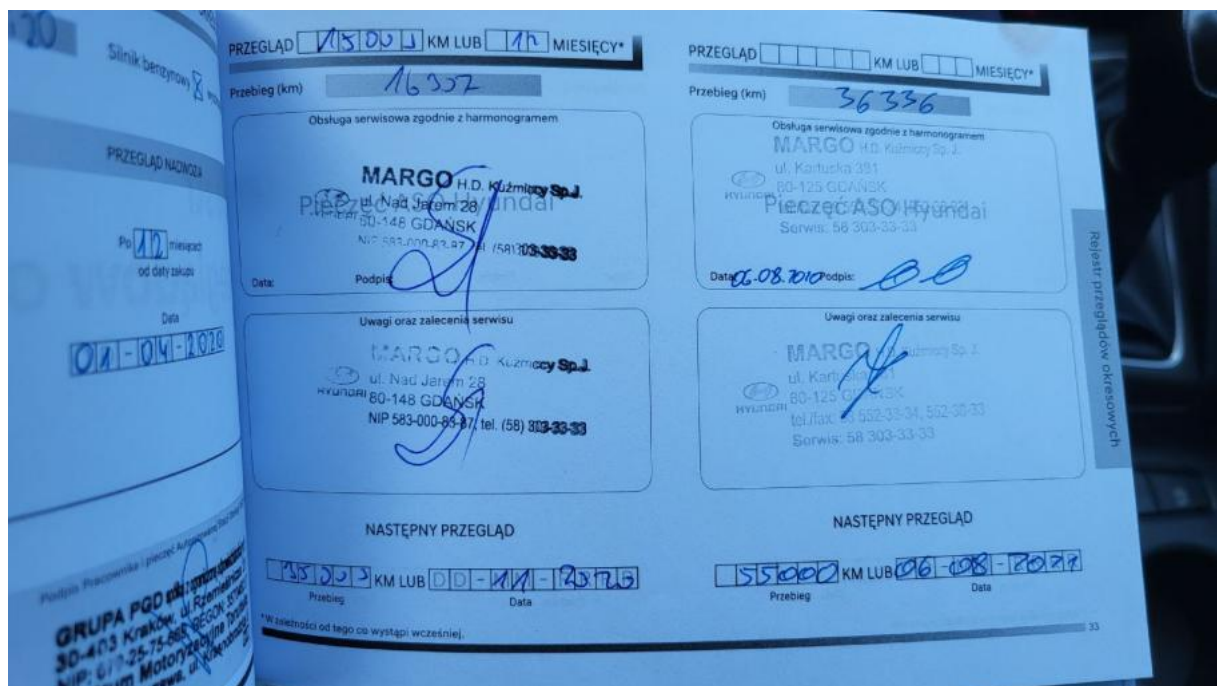

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

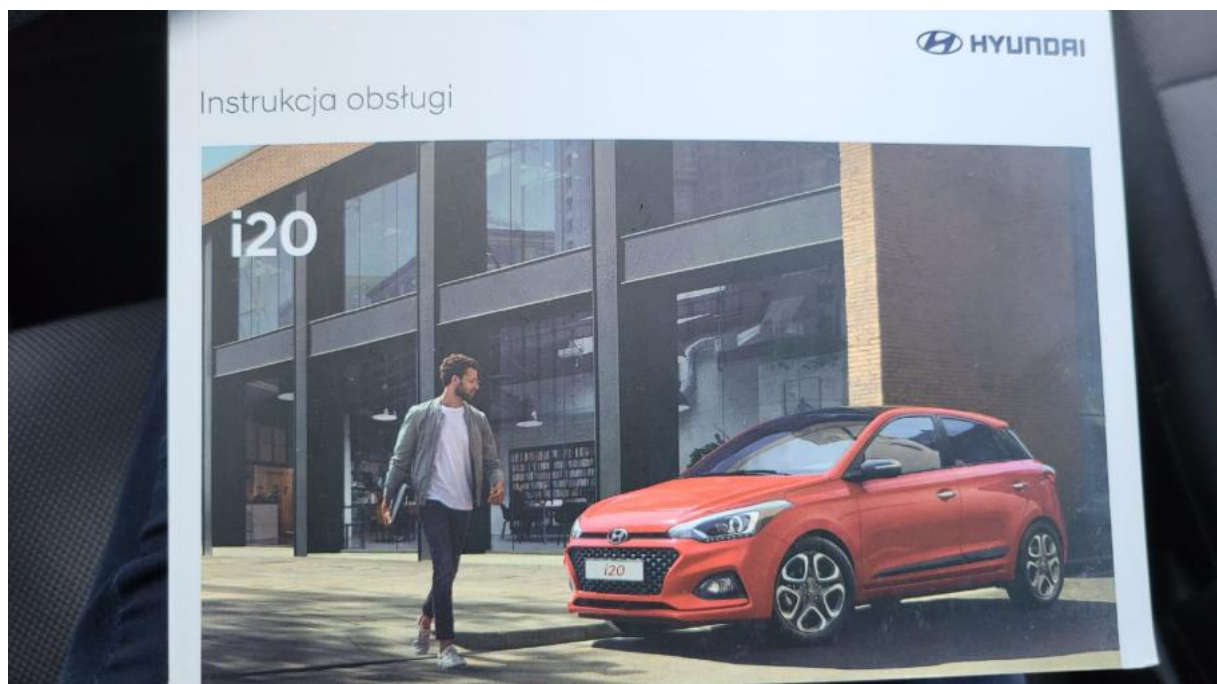

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika- Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kółpak przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Inne 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1