

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa**Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy** nr 215537/7/25-11401 z dnia 01-07-2025

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/45691/25/06/24	Data oględzin	27-06-2025
Data zlecenia	24-06-2025	Miejsce oględzin	Zawodników 2
Nr zleceńodawcy			80-729 Gdańsk

Dane pojazdu

OPEL, Astra V Hatchback 19-21, Astra V 1.2 T GS Line S&S, EC 0139517, VIN W0VBF6EW3LG060587, nr rej. GD640VM



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1199 ccm / 107 kW
Stan licznika	137 126 km
Data 1-rej. / rok prod.	26-10-2020 / 2020
Następne bad. tech.	23-10-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wypożyczenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Formula, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	6,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk
2	Błotnik przedni (R)	rysa/odprysk
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
6	Próg (R)	wgniecenie/odkształcenie
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk
8	Błotnik tylny (L)	rysa/odprysk
9	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie
10	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie
11	Tarcza koła aluminiowa przód (L)	rysa/odprysk

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznik DEKRA
mgr inż. Piotr Mirkowski
mgr inż. Przemysław Ostap

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Asio
Numer identyfikacyjny pojazdu: WOLFPGEW3606587
Typ silnika, numer silnika: NR20029X296X082
Skrzynia biegów: Manualne
Kod koloru lakieru: GR5
Kod wykończenia wnętrza: TRQL
Numer kluczyka: 284

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: MOTOR CENTRUM Sp. z o.o.
ul. 24 Stycznia 1, 05-110 Mińsk Mazowiecki
Miejscowość, data: 01.07.2025
NIP: 583-25-80-298

Dane rejestrowe

Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Potwierdzenie

Wykonano jest dokumentację stronach
Obsługę przeprowadzamy gdy pojazd na wysłanie przed upływem międzypracy w Instrukcji
Dopuszczamy lekkość w Instrukcji
W przypadku benzynowych zatankować

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 06.10.23 km: 86432

Olej silnikowy: 5 W: 30
Jakość: 5 W: 30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: 5 W: 30

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 21.08.24 km: 115400

Olej silnikowy: 5 W: 30
Jakość: 5 W: 30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: 5 W: 30

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 01.01.25 km: 87453
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 06.10.24 km: 116432
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 21.08.25 km: 115400
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Następny przegląd
Data: 21.08.2025 km: 115400

Fot. 30


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dow. rej. ksero Str. 1

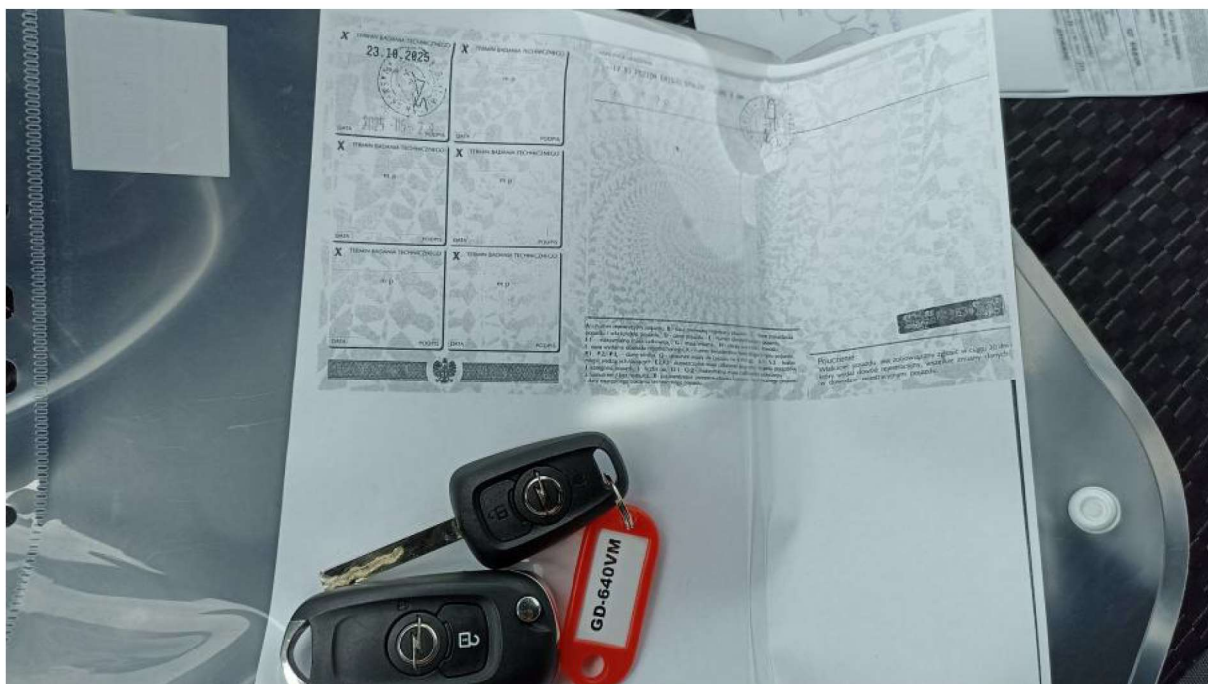

Fot. 32

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

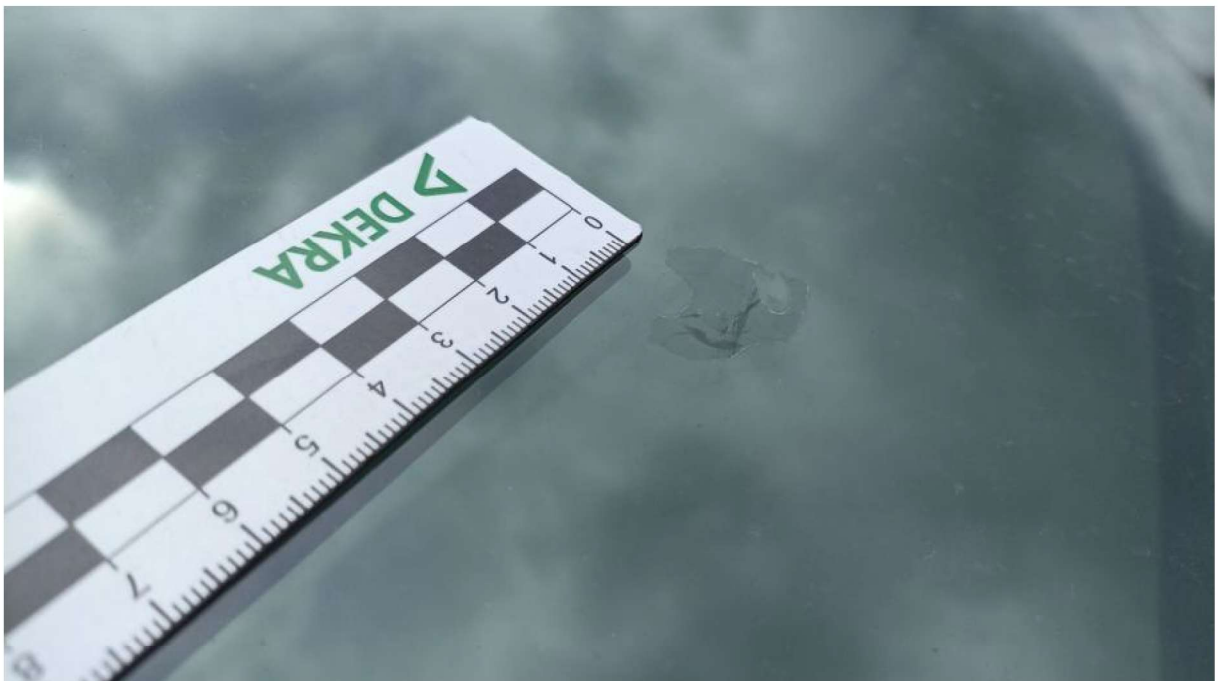

Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

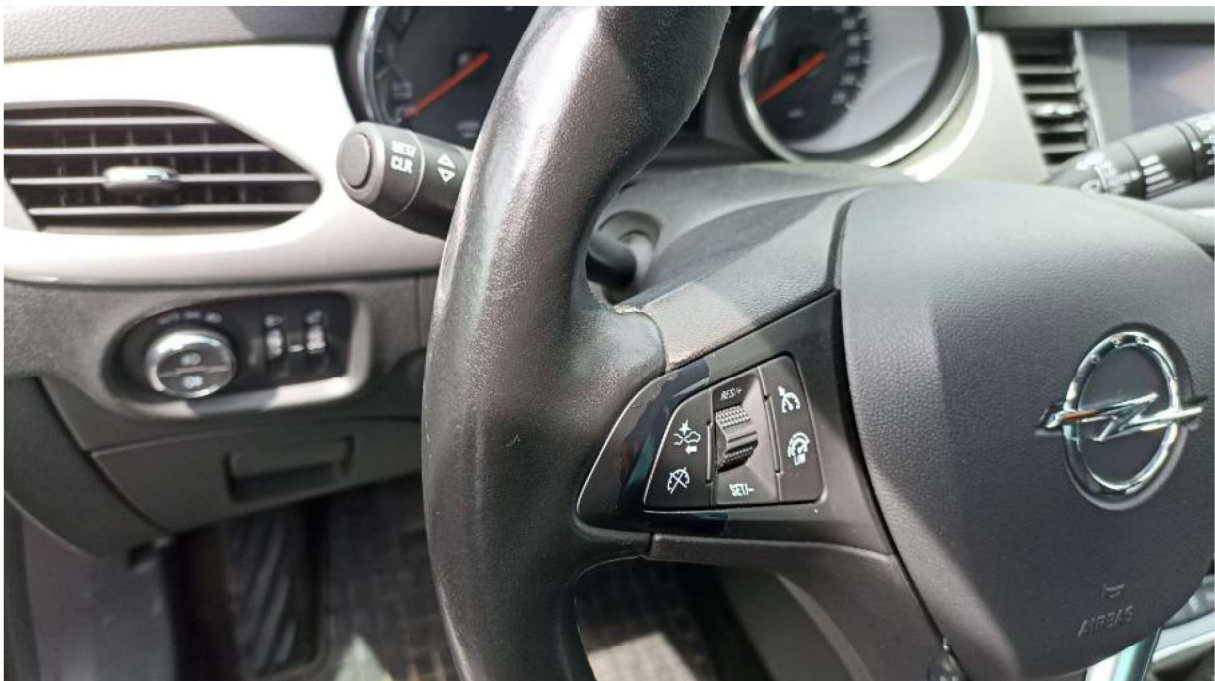

Fot. 50

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1