

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06033/6/25-15201	Data raportu	18-06-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/42259/25/06/11	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EB3K1077363
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	SK886WJ
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	163 883 km
Data 1. rej./rok prod.	16-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	10-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System automatycznego odblokowywania zamków drzwi, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55, Koło zapasowe dojazdowe 16, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE310	225/55 R17 101V	4,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE310	225/55 R17 101V	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE310	225/55 R17 101V	4,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE310	225/55 R17 101V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Dywaniki podłogi komplet	liczne, przepalenie	WY	1
3	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	
4	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	
6	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	rysa/odprysk		
7	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk		
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
9	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
10	Dach	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
11	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
12	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
13	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, wgniecenie		
14	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
15	Błotnik tylny L	wgniecenie		
16	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie		
17	Pokrywa tylna	zarysowanie		
18	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
19	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
20	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

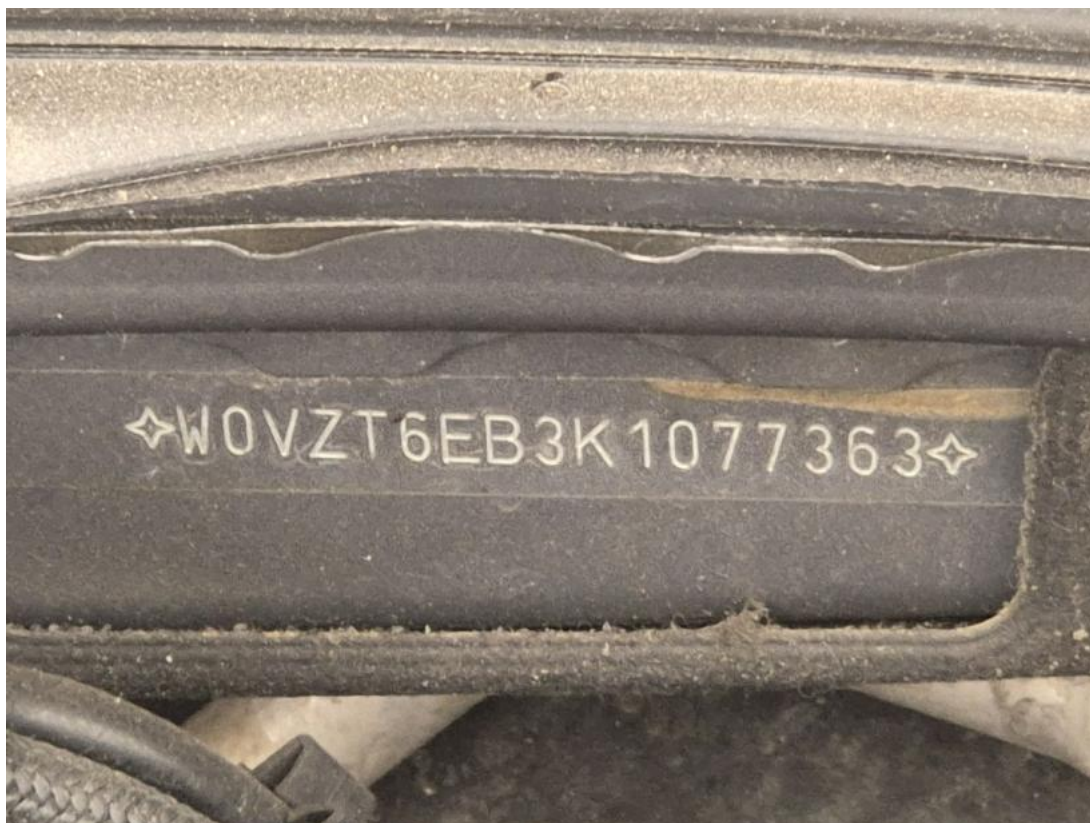

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 46

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

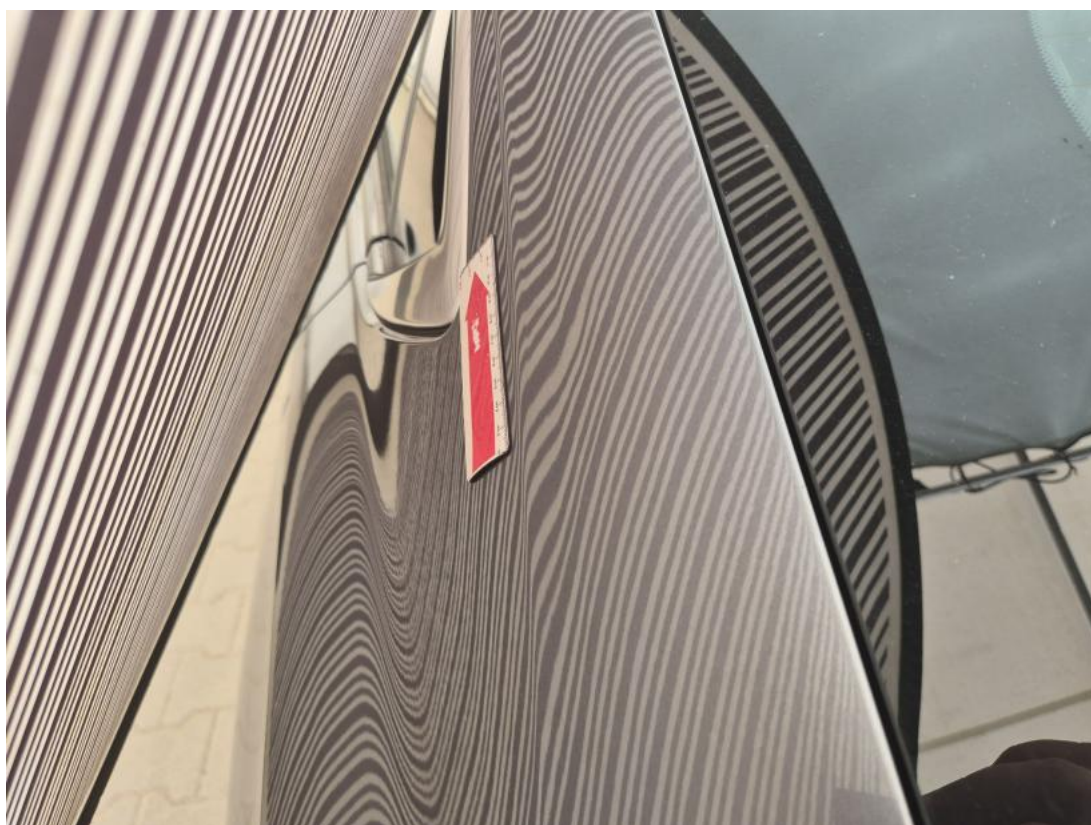

Fot. 66

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 76

Wykładzina podłogi - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina podłogi() - Inne 3



Fot. 78

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2