

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215299/6/25-11401	Data raportu	12-06-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Romanowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39153/25/05/30	Miejsce oględzin	Pabianicka 94/96, 93-548 Łódź, 93-548 Łódź...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF6ES8LG059738
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T GS Line S&S
Numer rejestracyjny	PY5989H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	159 913 km
Data 1. rej./rok prod.	12-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	04-10-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną regulacją wysokości i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Formula, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	205/55 16 91V	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI ECO CONTACT 5	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okiadzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
4	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
8	Pióro wycieraczki , tył	rozerwanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

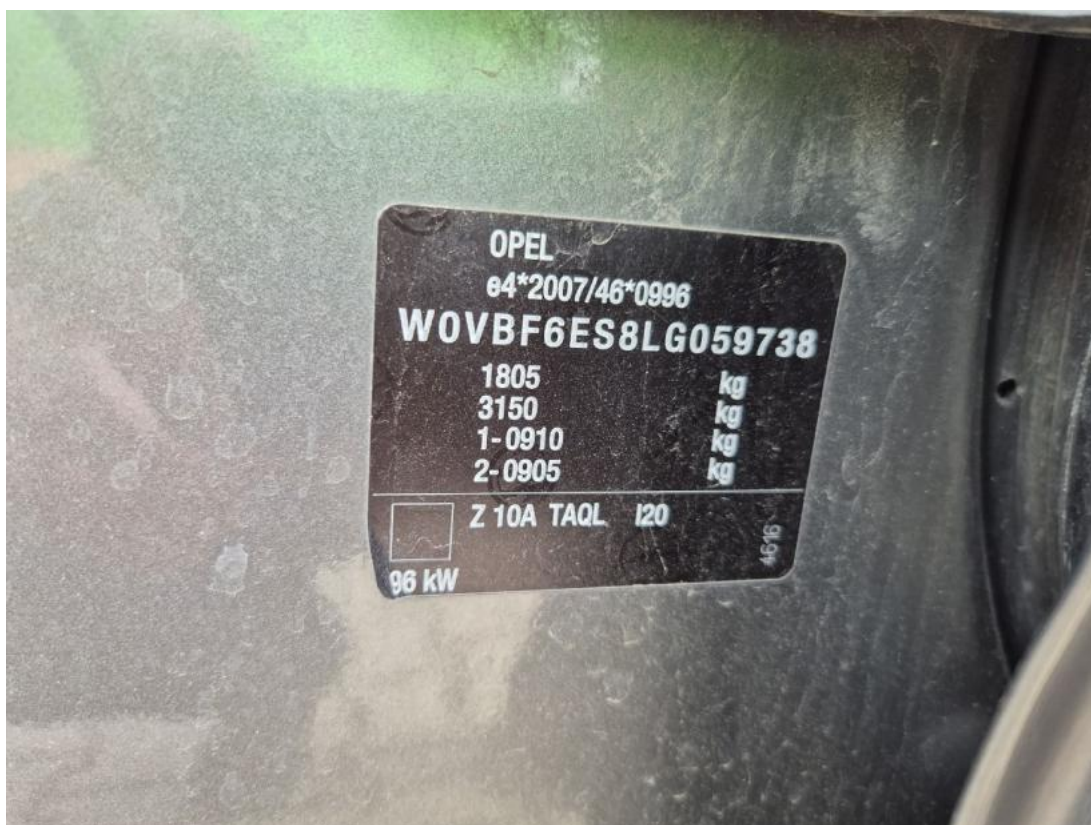

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

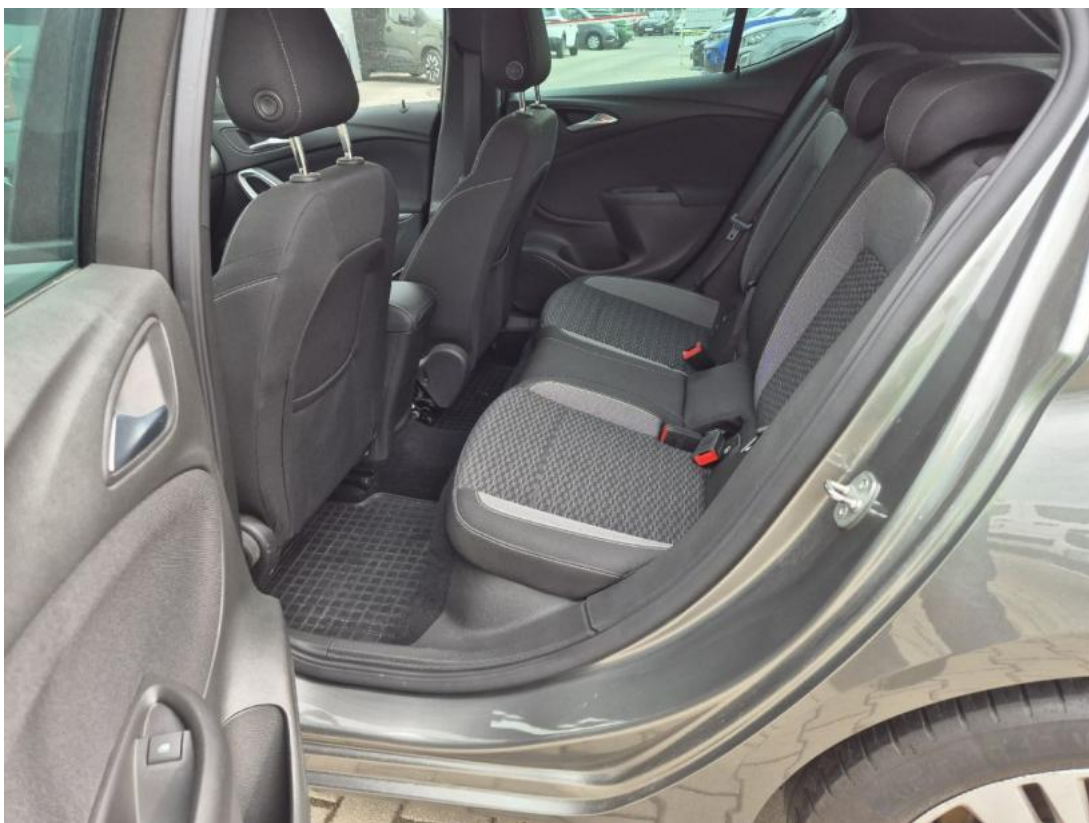

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Tarcza hamulcowa tylna lewa

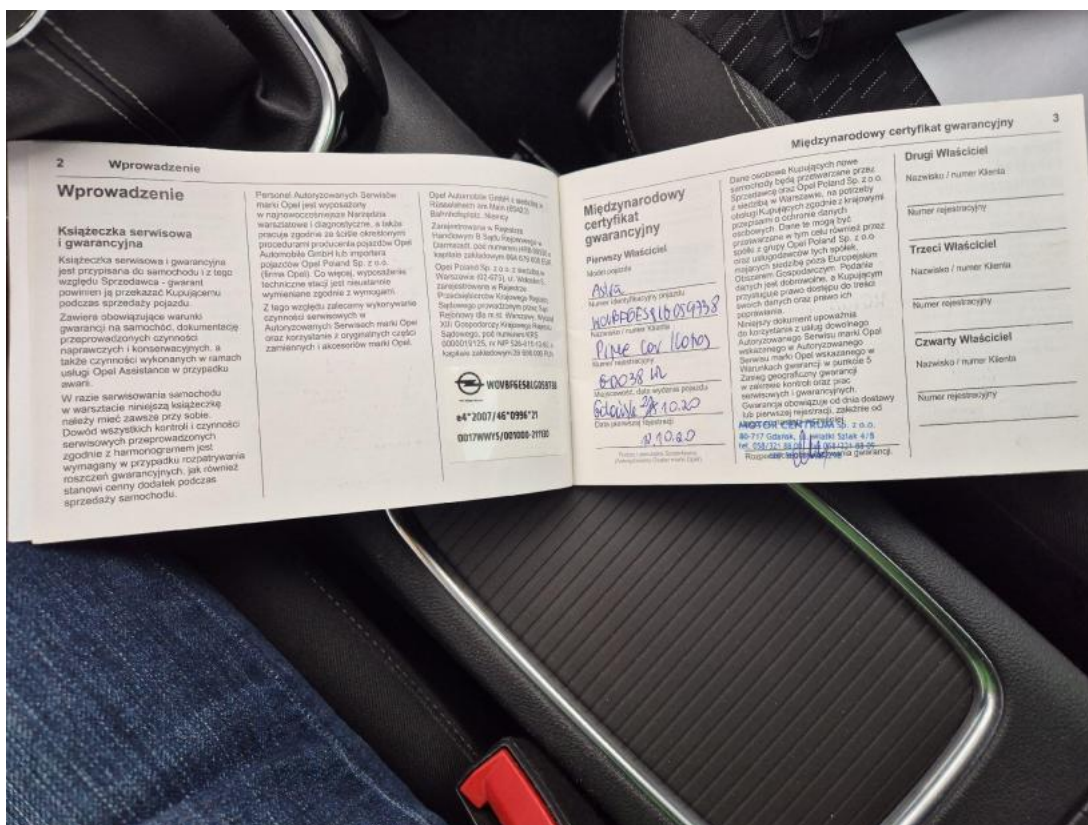

Fot. 12


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

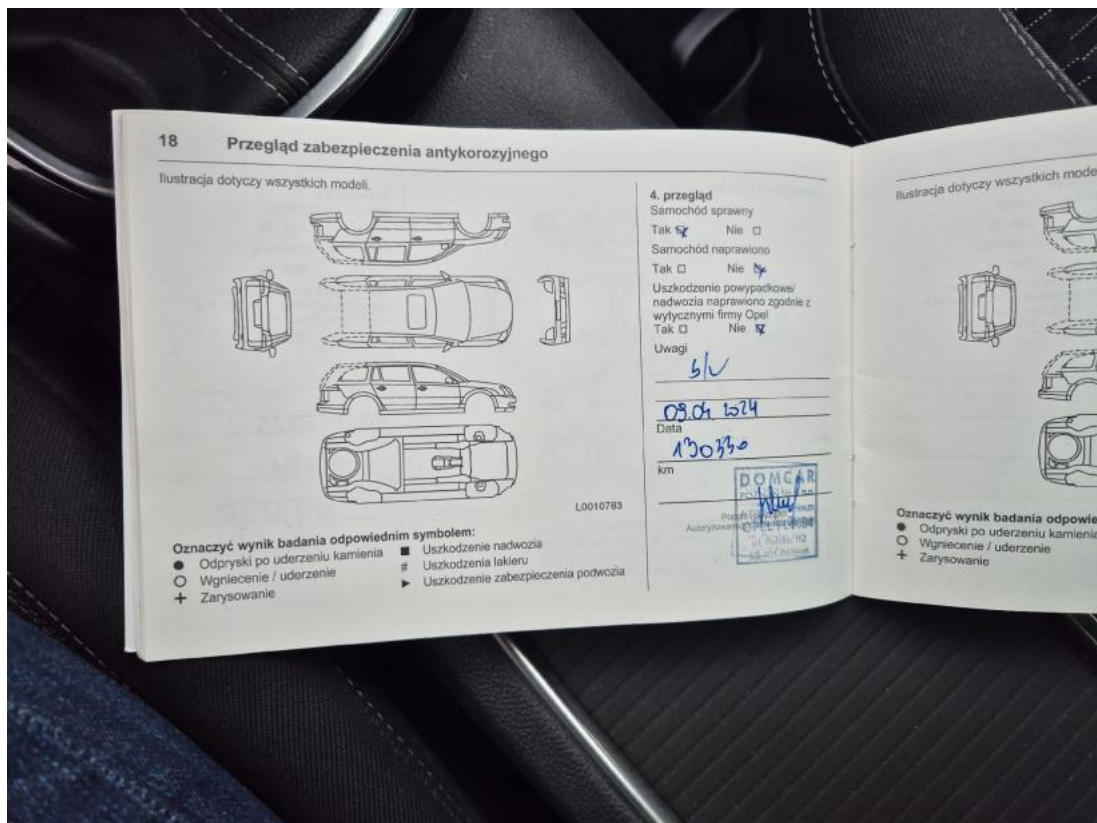

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd

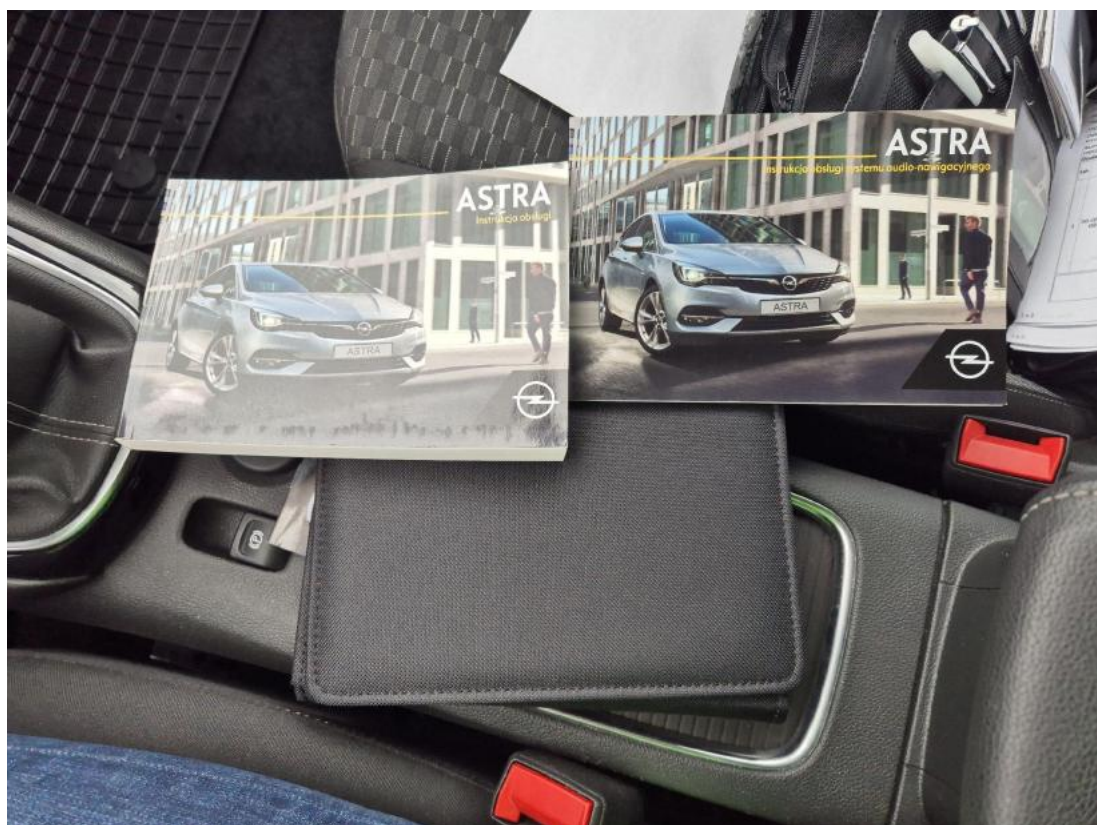

Fot. 34

Instrukcje

automarket

Grupa PKO Banku Polskiego

1 4 4 3 2 1 - C

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU LEASINGU -

załącznik do Umowy Leasingu Operacyjnego NR 144321 z dnia 02.04.2025 r.

zwany dalej pomiedzy:

Prime Car Management S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polarski 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr: 0000013670, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony 23 817 660,00 PLN, o numerze NIP: 9570753221, zwanej w dalszej części Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu „**Finamagisym**”

a

Sébastien Artizack

z siedzibą w: ul. Senkiewicza 6/5, 95-200 Pajęczno;

zwany w dalszej części Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu „**Kierstajemr**”.

Niniejszą ofertę przedmiot leasingu, będący przedmiotem powyższej Umowy Leasingu Operacyjnego:

Przedmiot leasingu	Opel Astra V 1.7 T G5-Line S&S Hatchback, Rzutnietak: 5	Ilość Lusterka	159655 km
Ważny VIN	WDNPJHLS4GGS9738	Wyposażenie dodatk.	-/-/-
Numer sil	P123096	Długość od 1 m (cały pojazd)	-/-/-
Siła indukcyjna (kW)	100 / 137P / 130 KM	Stwierdzenie błędów	Mniejsza
Kilowatogodziny (DME)	574 kg / 1790 kg	Rok produkcji / model	2020 / Fikozmistrzowy
Identyfikator	carnetHid osobowy	Wartość pozostałości netto	29 359,35 PLN
Wspasanie			
Kontrolowanie: marka, kolor, symbol, Działacze i symbole, Działacze i symbole, Podgrzewanie lusterka, Fregi, ak., Radio, Komputer pokładowy,			
Transporter, Tapicerka, Materiały			
Zabezpieczenie			
Inwestycje			
Okres ubezpieczenia			
Rok Mocy zwrotnej 1, Miejsce w obiekcie klasy 1			
Dokumenty i akcesoria			
Główne, Tytuł zastawczony, Typ kod zastawczony, Odpowiednia, Zestaw kluczy do demontażu kasy			

CIAM 4766882

Zdjęcie do protokołu




Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

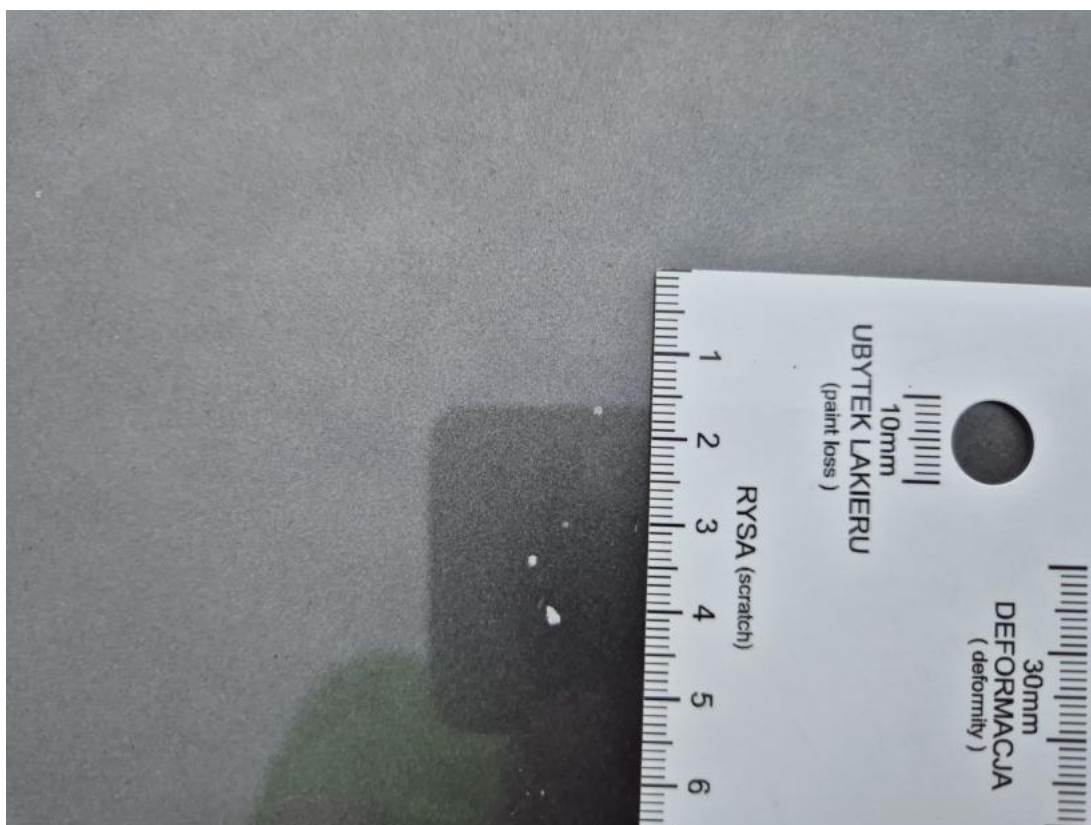

Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

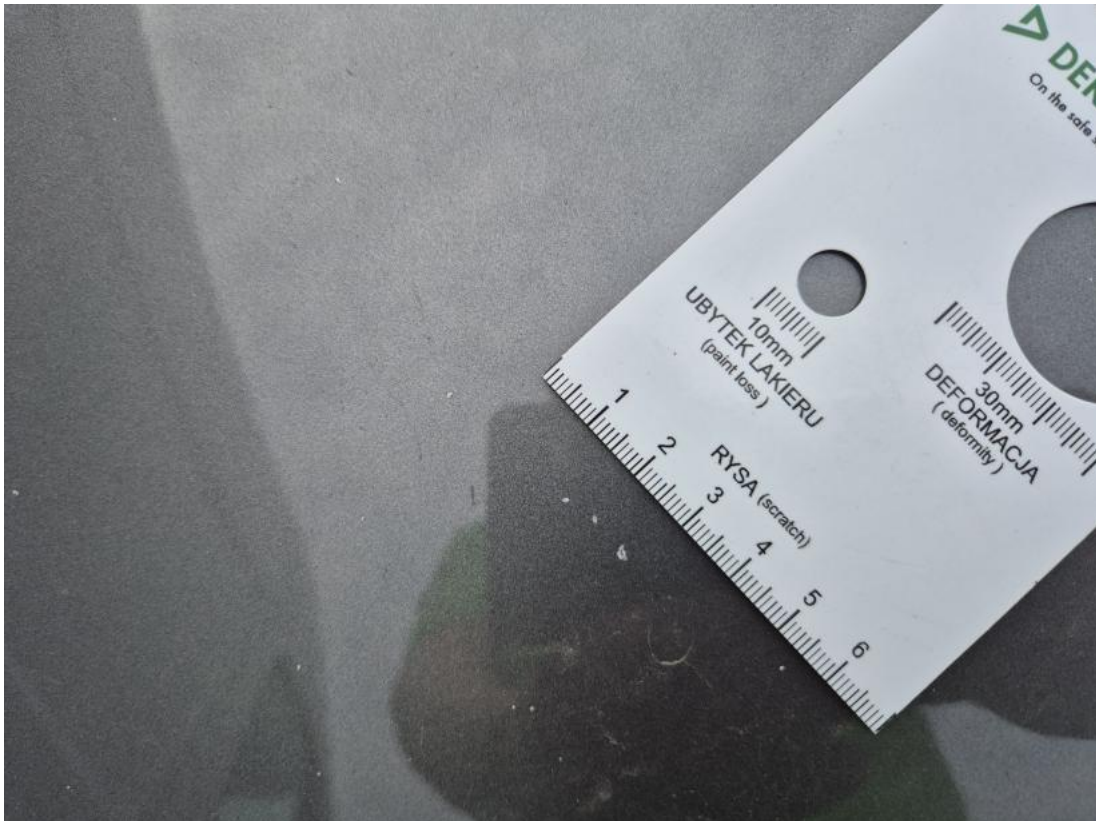

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

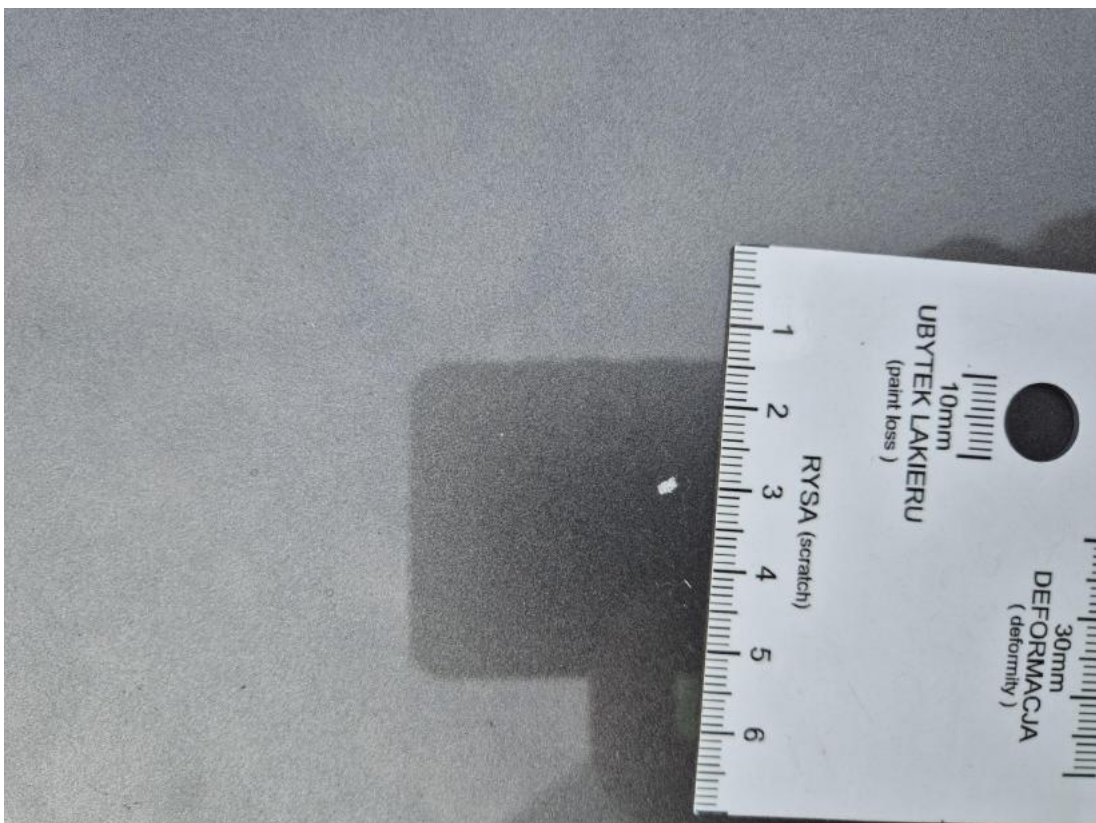

Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

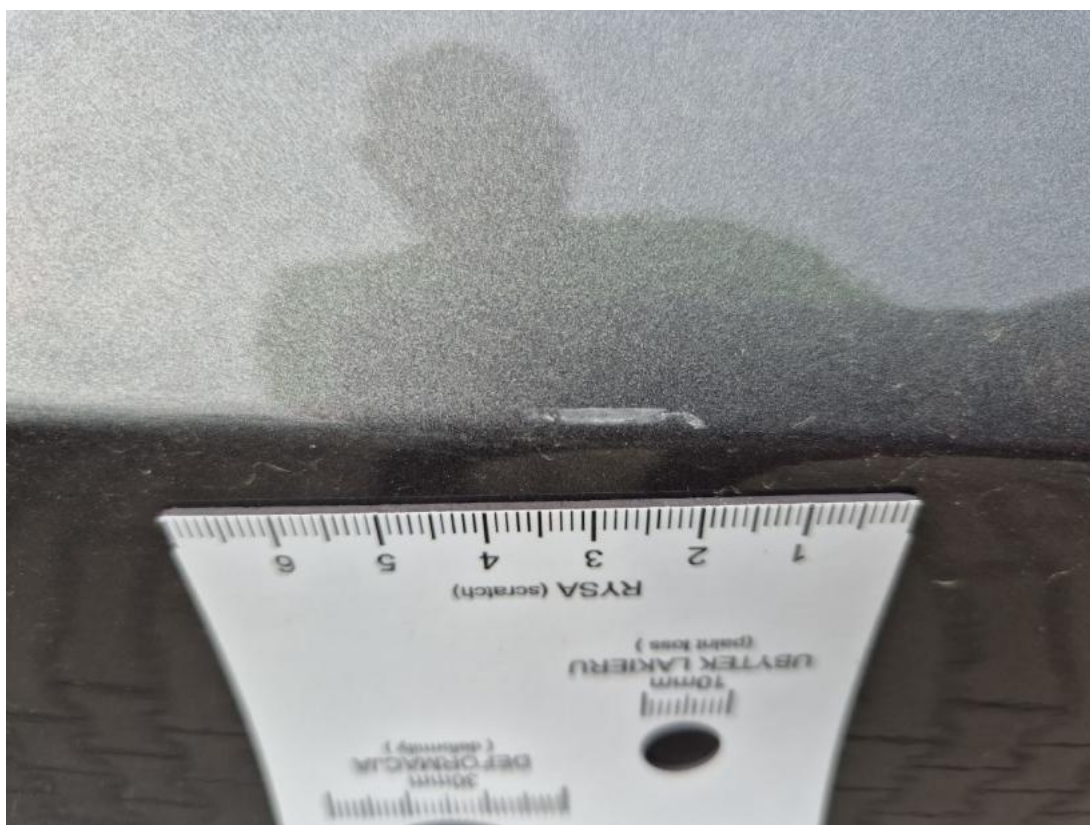

Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

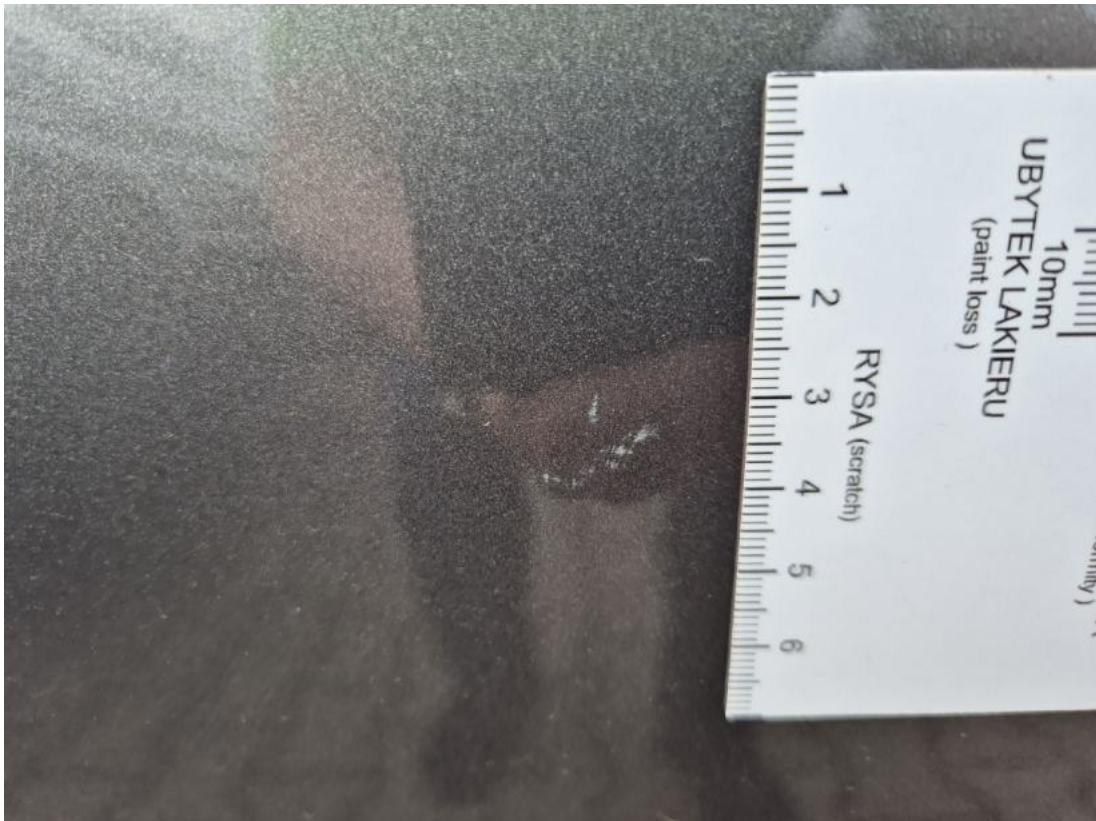

Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

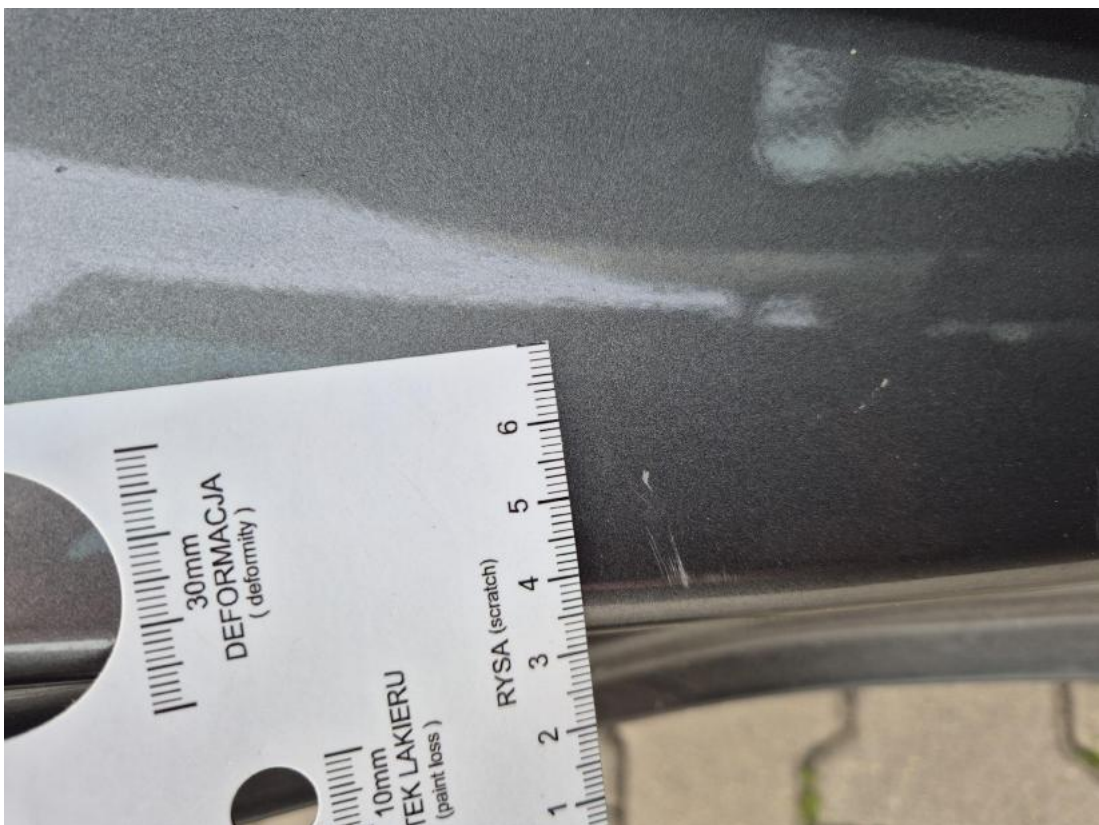

Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pióro wycieraczki szyby tyl - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Pióro wycieraczki szyby tyl - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1