

Nr zlecenia: 21/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz /zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA41FU000FN37540
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW2TH39
Model pojazdu:	320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20	Nr Info-Ekspert:	003-06234
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	42843 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/10/22		
Data ważności badania technicznego	2025/10/22		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2230 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent uwagi	37	Przycisk Start/Stop
3	Autoalarm	38	Reflektory LED
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	39	Schówek na rękawiczki
5	ConnectedDrive Services	40	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
6	Czujnik deszczu	41	System Active Guard Plus
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	42	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
8	Dywaniki welurowe	43	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
9	Emergency call	44	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
10	Funkcja Follow-Me-Home	45	System przeładunkowy
11	Głośniki 6 szt.	46	System stabilizacji toru jazdy DSC
12	Gniazdo 12V w przednim schowku	47	Szyby atermiczne
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	48	Światła tylne LED
14	Immobilizer	49	Światło powitalne
15	Kierownica wielofunkcyjna	50	Tapicerka tekstylna Hevelius
16	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	51	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 778"
17	Kolumna kierownicy regulowana	52	Technologia SCR
18	Kontroler iDrive	53	Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
19	Końcówki układu wydechowego podwójne	54	Teleservices
20	Kurtyny powietrzne boczne	55	Tempomat z funkcją hamowania
21	Lampy tylne LED	56	Trójkąt ostrzegawczy
22	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Uchwyty na kubki z przodu
24	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
25	Obramowania Shadow Line BMW Individual	60	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Wyświetlacz panoramiczny
27	Oslony przeciwsłoneczne	62	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oświetlenie powitalne	63	Zagłówki siedzeń tylnych składane
29	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Oświetlenie wewnętrzne	65	Zbiornik paliwa 59l
31	Pakiet schowków dodatkowych	66	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
32	Podłokietnik centralny przedni regulowany	67	Zestaw naprawczy opon
33	Podłokietnik siedzeń tylnych	68	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
34	Poduszka powietrzna kierowcy	69	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył		
2	Kierownica sportowa pokryta skórą Kierownica sportowa Kierownica pokryta skórą		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Pakiet Connected Professional Serwis Real Time Traffic Information Usługi Concierge Services Usługi Connected Drive Przygotowanie do Apple CarPlay Usługi zdalne System In-Car Experiences		
5	Pakiet dodatkowych funkcji lusterek		

- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent parkowania
 - 2 Asystent świateł drogowych
 - 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - 4 Kierownica podgrzewana
 - 5 Pakiet M Sport (dopłata)
 - Fotele przednie sportowe
 - Zawieszenie sportowe M
 - Pakiet aerodynamiczny typu "M"
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
 - Lakier niemetalizowany Biel alpejska
 - Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
 - Pedały i podnózek M
 - Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyimi rozmiarami opon
 - Przednie progi wejściowe M
 - Emblematy BMW M 50 Years
 - Listwy ozdobne aluminium Rhombicle
 - Logo M w zestawie wskaźników
 - Klucz pojazdu z identyfikacją M specyficzną
 - Napis "M" na panelu przednim po lewej i prawej stronie
 - Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
 - 6 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukl. kier. przy prędkości powyżej 70
 - 7 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/45 R18 96Y TURANZA	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/45 R18 96Y TURANZA	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/40 R18 99Y TURANZA	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/40 R18 99Y TURANZA	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ(+)
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE(+)
- KOREKTA ZA PRZEBIEG(+)
- KOREKTY RÓŻNE:
 - Stan utrzymania i dbałość o pojazd(-)

Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Okazano dodatkowy komplet kół

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

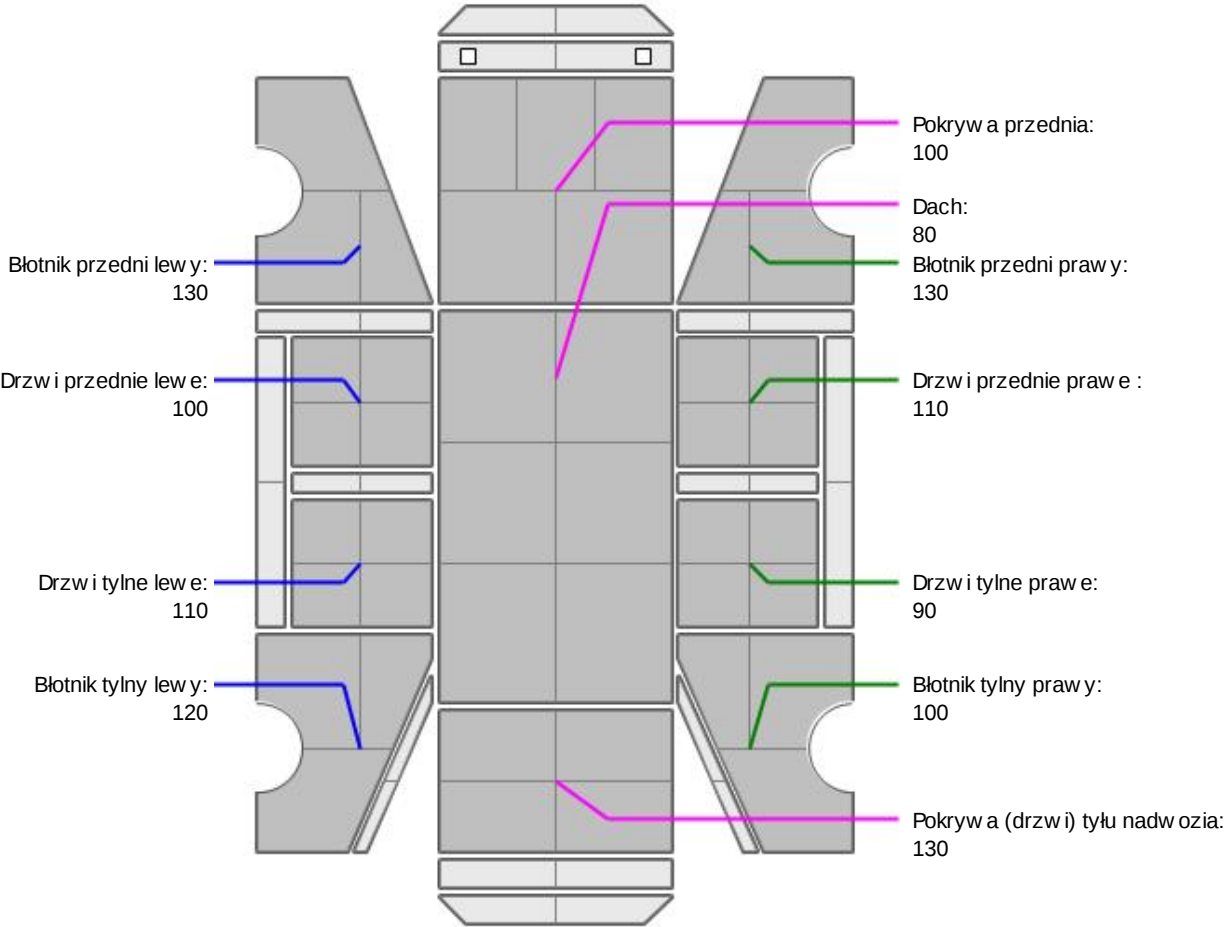

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	130	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Pojazd komunikuje błąd check engine |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego

zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

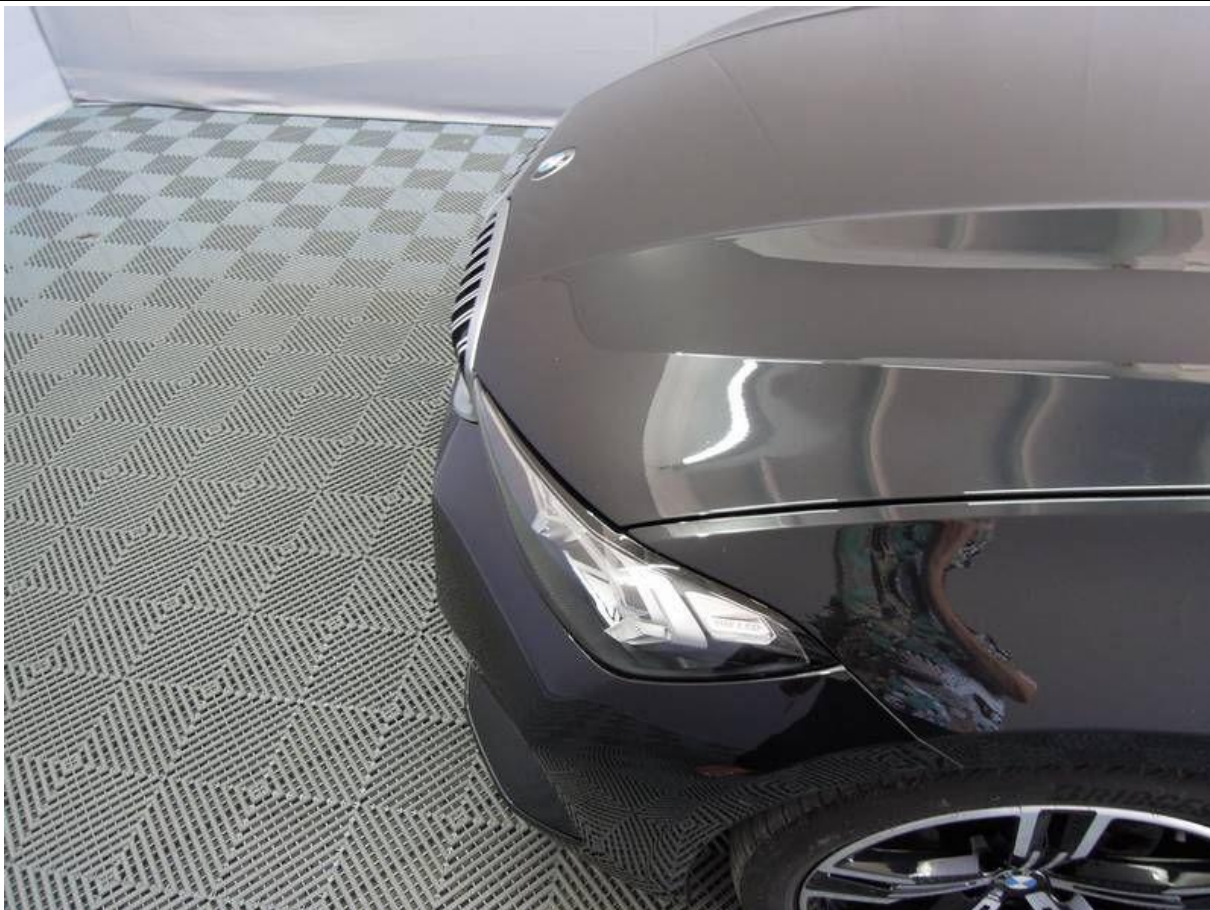

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

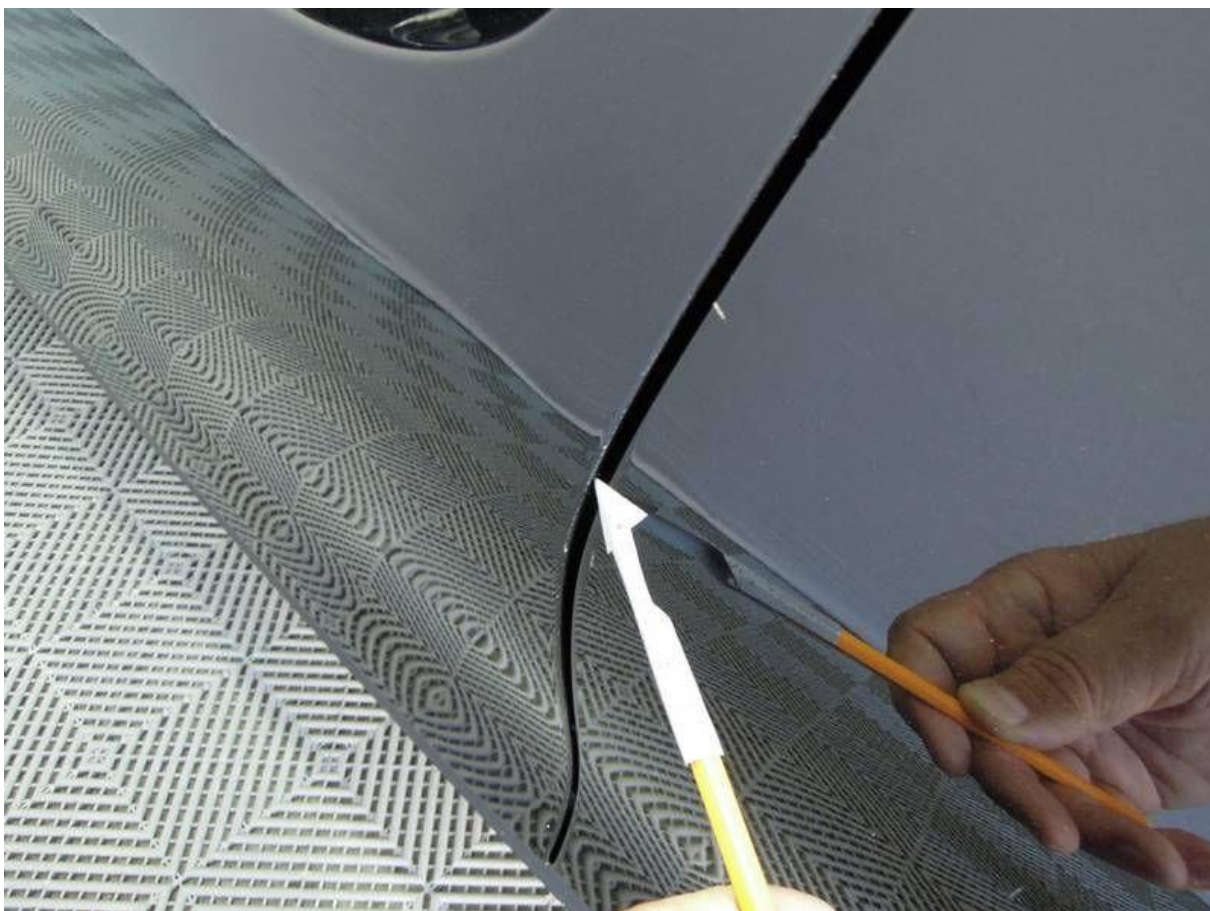

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48

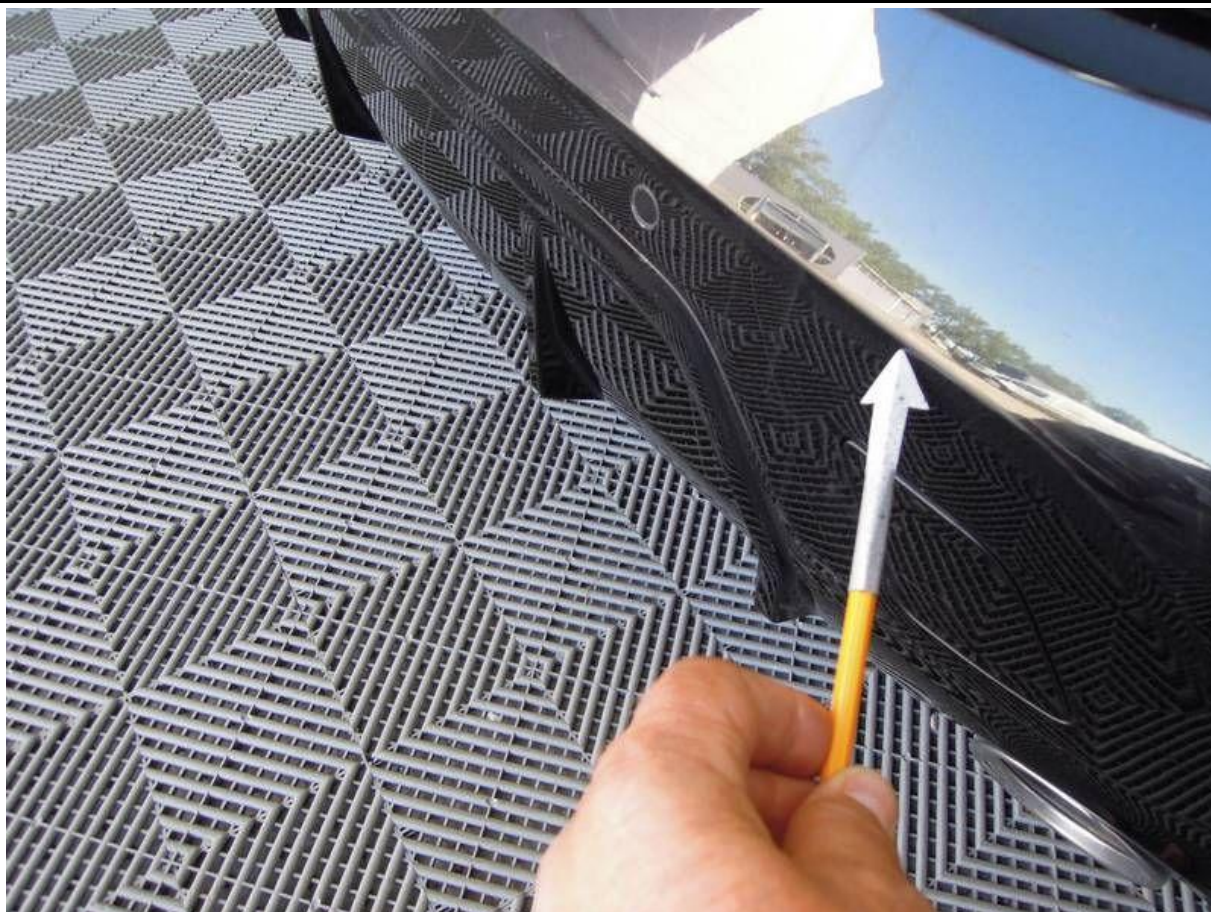

Fot. nr 49




Fot. nr 50

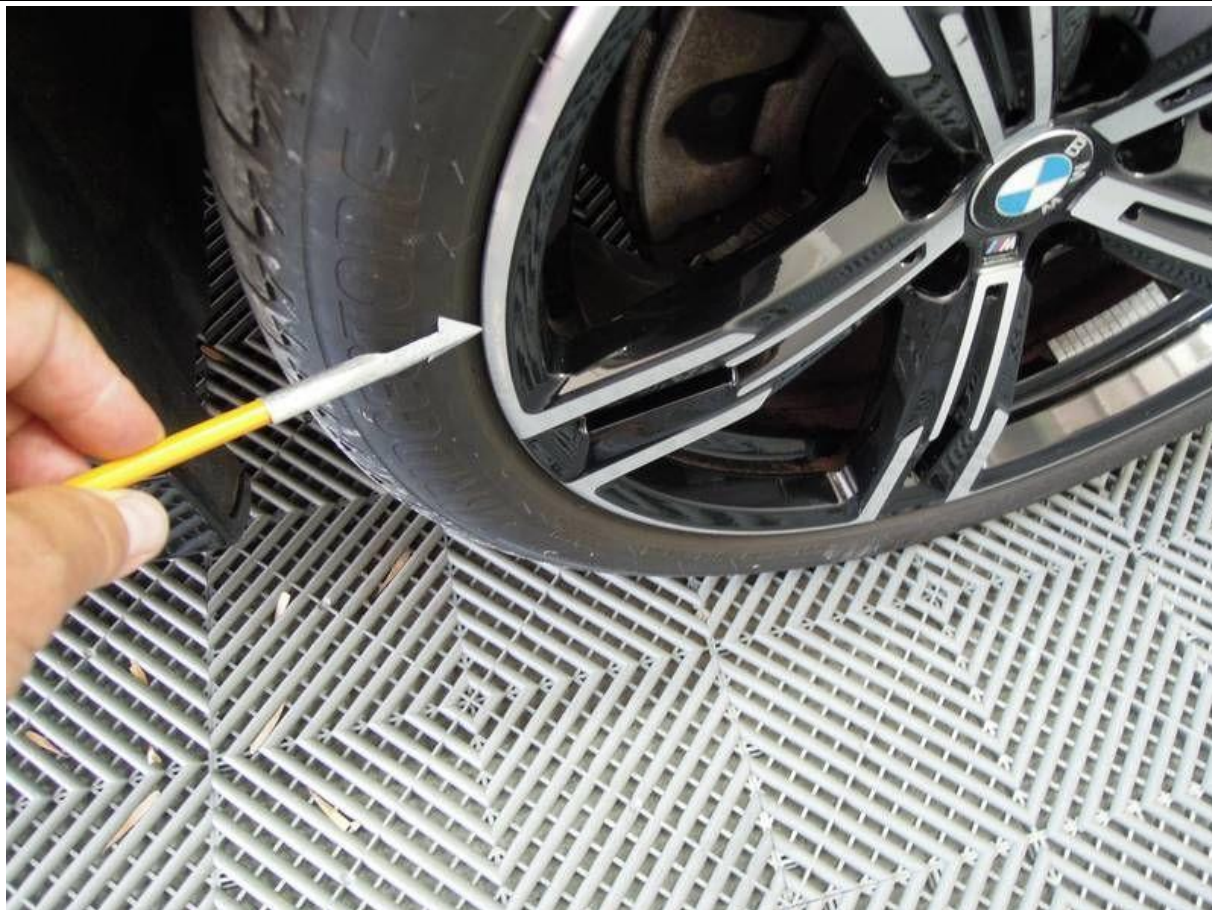

Fot. nr 51




Fot. nr 52

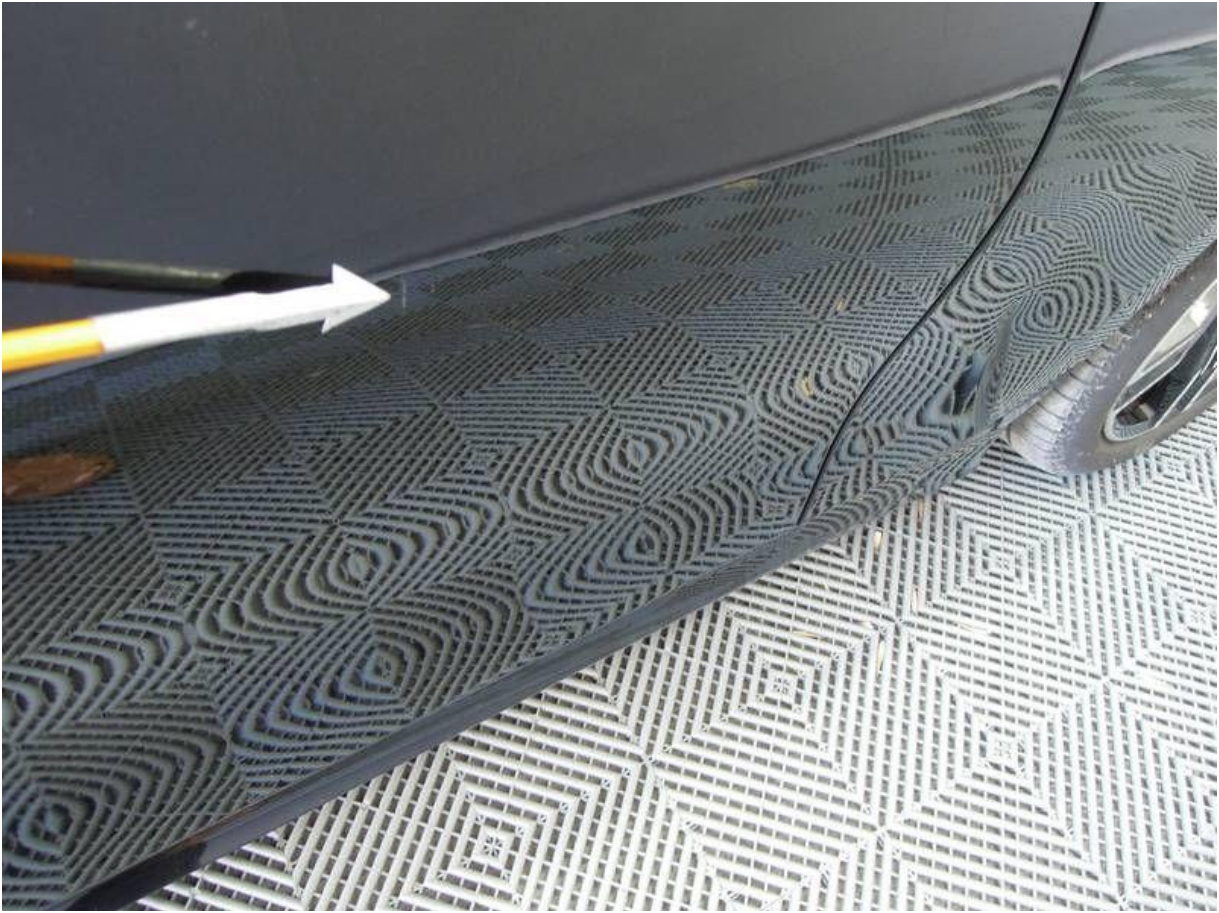

Fot. nr 53



Fot. nr 54

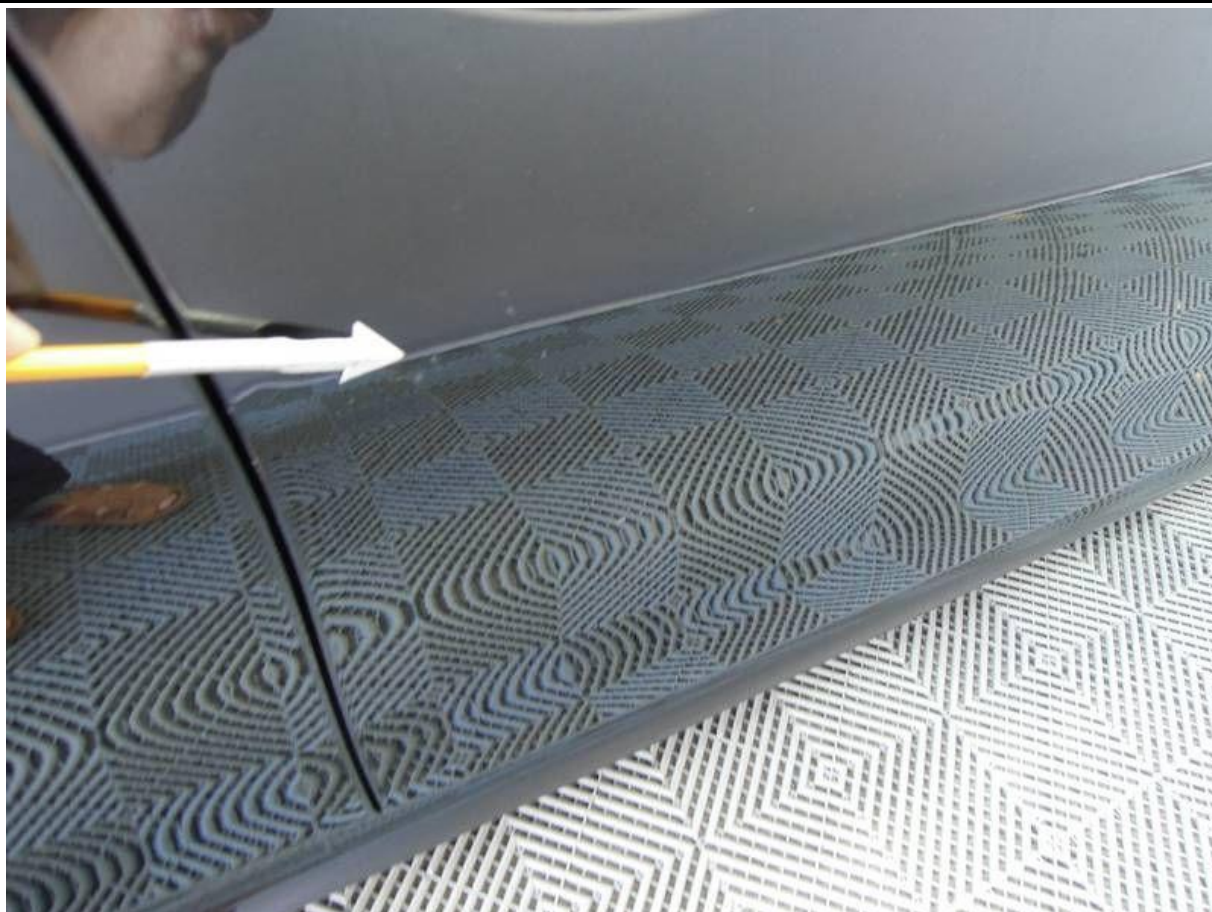

Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu