

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                           |                  |                                  |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 215506/6/25-11401                         | Data raportu     | 30-06-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Arthur Rusik<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 26-06-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/45128/25/06/23               | Miejsce oględzin | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | VR3ERHNPJKJ600176              |
| Marka, model                | PEUGEOT Rifter 18-24           |
| Typ, wersja                 | Rifter 1.2 PureTech Active S&S |
| Numer rejestracyjny         | GD569TG                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1199 ccm/81 kW           |
| Stan licznika               | 71 262 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 25-03-2019/2019                |
| Data nast. bad. techn.      | 26-06-2026                     |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                        |
| Lakier                      | biały/UNI                      |
| Skrzynia biegów             | manualna                       |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne manualnie, ESC, ESP + ASR + Hill Assist, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia i wzdłużną + zagłówek z regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją nachylenia oparcia, Gniazdo 12V, Klamki i lusterka boczne w kolorze czarnym, Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Półka podsufitowa, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio RD6 AF/FM, USB, Jack, Ekran C-, Bluetooth, Relingi dachowe, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego hamowania pojazdu - Active City Brake, System monitorowania ograniczeń prędkości, Szyby przednie elektryczne - sekwencyjne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Zamek centralny, Koło zapasowe, Czujniki parkowania - tył, Belka ostrzegawcza

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO  | 215/65 16 98H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 215/65 16 98H | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO  | 215/65 16 98H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 215/65 16 98H | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Blotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Blotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                            | Opis uszkodzeń                        | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Zestaw listw ochronnych bocznych zd.prz. | zarysowanie                           | WY        | 0.2           |
| 2    | Listwa ochronna rantu blotnika R         | zarysowanie                           | WY        | 0.1           |
| 3    | Wytlumienie góra(od strony sil.)         | rozerwanie                            | WY        | 0.3           |
| 4    | Oslona lusterka zewnętrznego L           | zarysowanie                           | WY        | 0.2           |
| 5    | Nakładka dolna drzwi tylnych R           | zarysowanie                           | WY        | 0.2           |
| 6    | Zderzak, środek                          | zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie | WY        | 0.9           |
| 7    | Zderzak, róg R                           | zarysowanie                           | WY        |               |
| 8    | Listwy ochr. zdrz. tyl. boczne zestaw    | zarysowanie                           | WY        |               |

|    |                                  |                                        |    |     |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|----|-----|
| 9  | Listwa ochronna ściany bocznej R | zarysowanie                            | WY |     |
| 10 | Dywaniki podłogi przód           | rozerwanie                             | WY | 1.3 |
| 11 | Błotnik przedni R                | wgniecenie/odkształcenie               | NA | 0.8 |
| 12 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L  | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 1   |
| 13 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R  | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.7 |
| 14 | Drzwi części ład.przesuwne L     | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.7 |
| 15 | Drzwi części ład.przesuwne R     | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.7 |
| 16 | Próg L                           | rysa/odprysk                           | NA | 0.5 |
| 17 | Błotnik tylny L                  | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.8 |
| 18 | Pokrywa tylna                    | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 3   |
| 19 | Podsufitka                       | zabrudzenie                            | NA | 1   |
| 20 | Rama dachu L                     | wgniecenie/odkształcenie               | NA | 0.7 |
| 21 | Zderzak przedni                  | zarysowanie                            |    |     |
| 22 | Lampa tylna kompletna R          | zarysowanie                            |    |     |
| 23 | Komplet nakładek pokrywy tylnej  | zarysowanie                            |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

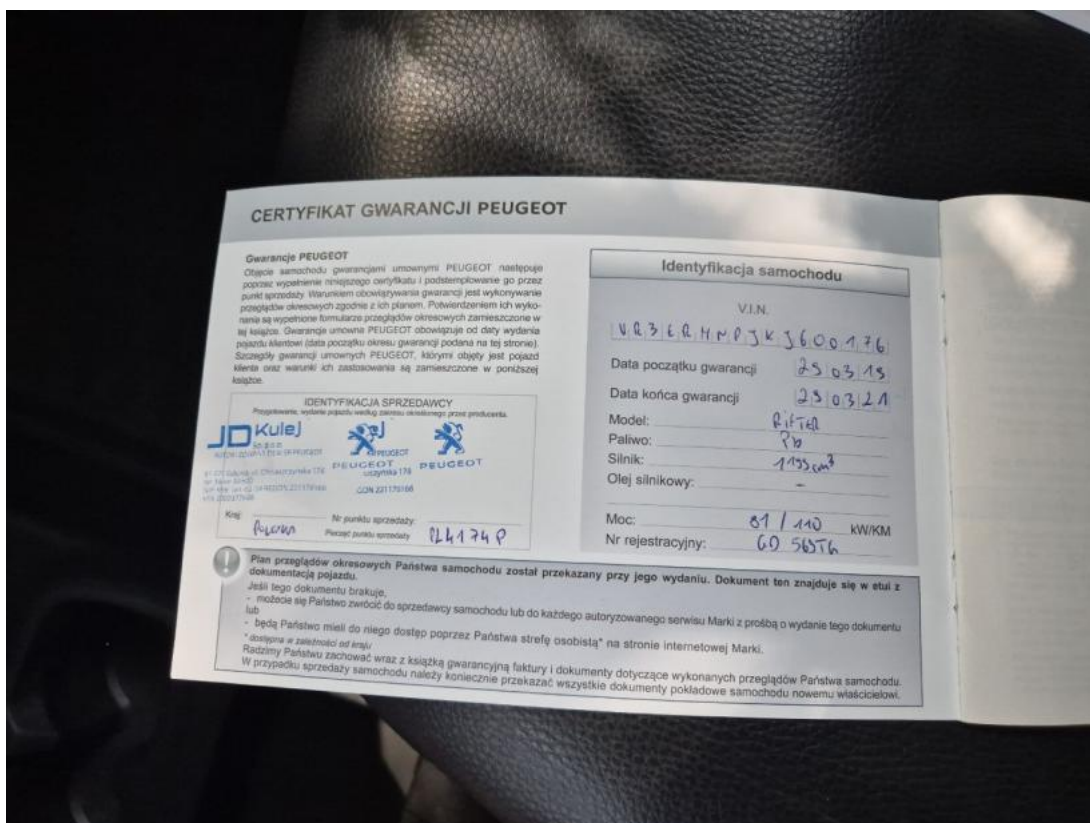

**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 38**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 52**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 54**

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 58**

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 64**

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Podsufitka - Inne 1



**Fot. 70**

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 72**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2