

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06390/7/25-15201	Data raportu	16-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	11-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49621/25/07/08	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAB7NE5E0225484
Marka, model	SKODA Octavia III 13-17
Typ, wersja	Octavia 1.2 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WD2049F
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/77 kW
Stan licznika	225 500 km
Data 1. rej./rok prod.	05-06-2014/2014
Data nast. bad. techn.	08-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, EI. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 4 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Lakier uni, Lampki do czytania - przód/tył, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MDI (Mobile Device Interface) - gniazdo umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby barwione, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tylny podłokietnik ze schowkiem, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Wycieraczka Aero szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, WH2	205/55 R16 91H	4,5 mm
	lewe	FALKEN, WH2	205/55 R16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	ZEETEX, WH1000	205/55 R16 91H	4,5 mm
	lewe	ZEETEX, WH1000	205/55 R16 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Drzwi tylne lewe	do 150
6	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek środkowy lewy	150 - 200
3	Próg prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Dach	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Próg lewy	150 - 1000

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000
2	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia	zarysowanie	WY	2.4
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Primer (szyba czołowa)		WY	
4	Aplikator szyby czołowej		WY	
5	Aktywator szyby czołowej		WY	
6	Gałka	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
7	Nakładka pokrywy tylnej góra	inne	WY	0.2
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, ślady korozji, wgniecenie, wgniecenie	NA	1
9	Światnik tylny R	zarysowanie	NA	
10	Wykładzina bagażnika	zabrudzenie	NA	
11	Słupki przed.(A) część zewn. L	zarysowanie		
12	Słupki przed.(A) część zewn. R	zarysowanie		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
14	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
17	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	odpryski lakieru		
18	Światnik tylny L	zarysowanie		
19	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
20	Półka konsoli środkowej dół	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

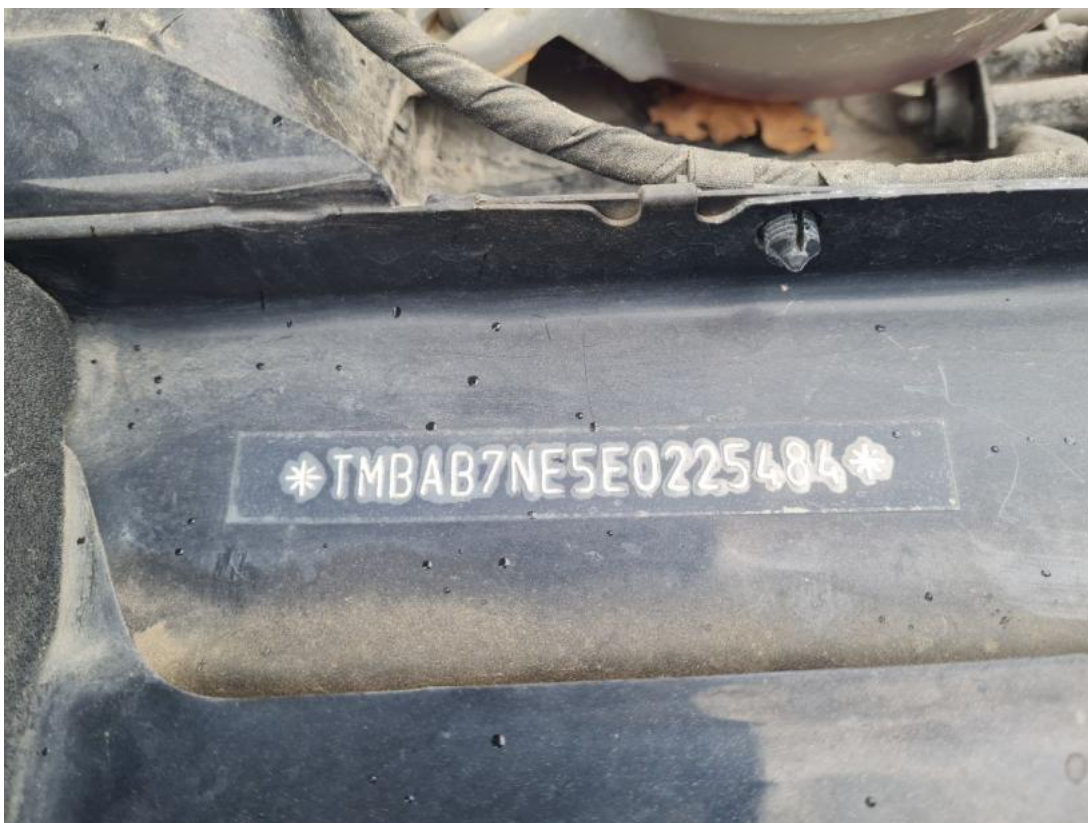

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

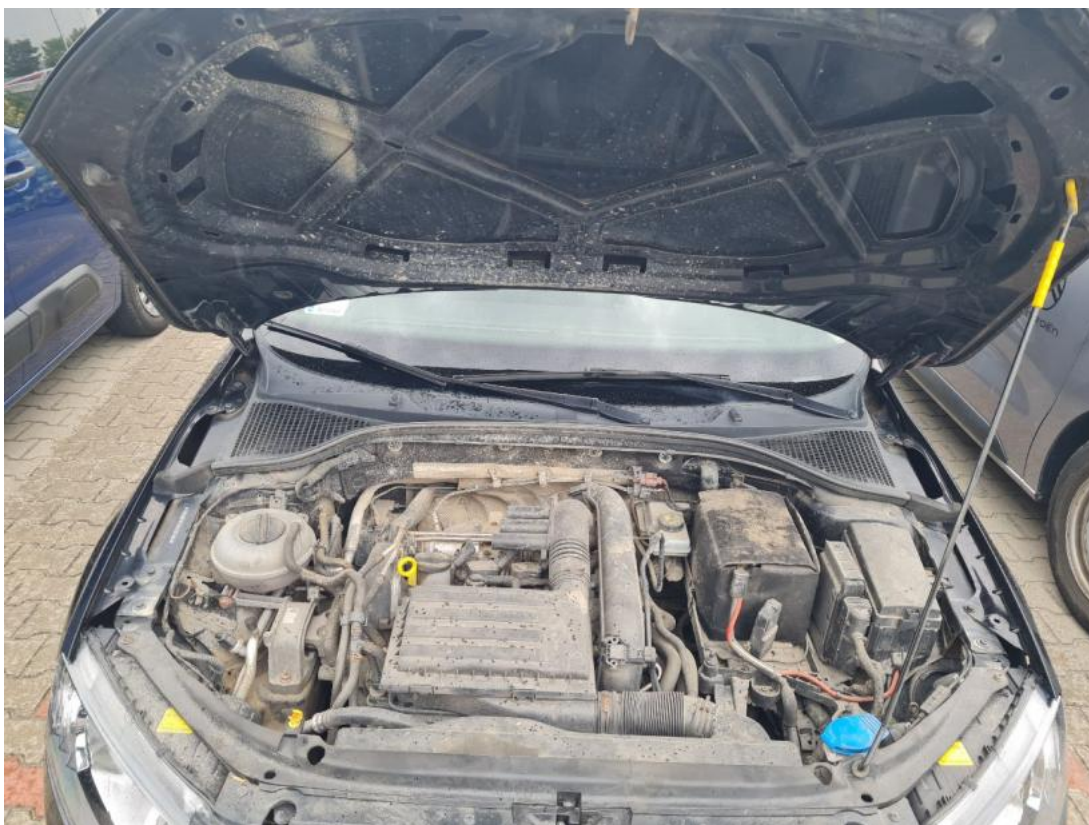

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

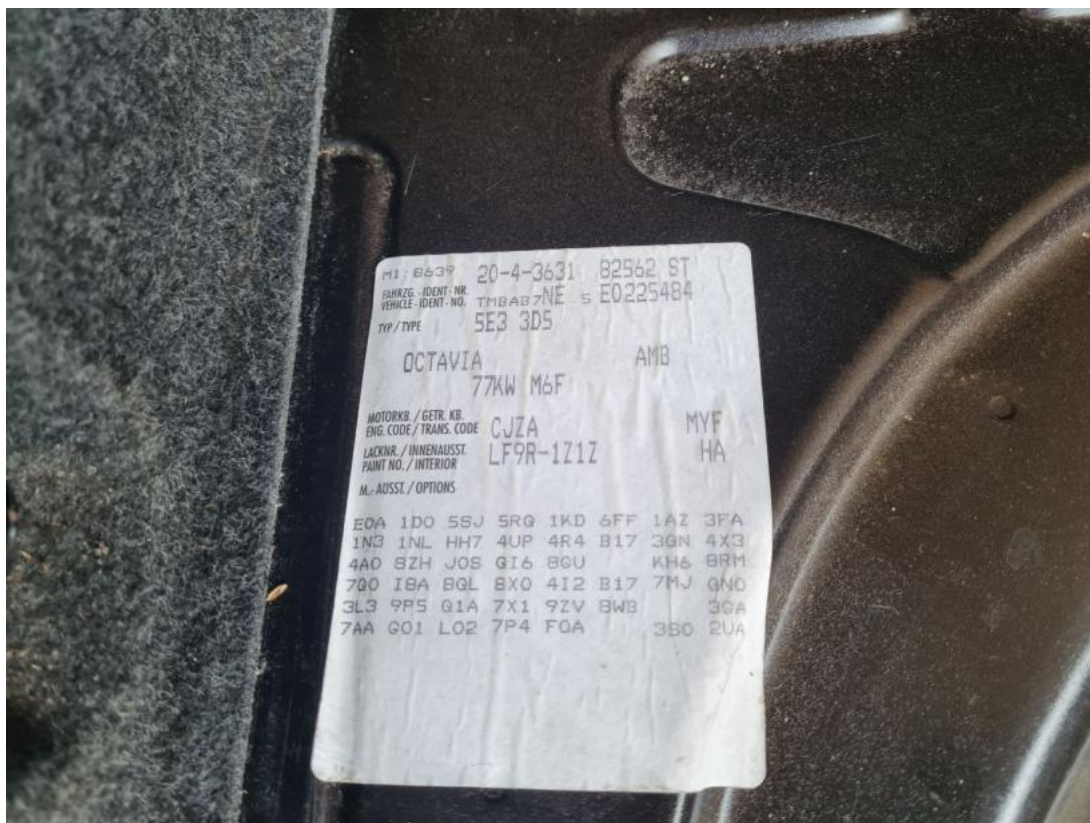

Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Rama dachu L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Rama dachu L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Rama dachu P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Słupek przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

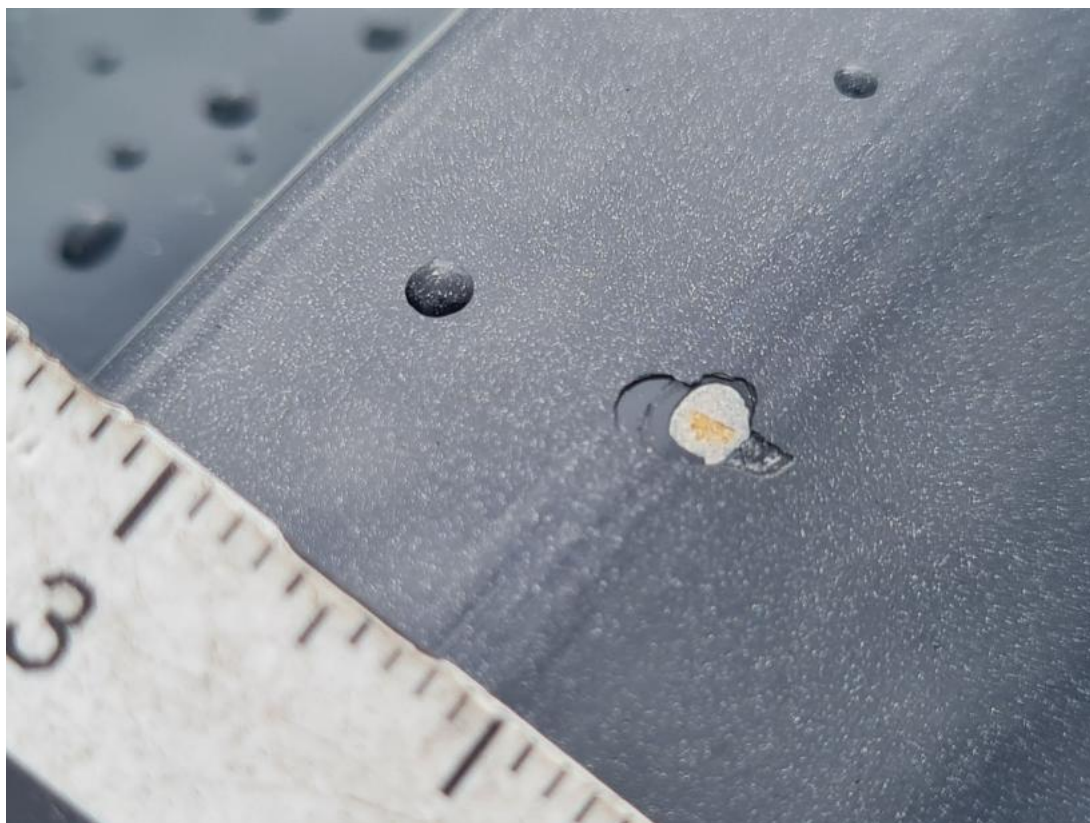

Fot. 73

Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 74

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Mieszek dźwigni zmiany biegów - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1