



» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001990713
Besichtigt am:	25.06.2025 09:24
Berichts-Nr:	8572541
FIN:	TMBJW8NX9PY146349

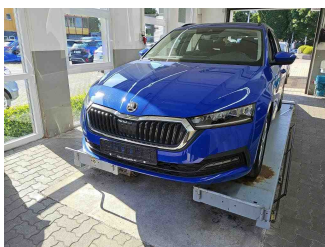

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

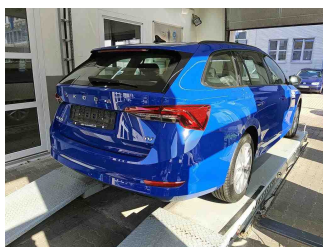

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

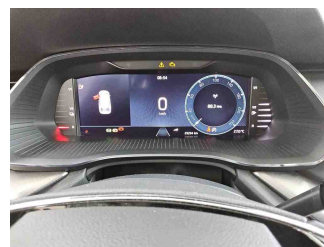

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	26.06.2023
Laufleistung:	29.294 km
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Doppelton-Signalhorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Türen	-
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einparkhilfe
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Einstiegleisten in den Türausschnitten
6-Gang-Automatikgetriebe	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Heckklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erhöht. der Serienkraftstoffstoffzufuhr (9L)
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefahrerairbag
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen, Alu	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
	Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Nebelscheinwerfer

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sitzheizung

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannenset

Radio Bolero + Web Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
11	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Auffüllen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX9PY146349

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

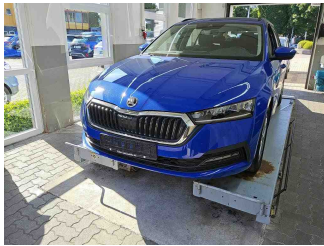

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

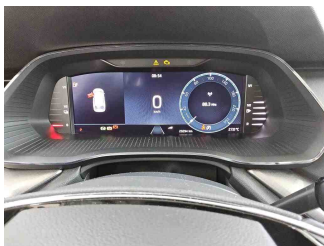


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

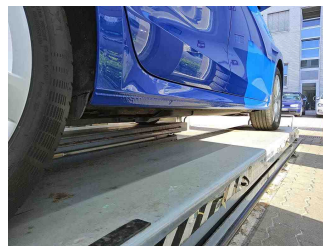


Seitenansicht - Schweller rechts

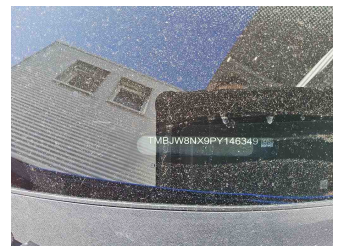


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

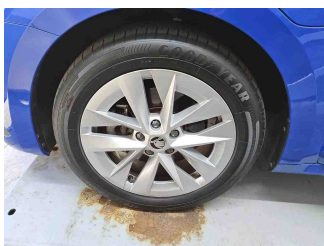


Räder - Rad montiert vorne
links

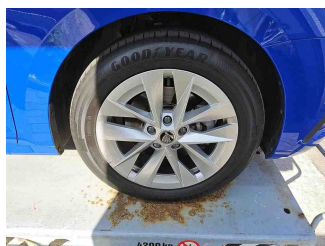

Räder - Rad montiert vorne
rechts

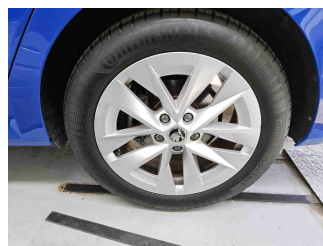


Räder - Rad montiert hinten
links

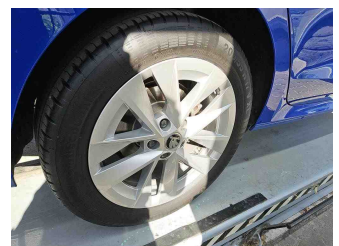

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

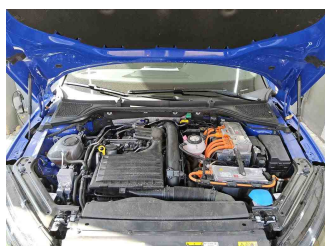

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8572541
vom: 25.06.2025

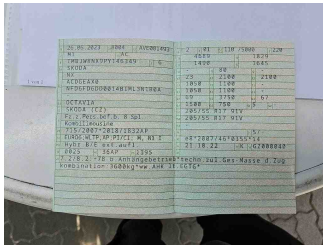


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

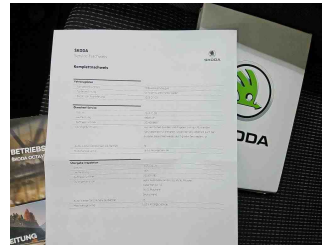


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

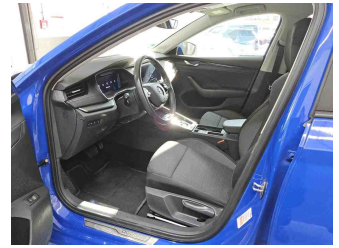


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

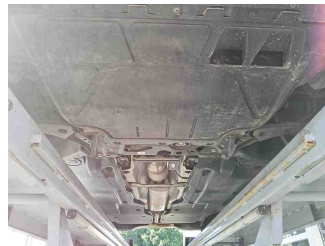

Unterbodenscan



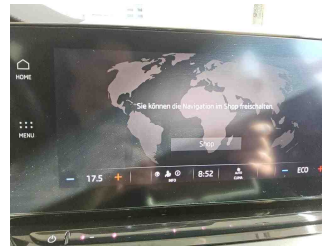


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

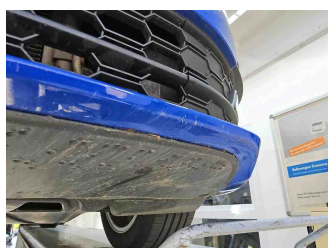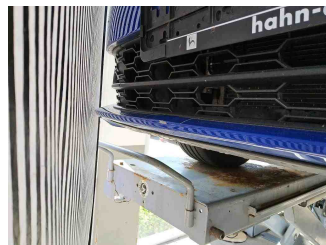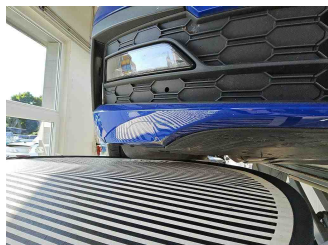


2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

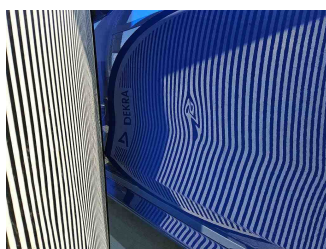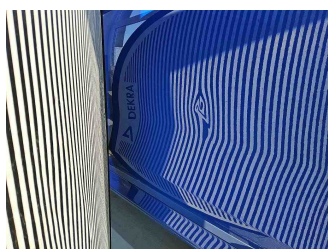


3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

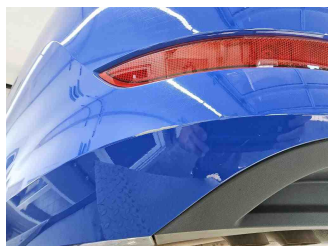


5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

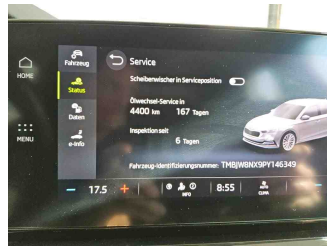


6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

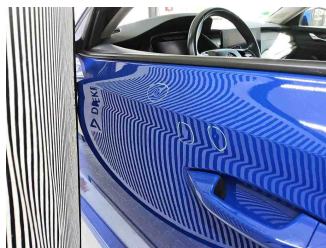



8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

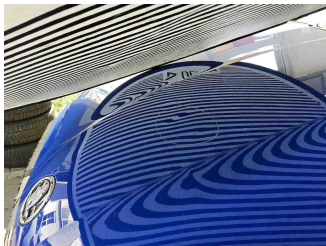



9 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

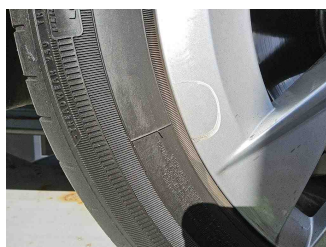
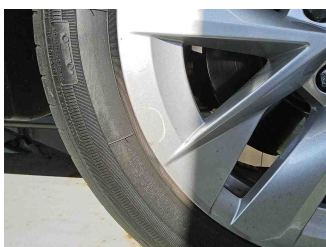


11 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Auffüllen

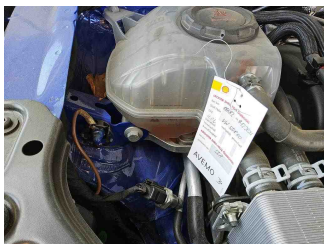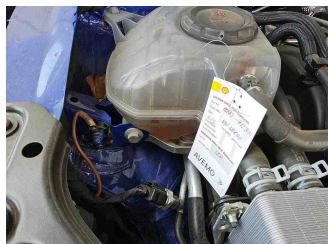

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

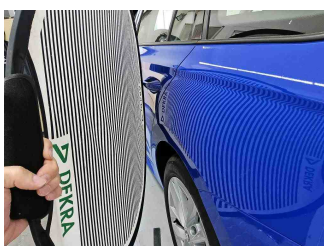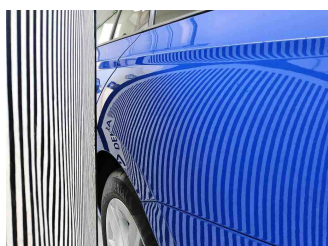

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

