


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001970573
Besichtigt am: 03.06.2025 09:37
Berichts-Nr: 8451150
FIN: TMBJW7NX3NY095146



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

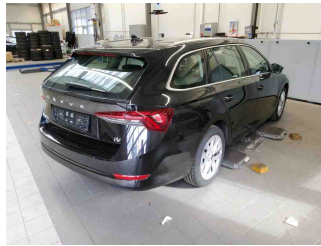

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

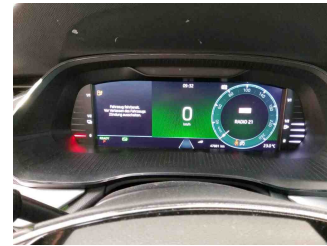

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	25.05.2022
Laufleistung:	47.881 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dämpfung vorn
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DC/DC Wandler 3,0 KW
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekästen im Kofferraum	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrerkniefahrerairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrompaket	Halbleiter
Climatronic mit Stauuftregelung, FCKW-frei	Head-Up Display
DAB - Digitaler Radioempfang	Heckscheibenwischer "AERO"
Dachreling	Heckspoiler
Dämpfung hinten,Basis 1	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Infotainment Columbus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Fußmatten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kältemittel R1234yf	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Halter
Keine Aktionsausführung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersicherung, manuell	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Ladeboden
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Skisack
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luxusausstattung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannens-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web Radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R17 91V
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssellooses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
 Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	7,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Sitzbezug vorne links	Loch	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Schwellerverkleidung rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
7	Türrahmen vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
8	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
10	Türrahmen vorne links	Delle(n)	Spotrepair
11	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
12	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
15	Bodenteppich	Loch	Smart Repair
16	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
17	Fußmatten	Loch	Ersetzen
18	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
19	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
20	Tür hinten links	Kratzer	Polieren
21	Kotflügel vorne links	Kratzer	Polieren
22	Heckklappe	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	299,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	328,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX3NY095146

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

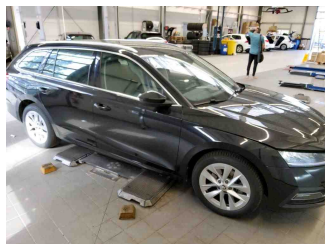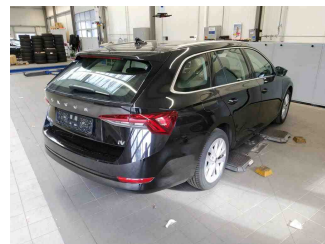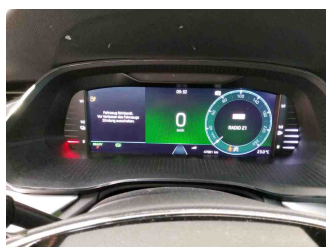Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug

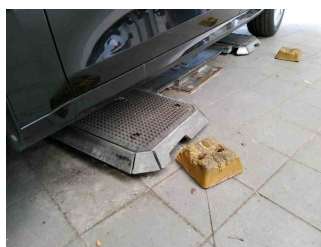


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

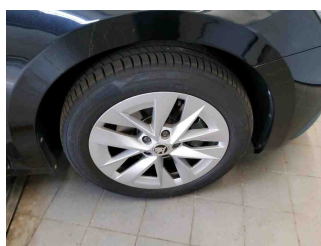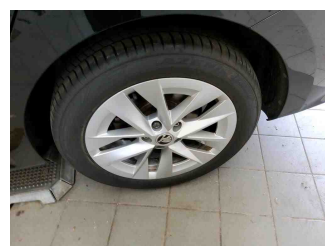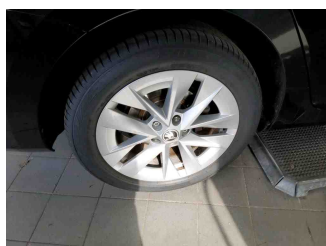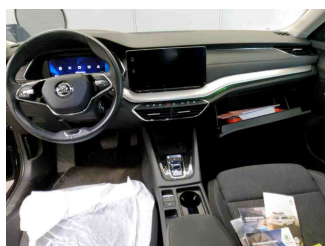Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole

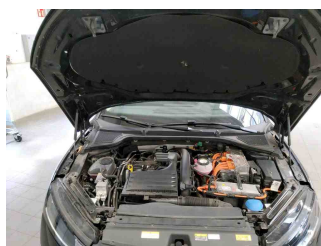


Fahrzeug - Motorraum offen

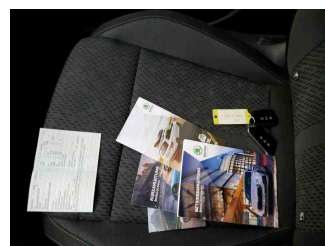Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

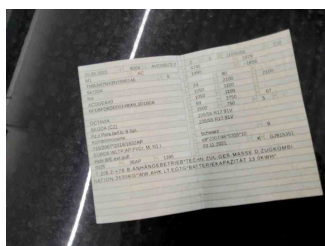

Fahrzeug - abgegebene ZB1

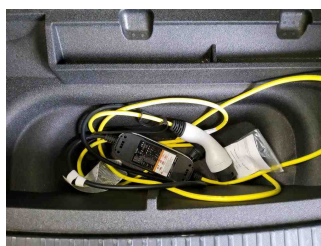

Equipment - Ladeequipment

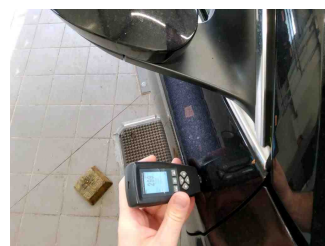


Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

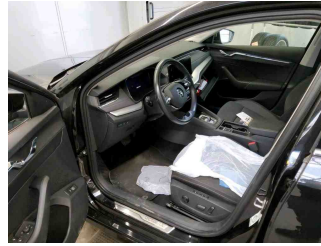

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

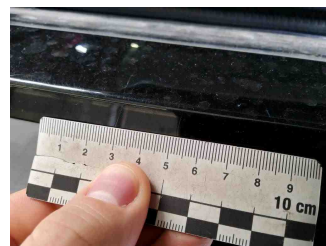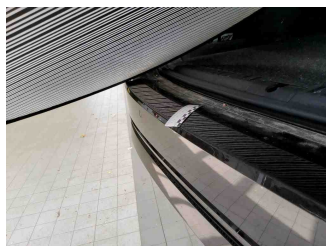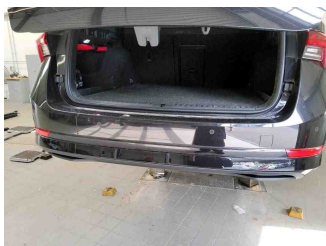

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

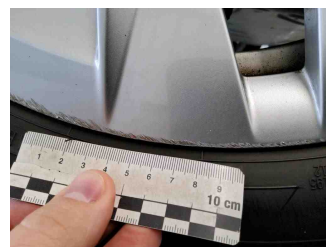
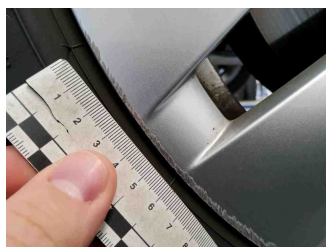
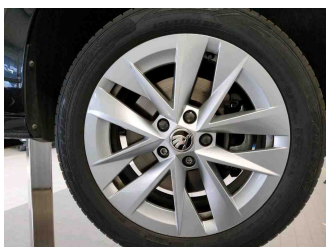


4 - Sitzbezug vorne links - Loch - Ersetzen


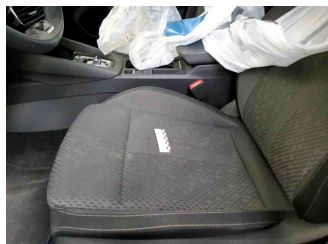


5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen




6 - Schwellerverkleidung rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

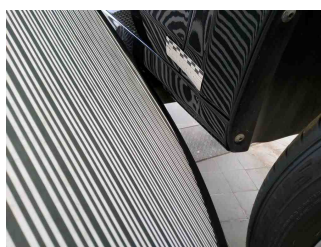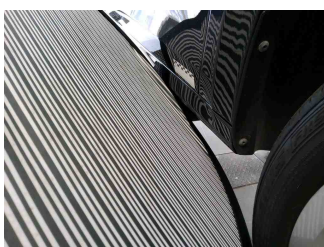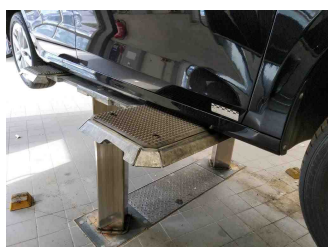


7 - Türrahmen vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

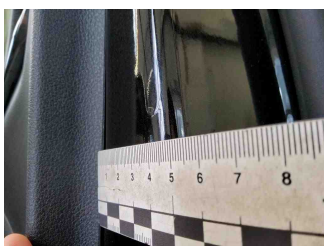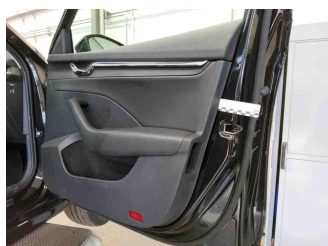

8 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

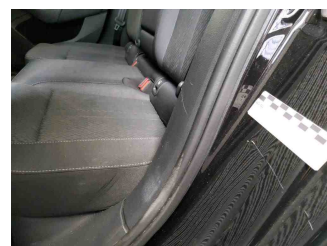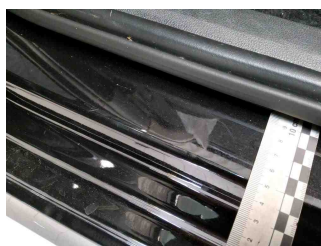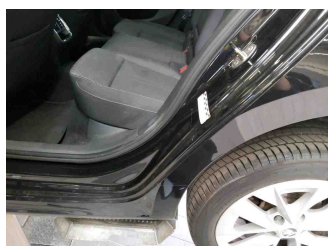


9 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

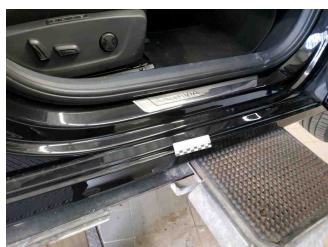

10 - Türrahmen vorne links - Delle(n) - Spotrepair



11 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

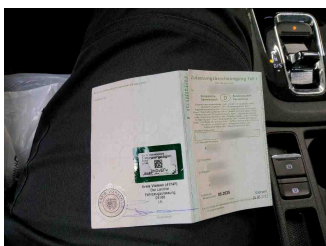


12 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





13 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair


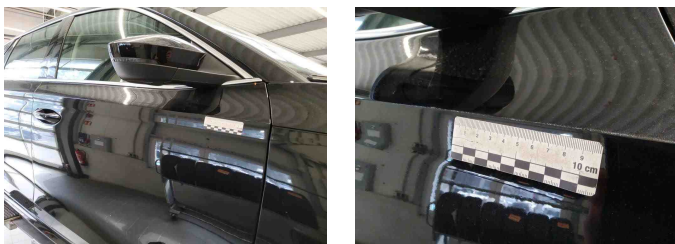


15 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair


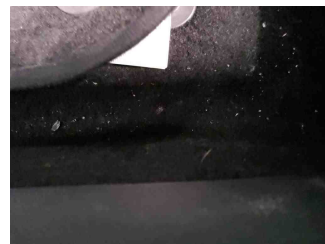
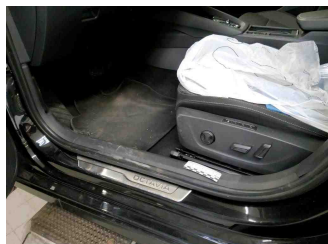


16 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

17 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

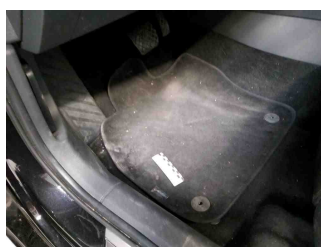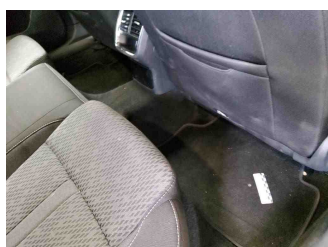


18 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen

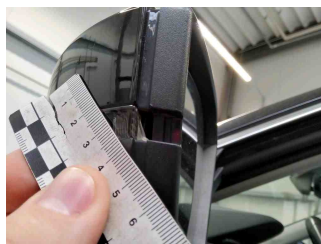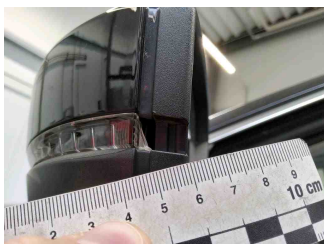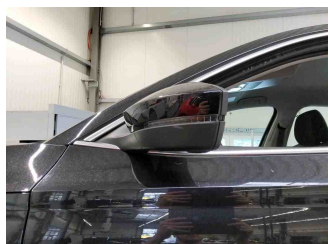

19 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen




20 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren

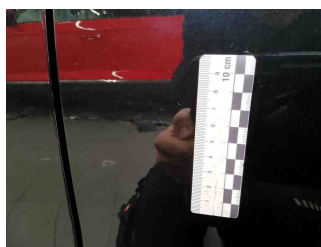

21 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Polieren



22 - Heckklappe - Kratzer - Polieren

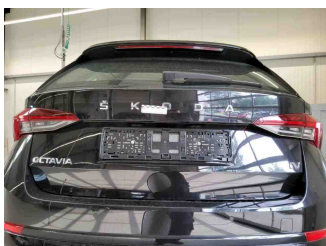

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

