

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001571586  
**Besichtigt am:** 21.06.2024 11:33  
**Berichts-Nr:** 6757983  
**FIN:** WVGZZZ5NZLW325943



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BZI
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	05.12.2019
<b>Laufleistung:</b>	71.257 km
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.486 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.654 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.140 kg
<b>Radstand:</b>	2.677 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff und Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	11.2024
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	05.06.2023
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	52.774 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	11.600 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Volkswagen Media Control"	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	ECO-Funktion
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasnorm EU6 DG	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
AirStop®-Reifen 235/55 R 18	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
Allradantrieb 4MOTION	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Bergabfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumleuchte
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling silber eloxiert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	



# Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 6757983  
 vom: 21.06.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Ladedose
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Sprachsteuerung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Trennwand
Kühlergrill	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Kurzheck	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Radio "Composition Media"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Reifendruck-Kontrollsystem
Navigationssystem "Discover Media"	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot
Nebelschlussleuchte	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen hinten
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne 2. Batterie	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Aufkleber und Embleme	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sport-Ausstattung
Ohne Heckspoiler	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Individualeinbau	Stabilisator hinten
	Stabilisator vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste, -unterteile  
schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Top-Paket

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop@-  
Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop@-  
Winterreifen 215/65 R 17 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Schalthebel	Verschlissen	Smart Repair
8	Stoßfänger vorne	Kratzer	Polieren
9	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Mittelkonsole	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.700,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 2.700,00

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZLW325943

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(21.06.2024 11:33) Fahrzeug regennass und verschmutzt, Besichtigung eingeschränkt. Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich. Kennzeichen und ZB1 nicht mitgeführt, Autohaus führt Abmeldung und Versand durch.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6757983  
vom: 21.06.2024



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

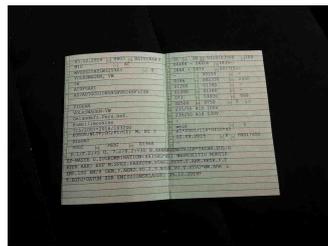


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

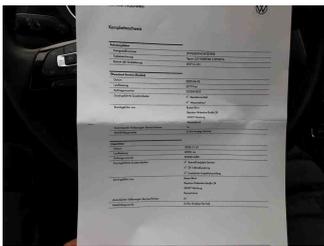

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Grundlack beschädigt



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

+Delle



4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Schalthebel - Verschlissen - Smart Repair




8 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Polieren

Kommentar	oberflächlich
-----------	---------------



9 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

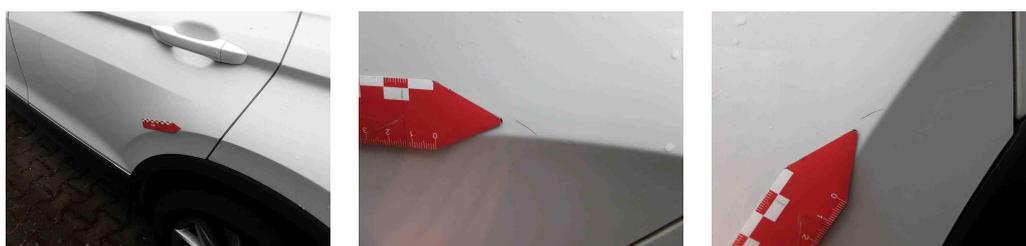

## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

