

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05905/6/25-15201	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	05-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39844/25/06/03	Miejsce oględzin	Pępowo, gdańska 111, 83-330 Żukowo

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0LXXTACLHC40332
Marka, model	FORD Tourneo Courier 14-18
Typ, wersja	Tourneo Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WX97252
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/55 kW
Stan licznika	168 321 km
Data 1. rej./rok prod.	05-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	14-11-2024
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. HSA, ROM, EBA i EBD), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/60, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, podłokietnikiem i szufladą oraz stoliki na oparciach foteli, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów skórzane, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Ogrzewana szyba tylna, Radio MyConnection z Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki z przodu, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Stacja dokująca MyFord Dock (zaw. gniazdo USB), Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Szyby barwione, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Pełnowymiarowe koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GITI, GITIWINTER W2	195/60 R15 88T	5,0 mm
	lewe	GITI, GITIWINTER W2	195/60 R15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	GITI, GITIWINTER W2	195/60 R15 88T	6,0 mm
	lewe	GITI, GITIWINTER W2	195/60 R15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. L	peknienie	WY	0.2
2	Ramię wycieraczki L	ślady korozji	WY	0.1
3	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R	peknienie	WY	0.6

4	Ośłona gałki	pęknięcie	WY	0.2
5	Nakładka błotnika tylnego R	pęknięcie	WY	0.3
6	Błotnik przedni R	zarysowanie	NA	
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
8	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.2
9	Poszycie drzwi przednich R	liczne, zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
10	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie	NA	
11	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
12	Listwa ochronna drzwi tylnych L	zarysowanie	NA	
13	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	zarysowanie	NA	
14	Błotnik tylny, część dolna L	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.9
15	Błotnik tylny, część dolna R	odpryski lakieru	NA	
16	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	
17	Tapicerka siedziska 2.rząd L	zabrudzenie	NA	
18	Dywaniki podłogi komplet	zabrudzenie	NA	
19	Poszycie drzwi tylnych L	odpryski lakieru, wgniecenie		
20	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie		
21	Rama drzwi, przód L	zarysowanie		
22	Próg L	zarysowanie		
23	Wspornik stolika składanego siedzenia L	zarysowanie		
24	Wspornik stolika składanego siedzenia R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9


Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

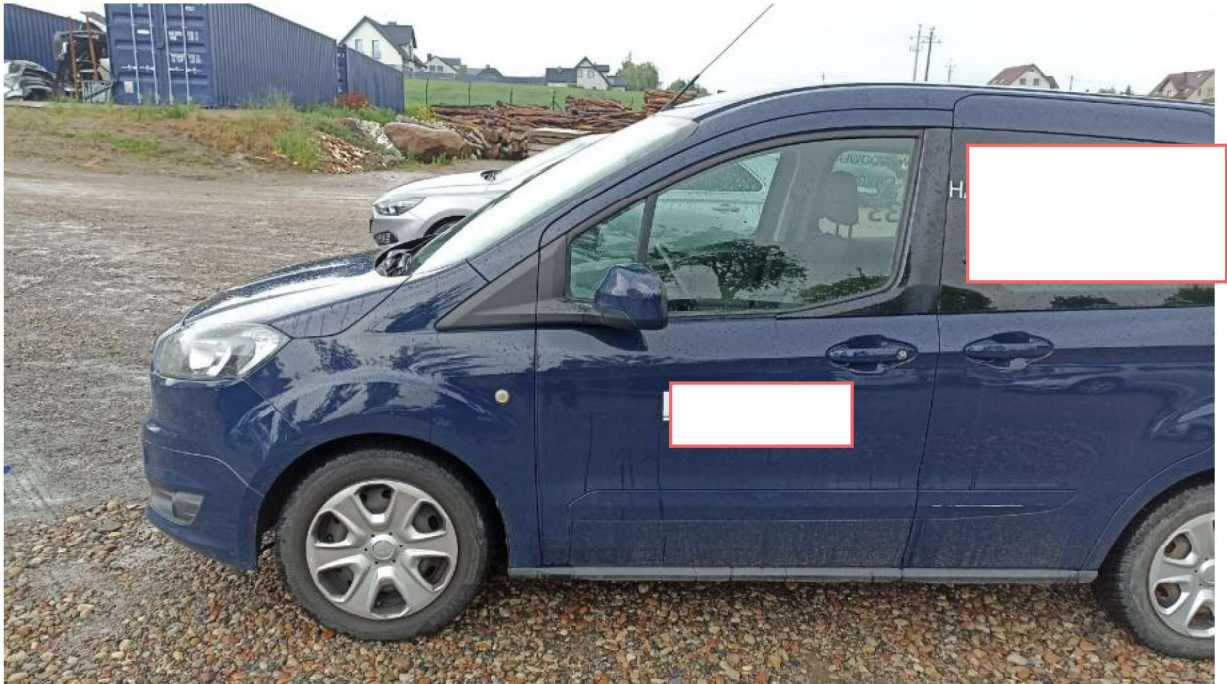

Fot. 11

Bok lewy z przodu

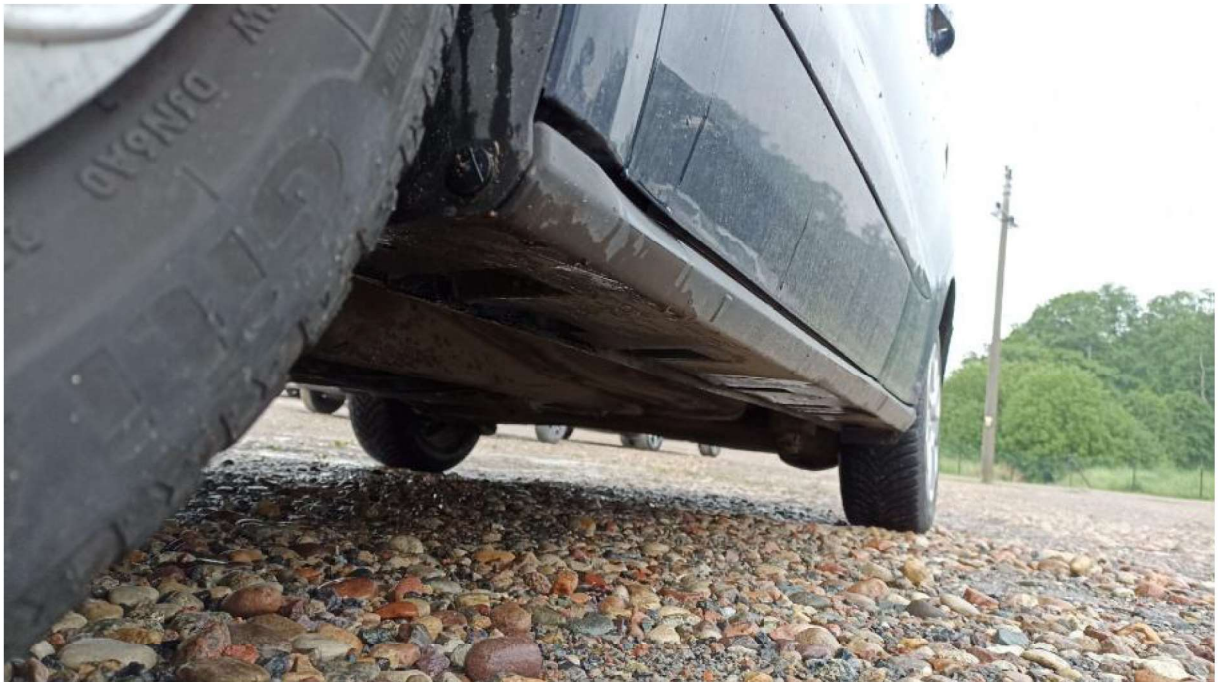

Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe

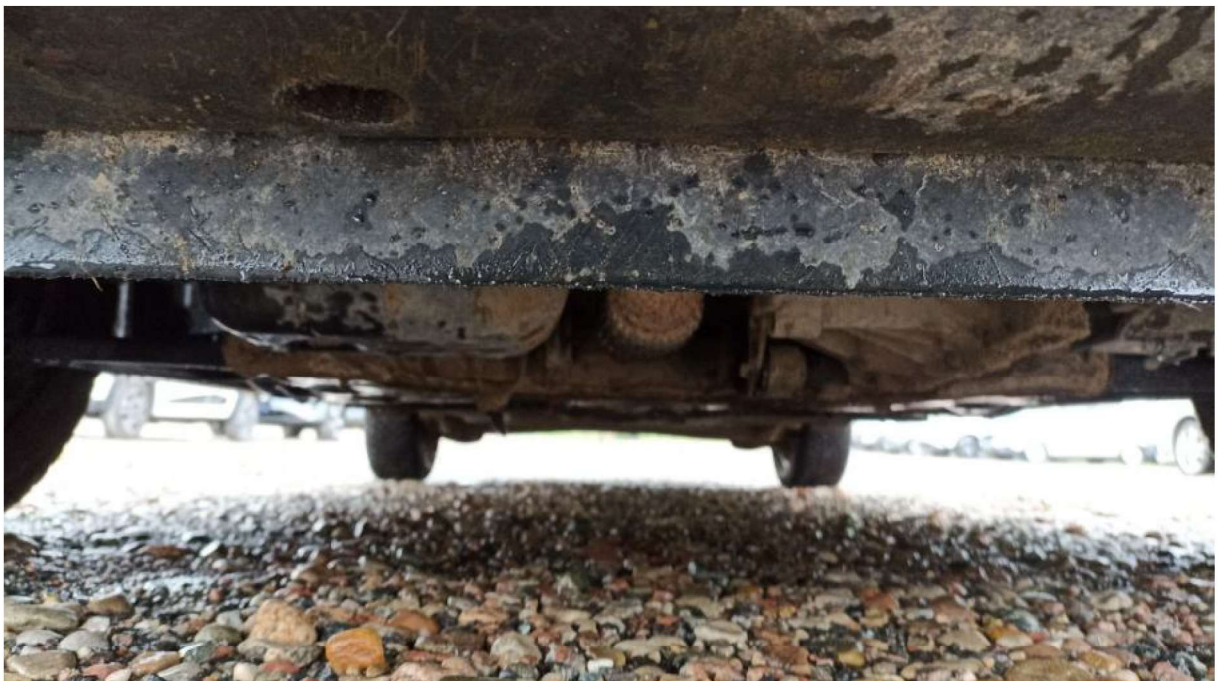

Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Ramię wycieraczki L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32

Ramię wycieraczki L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Inne 2



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Nadkole przednie L - Inne 1



Fot. 62

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64

Oslony fotela prz. L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 68

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1