

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05907/6/25-15201	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	05-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39846/25/06/03	Miejsce oględzin	Pępowo, gdańska 111, 83-330 Żukowo

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0LXXTACLHC39970
Marka, model	FORD Tourneo Courier 14-18
Typ, wersja	Tourneo Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WD0957H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/55 kW
Stan licznika	177 559 km
Data 1. rej./rok prod.	05-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	16-01-2025
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. HSA, ROM, EBA i EBD), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/60, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, podłokietnikiem i szufladą oraz stoliki na oparciach foteli, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów skórzane, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Ogrzewana szyba tylna, Radio MyConnection z Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki z przodu, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Stacja dokująca MyFord Dock (zaw. gniazdo USB), Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Szyby barwione, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Pełnowymiarowe koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	BRIDGESTONE, LM001	195/65 R15 91T	3,5 mm
	lewo	BRIDGESTONE, LM001	195/65 R15 91T	3,5 mm
tylna	prawo	BRIDGESTONE, LM001	195/65 R15 91T	4,5 mm
	lewo	TOYO, S944	195/65 R15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupka przedni lewy	do 150
5	Słupka przedni prawy	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Słupka środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	0.3
2	Uszczelnienie pokrycia pasa podszybia R	brak	WY	0.1
3	Listwa ozdobna drzwi przednich L	pęknięcie	WY	0.3
4	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. L	pęknięcie	WY	0.4
5	Ośłona lusterka zewnętrznego L	pęknięcie	WY	
6	Nakładka błotnika tylnego R	pęknięcie	WY	0.3
7	Nakładka wew. bagażnika R	pęknięcie	WY	

8	Obicie półki tylnej	brak	WY	
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
10	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
11	Światnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
12	Poszycie drzwi przednich L	liczne, zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
13	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie, zarysowanie	NA	1
14	Zderzak, róg L	zarysowanie	NA	
15	Zderzak, róg R	zarysowanie	NA	
16	Światnik tylny, część dolna L	wgniecenie	NA	2.5
17	Światnik tylny, część dolna R	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
18	Pokrywa tylna	wgniecenie, ślady korozji	NA	0.2
19	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
20	Tapicerka siedziska 2.rząd L	zabrudzenie	NA	
21	Tapicerka oparcia 2.rząd R	zabrudzenie	NA	
22	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
23	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
24	Ośłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
25	Poszycie drzwi tylnych R	odpryski lakieru		
26	Wspornik stolika składanego siedzenia L	zarysowanie		
27	Wspornik stolika składanego siedzenia R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

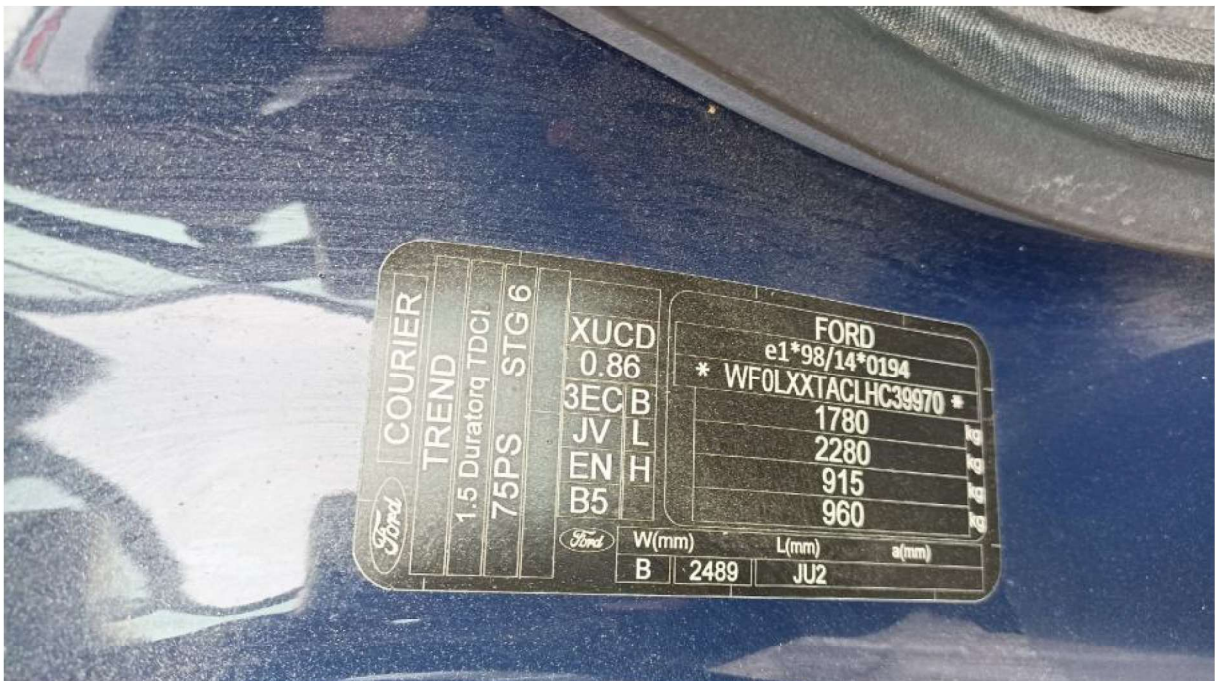

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

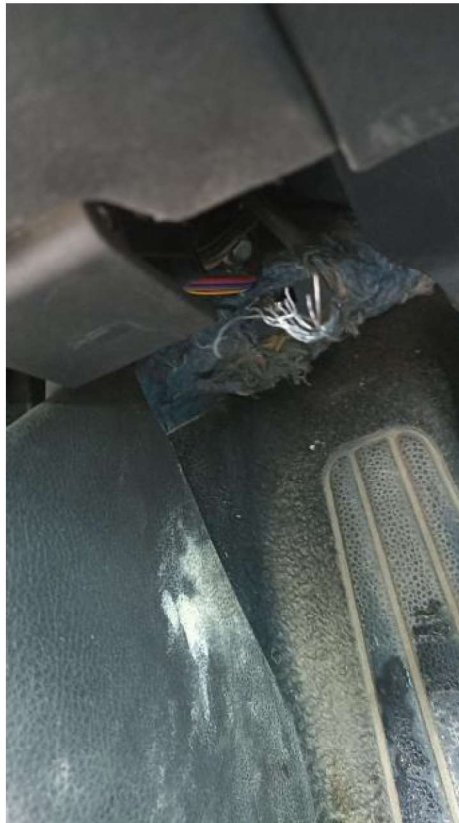

Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 30

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

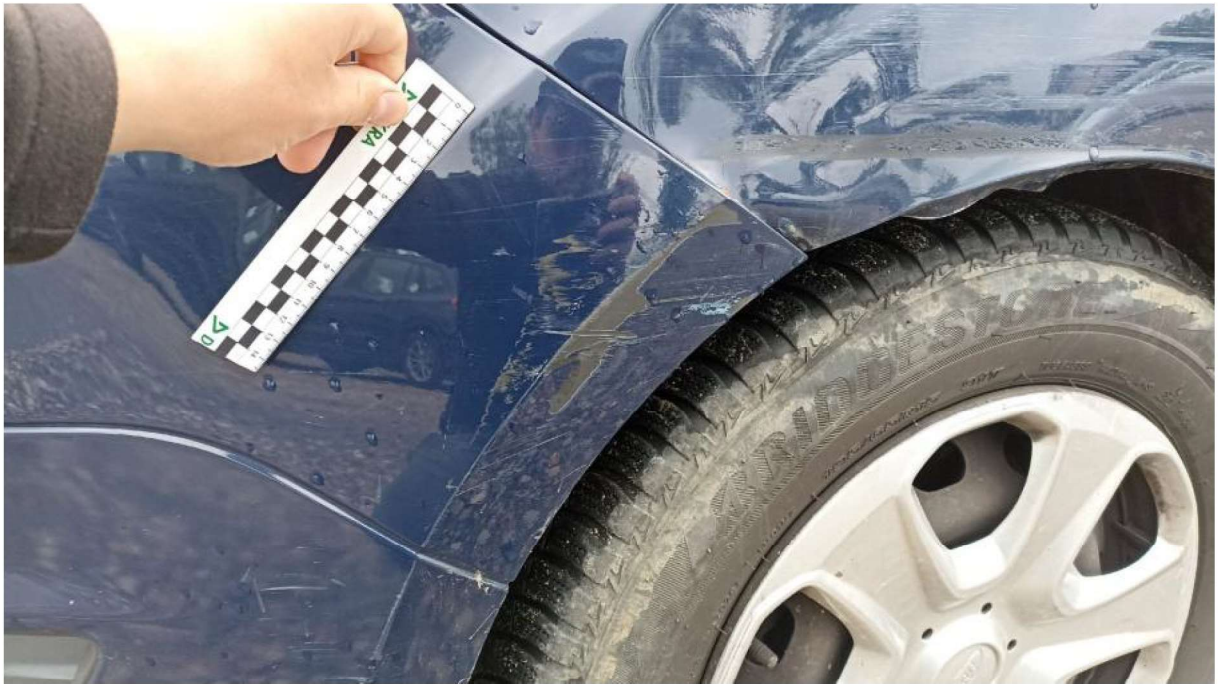

Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

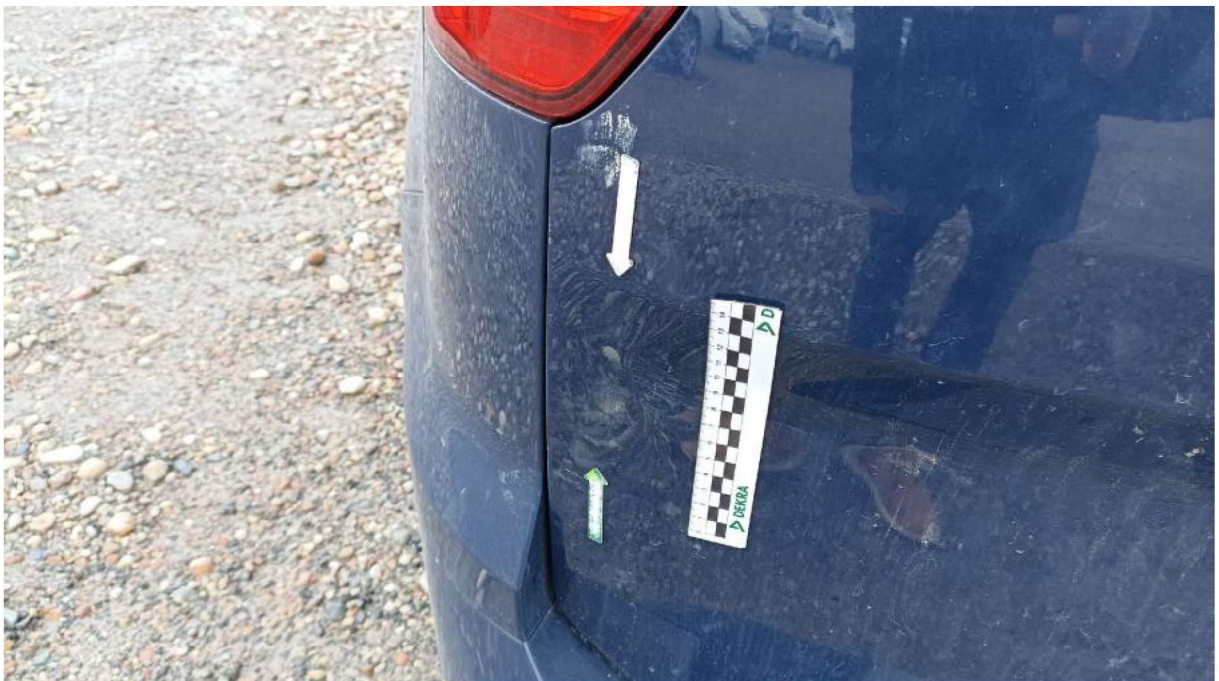

Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 56

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 58


Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

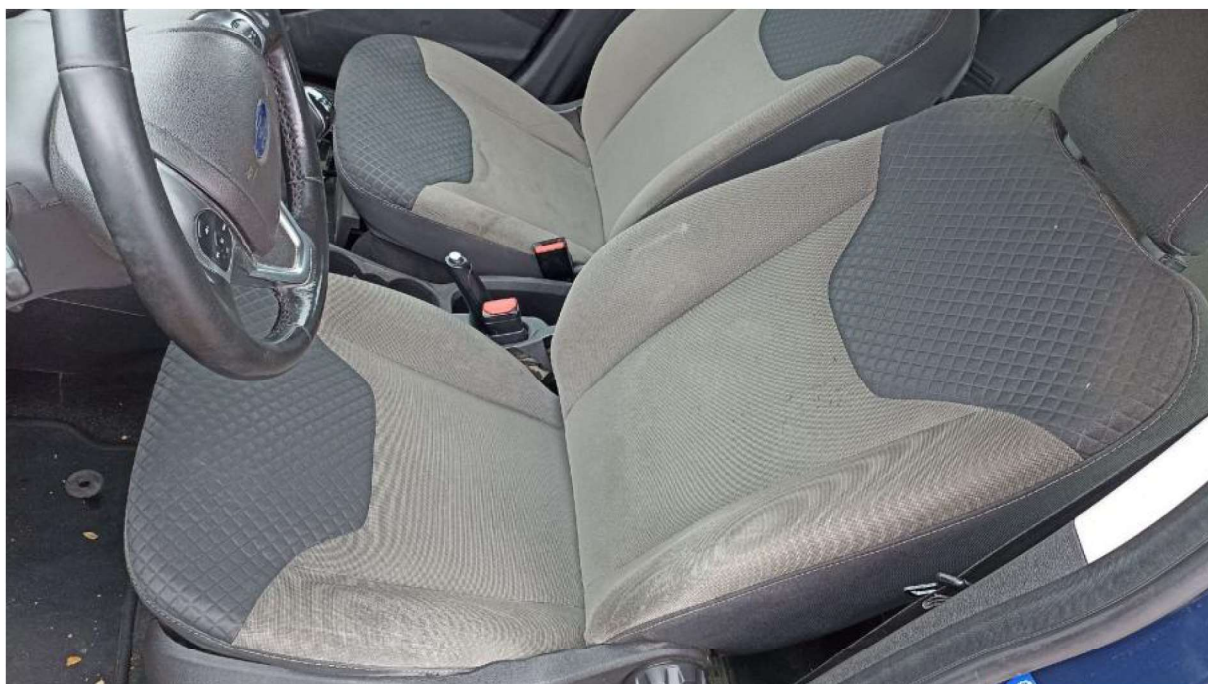

Fot. 60

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Oslony fotela prz. L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Oslony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 2