

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215609/7/25-11401	Data raportu	04-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/48110/25/07/02	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU1HSDJ9G56387529
Marka, model	DACIA Duster 13-18
Typ, wersja	Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 S...
Numer rejestracyjny	DW3PN53
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/80 kW
Stan licznika	180 310 km
Data 1. rej./rok prod.	27-10-2016/2016
Data nast. bad. techn.	10-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa ochronna na próg bagażnika, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Obrazowanie nawiewów, chromowane, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Radio Dacia Plug & Radio - CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth (USB i Jack, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło Stop, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, WP1000	215/65 16 98H	4,5 mm
	lewe	ZEETEX, WP1000	215/65 16 98H	4,5 mm
tylna	prawe	ZEETEX, WP1000	215/65 16 98H	7,0 mm
	lewe	ZEETEX, WP1000	215/65 16 98H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.7
2	Tapicerka oparcia 1.rząd R	przepalenie	WY	0.4
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.5

4	Pokrywa przednia	ślady korozji	NA	0.5
5	Próg L	ślady korozji	NA	0.5
6	Próg R	ślady korozji	NA	0.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.8
8	Błotnik tylny L	ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
11	Klamka wewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
12	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
13	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
14	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13


Dowód rej. Str. 1



Fot. 14


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

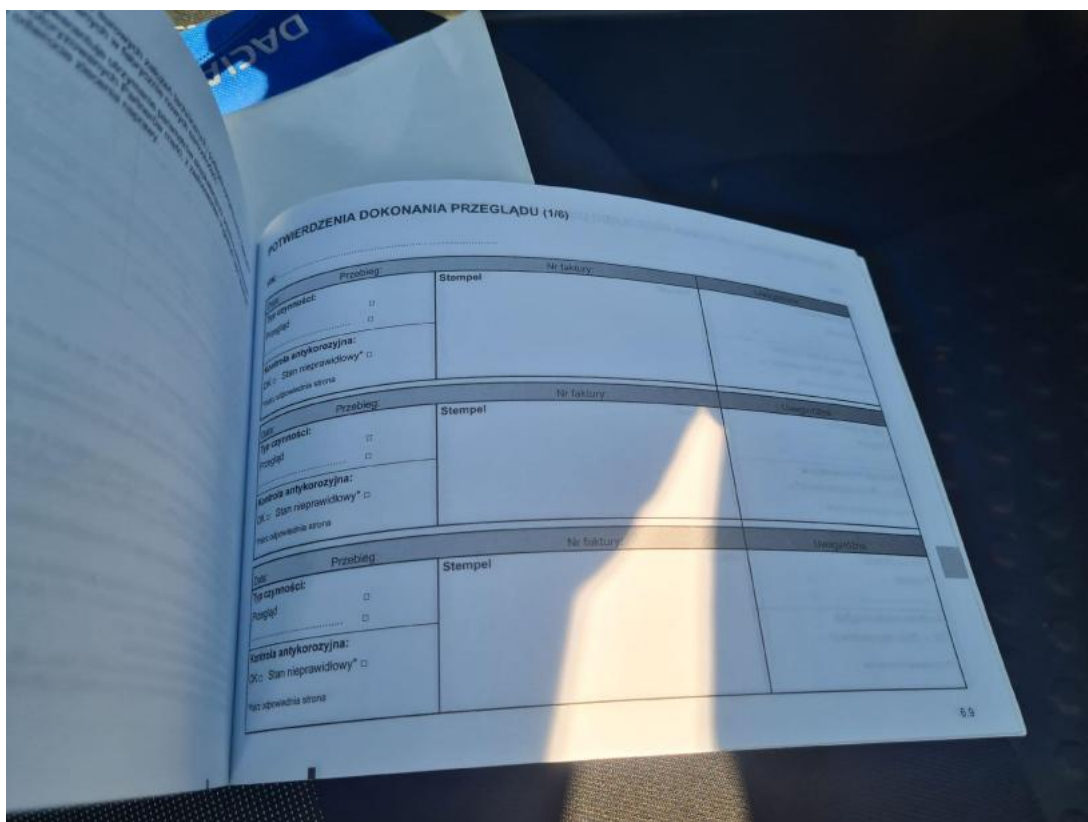

Fot. 35


Książka serwisowa – dane

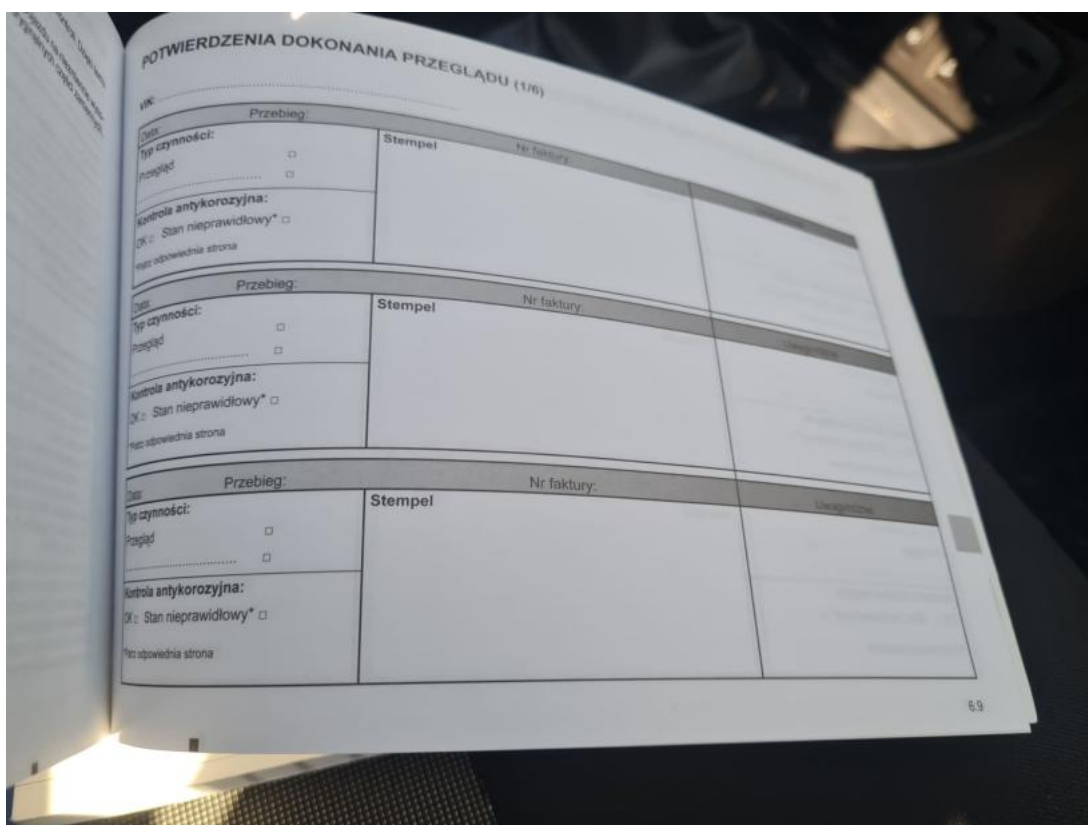

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

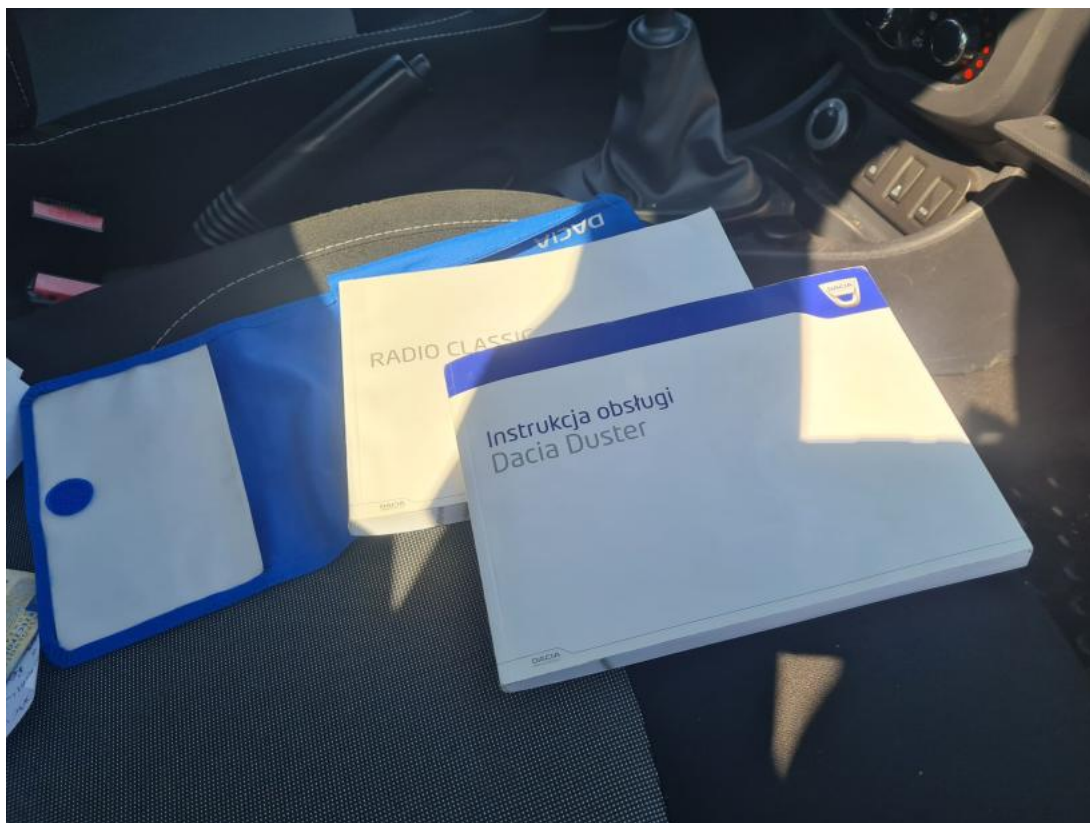

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu

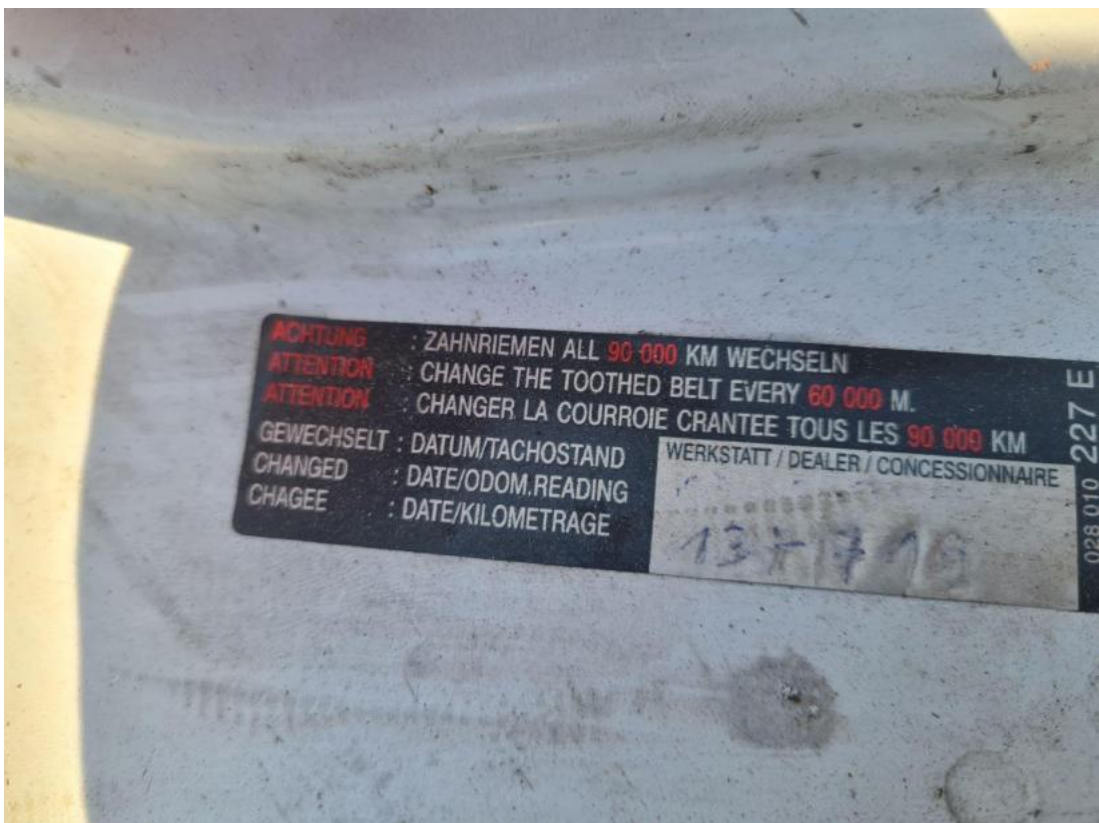

Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika() - Inne 3



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Inne 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew.() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 58

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Klamka wew drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Klamka wew drzwi prz L - Inne 1