


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001994295
Besichtigt am: 23.06.2025 15:19
Berichts-Nr: 8561893
FIN: VSSZZZKMZNR078989

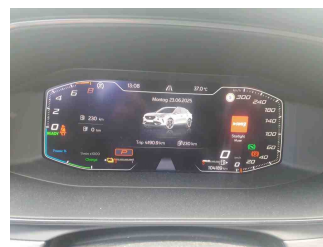Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARB
Erstzulassungsdatum:	01.07.2022
Laufleistung:	104.189 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Dekor-Einlagen für Konsole
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz matt	Diese PR-Nr. wird durch PR-Nr. 8X6 der Familie SWR ersetzt (Aktualisierung MJ23)
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aktivkohlebehälter (EVAP)	-
Ambientelicht Ausführung 2	Einparkhilfe
Angehobener Ladeboden hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Anhängevorrichtung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Embleme
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Batterie 320A (59Ah)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fertigungsablauf Standard
Bordliteratur in Deutsch	Feststellbremse
Bordwerkzeug	Formteilhimmel ungeteilt
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	FPK-Medium
Chrom-Paket	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Frontantrieb
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Fußhebelwerk "Standard"
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dachreling, schwarz	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Dämpfung hinten,Basis 1	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung vorn	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Datenträger für EU, integriert	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
DC/DC Wandler 3,0 KW	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen	Heckspoiler



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nicht Heissland
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Nichtraucherausführung
Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Klimakomfortscheibe	Ohne Head-Up Display
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Individualeinbau
Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kompensor Ausf. 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Steckdose
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Trennwand
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Überführungsausrüstung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Pannenset
Mit Multifunktionskamera	Privater Notruf
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
MPV Formentor	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifendruckkontrolle
Navigationsgerät-High	Rückfahrkamera
Nebelscheinwerfer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nebelschlussleuchte	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schublade unter dem rechten Vordersitz
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Seitenwandverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenwandverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKMZNR078989

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

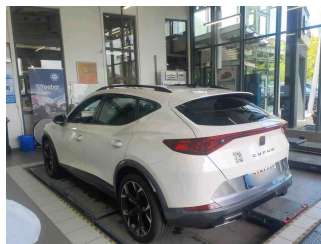


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

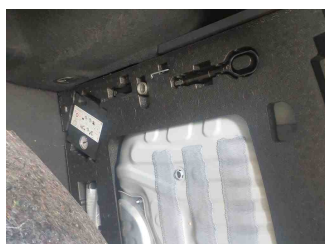

Equipment - Bordwerkzeug

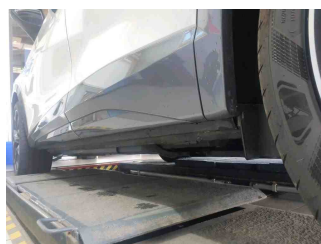


Seitenansicht - Schweller links

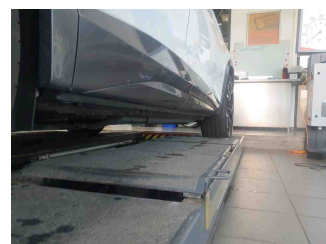

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

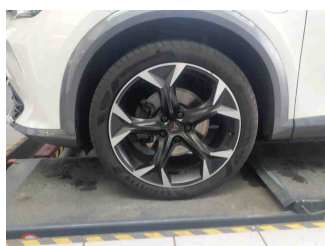

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

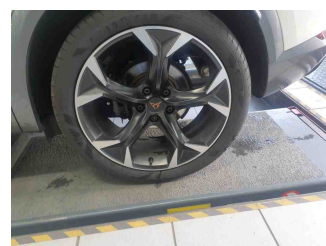

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

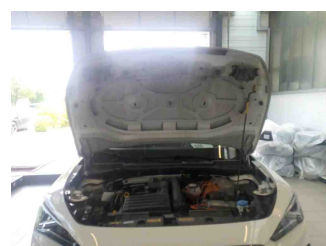

Fahrzeug - Motorraum offen




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

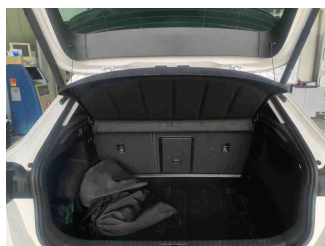


Innenraum - Kofferraum

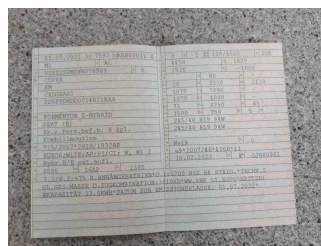


Fahrzeug - abgegebene ZB1

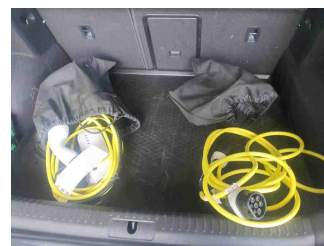

Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

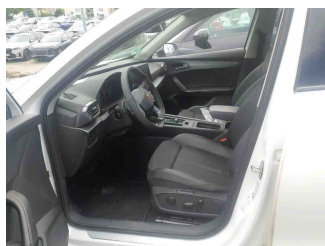


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

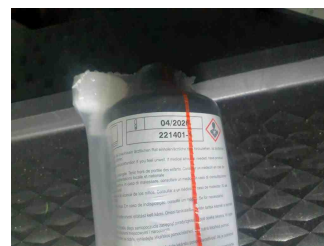

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

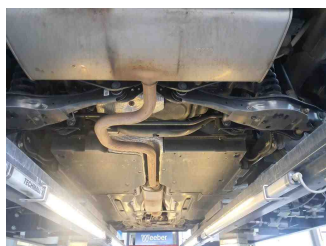

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

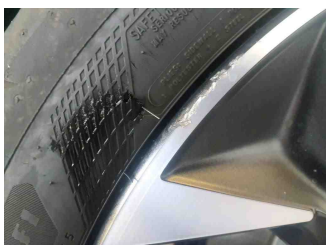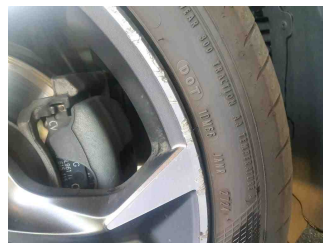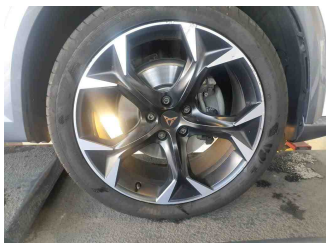



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

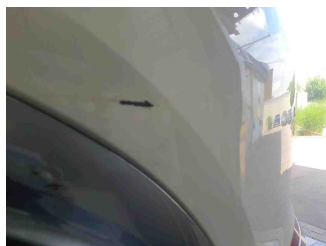

3 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

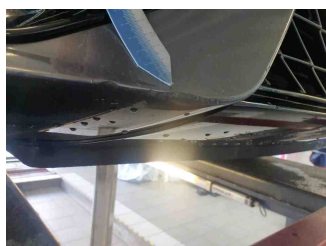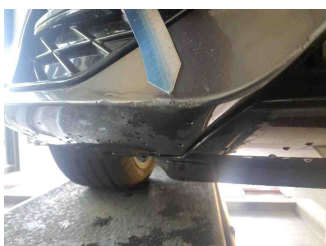

4 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

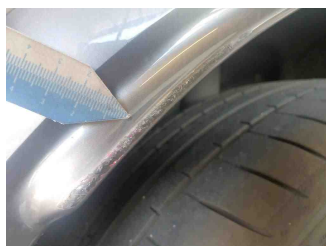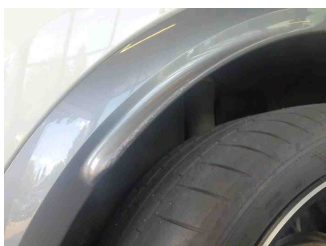

5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8561893
vom: 23.06.2025

6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

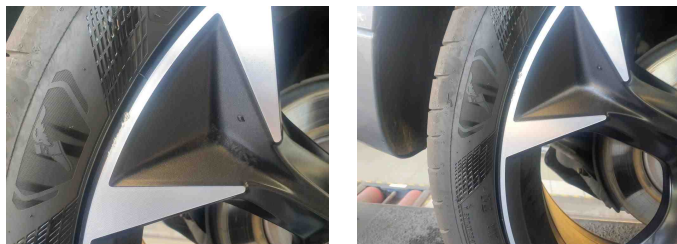

7 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

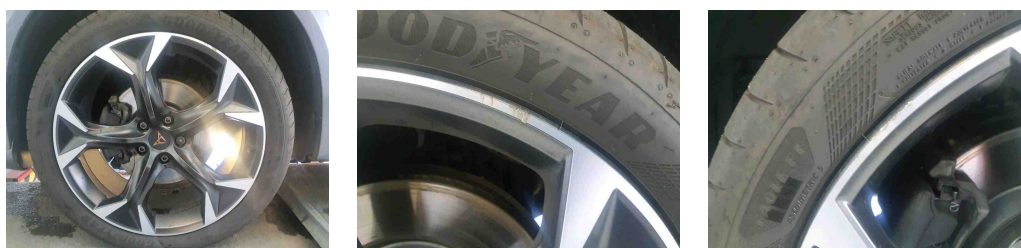

8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Seitenwandverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



10 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

